

**MANUAL DE OPERAÇÃO**  
**Fonte de Soldagem MIG/MAG**  
**220/380 V ou 220/380/440 V**  
**Vulcano MIG 465**



**A maior fabricante de equipamentos de soldagem e corte da América do Sul**



**Leia este manual completamente antes de tentar utilizar o equipamento.  
Conserve-o em local acessível para as próximas consultas.**

## Índice

Índice.....	2
Agradecimento: .....	3
Institucional: .....	3
Equipamentos produzidos: .....	4
Instruções gerais .....	4
Etiqueta WEEE – disposição do equipamento no final da vida útil .....	4
Simbologia utilizada na fonte de soldagem .....	5
Recomendações de segurança – LEIA ATENTAMENTE ANTES DE OPERAR .....	6
1 Descrição geral .....	16
1.1 Materiais .....	16
1.2 Composição .....	16
1.3 Fonte e princípio de funcionamento .....	17
1.4 Recursos .....	17
1.5 Ciclo de trabalho - Norma EN 60974-1 e sobretemperatura .....	18
1.6 Dados técnicos .....	19
1.6.1 Dados técnicos modelo 220/380 V .....	19
1.6.2 Dados técnicos modelo 220/380/440 V .....	20
2 Instalação da fonte de soldagem .....	21
2.1 Avaliações da área de instalação .....	21
2.2 Seleção do local da instalação .....	21
2.3 Conexão da fonte de soldagem à rede elétrica .....	22
2.4 Alteração da tensão de alimentação do equipamento .....	23
2.4.1 Alteração de tensão na Vulcano MIG 465 220 V e 380 V .....	24
2.4.2 Alteração de tensão na Vulcano MIG 465 220 V e 380 V e 440 V .....	25
2.5 Aterramento correto da fonte de soldagem .....	25
3 Instalação e uso correto dos periféricos .....	26
3.1 Cabo-obra .....	26
3.1.1 Tabela de dimensionamento de cabos de solda .....	26
3.1.2 Passos de montagem do engate rápido macho no cabo-obra .....	27
3.2 Tocha de soldagem MIG/MAG – conexão na máquina .....	27
3.3 Instalação do cilindro .....	28
3.4 Alimentador de arame – modelo DV 28 .....	28
3.5 Introdução do arame de soldagem .....	29
4 Instruções operacionais .....	31
4.1 Vista frontal e traseira .....	31
4.1.1 Detalhe painel frontal .....	32
4.2 Vista cabeçote Vulcano MIG 465 .....	33
4.2.1 Vista traseira cabeçote Vulcano MIG 465 .....	34
4.3 Modos de operação .....	35
4.3.1 Modo 2 Passos .....	35
4.3.2 Modo 4 Passos .....	35
4.3.3 Ponteamento .....	36
4.3.4 Intermítente .....	36
4.3.5 Teste gás .....	37
4.3.6 Inserção de arame .....	37
4.3.7 Ajuste tempos .....	39
4.3.8 Ajustes Burn Back .....	40
4.3.9 Ajustes avançados .....	41
5 Soldagem de materiais especiais .....	45
5.1 Soldagem de aços de alta liga .....	45
5.2 Soldagem de alumínio e as respectivas ligas .....	45
6 Manutenção periódica .....	46
7 Guia de identificação e solução de problemas .....	48
8 Diagrama elétrico .....	56
8.1 Diagramas elétricos Vulcano MIG 465 220/380 V .....	56
8.2 Diagramas elétricos Vulcano MIG 465 220/380/440 V .....	59
9 Vista explodida Vulcano MIG 465 .....	62
9.1 Vista explodida fonte de soldagem 220/380 V .....	62
9.2 Vista explodida fonte de soldagem 220/380/440 V .....	64
9.3 Vista explodida alimentador de arame externo .....	66
10 Termos de Garantia .....	68
Relatório de Instalação .....	70
Certificado de Garantia .....	71



## **Agradecimento:**

A BALMER agradece a sua preferência e descreve aqui em detalhes, todo o procedimento para a instalação, operação e utilização adequada dos recursos disponíveis no seu equipamento de soldagem, inclusive a resolução de dúvidas.

Leia atentamente todas as páginas deste manual e garanta a plena satisfação no uso do seu novo equipamento, e assim certifique-se que a BALMER utilizou toda a sua tecnologia para satisfazer você.

Faça a leitura deste manual tendo ao lado seu equipamento de soldagem e veja como é prática a operação do mesmo.

Obrigado por ter escolhido a BALMER como seu fornecedor de equipamentos de soldagem.

## **Institucional:**

### **Fricke Soldas Ltda. – A nossa origem:**

A FRICKE SOLDAS LTDA, proprietária da marca BALMER e parte integrante do Grupo FRICKE, atualmente é uma das maiores fabricantes de equipamentos e produtos para soldagem da América do Sul, iniciando suas atividades em 1976 na cidade de Ijuí – RS, tendo como seu fundador o Sr. Theodorico Fricke, um empreendedor por natureza. Ele definiu como padrão de qualidade: projetar, fabricar e entregar aos clientes produtos e serviços diferenciados.

### **Infraestrutura – Planta Ijuí – RS:**

Com uma área total de 200.000 m<sup>2</sup> sendo 20.000 m<sup>2</sup> de área construída e um grupo de profissionais altamente qualificados, a BALMER projeta e fabrica equipamentos com alta qualidade e robustez, que são atualizados constantemente com uma excelente relação custo-benefício.

Os equipamentos fabricados pela BALMER contam, além de sua garantia de excelência, com uma rede de assistências técnicas distribuídas em mais de 450 pontos no Brasil e no exterior.

### **O nosso Compromisso é**

Tecnologia;

Qualidade;

Pontualidade;

Disponibilidade;

Redução de custos.

### **Equipamentos produzidos:**

Fontes de Soldagem MIG-MAG;

Fontes de Soldagem MIG-MAG Pulsadas;

Fontes de Soldagem TIG;

Fontes de Soldagem com Eletrodo Revestido;

Fontes de soldagem a laser;

Fontes para Corte Plasma;

Automação e Robótica.

### **Instruções gerais**

As informações contidas neste manual de instruções visam orientar o uso do equipamento produzido e comercializado pela BALMER.

O objetivo da leitura do manual de instruções é de aproveitar todo o potencial do equipamento, obtendo os melhores resultados sem abrir mão dos aspectos de segurança para o operador e as instalações da sua empresa.

Solicitamos que antes de utilizar o equipamento, o usuário siga rigorosamente as instruções apresentadas neste manual de instruções e nas referências normativas técnicas e de segurança em soldagem indicadas.

Orientamos que os acessórios e outras partes utilizadas no processo de soldagem, como por exemplo, mangueiras, conexões, reguladores de gás, tochas e suas peças de reposição, cabos, instrumentos de medição e periféricos sejam certificados de acordo com as normas e regulamentações nacionais vigentes. Também enfaticamente recomendamos que estes acessórios e periféricos devem ser verificados regularmente, de forma a garantir a segurança e o correto funcionamento durante a sua utilização.

### **Etiqueta WEEE – disposição do equipamento no final da vida útil**






**Não descarte este produto junto a lixo comum.**

Reuse ou recicle resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) entregando a um coletor habilitado para tal serviço.

Entre em contato com as autoridades locais competentes para realização da reciclagem ou com seu distribuidor local para mais informações.

## Simbologia utilizada na fonte de soldagem
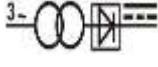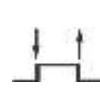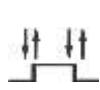
<b>V</b>	Volts	<b>A</b>	Amperes	<b>Hz</b>	Hertz
<b>U<sub>0</sub></b>	Tensão a vazio	<b>U<sub>1</sub></b>	Tensão primária	<b>U<sub>2</sub></b>	Tensão de trabalho
	Terra	<b>I<sub>1</sub></b>	Corrente primária	<b>I<sub>2</sub></b>	Corrente de trabalho
<b>IP</b>	Grau de proteção	<b>X</b>	Ciclo de trabalho	<b>%</b>	Percentagem
	Tensão alternada		Corrente contínua		Tensão trifásica alternada
	Transformador trifásico, retificador estático		Característica de tensão constante		Conexão trifásica com a rede
	Soldagem MIG/MAG		Modo de operação 2 passos		Modo de operação 4 passos
	Indutância		Modo de operação ponteamento		Modo de operação Intermitente
<b>GÁS</b>	Modo de operação Teste gás		Modo de operação ajuste tempos		Modo de operação Burn Back
	Indicação de sobretemperatura		Leia o manual de operação		Adequada para ambientes perigosos
	Modo de operação Inserção de arame		Liga		Desliga

**Recomendações de segurança – LEIA ATENTAMENTE ANTES DE OPERAR**

Proteja a si e a terceiros de ferimentos – leia e siga estes procedimentos de precaução.

**Simbologia**

	<p><b>PERIGO</b> – Indica situação de risco a qual se não evitada, pode resultar em ferimentos graves ou levar a morte. Os perigos inerentes são mostrados em símbolos ou explicados no texto.</p> <p><b>ADVERTÊNCIA</b> – Indica recomendações que não proporcionam riscos de ferimentos.</p>
	<p>Este grupo de símbolos indica, respectivamente: CUIDADO, CHOQUE ELÉTRICO, PARTES MÓVEIS e PARTES QUENTES. Consulte símbolos e instruções relacionadas abaixo para ações e procedimentos para evitar estes perigos.</p>

**Riscos no processo de soldagem a arco elétrico**

	<p>Os símbolos mostrados abaixo são utilizados neste manual para chamar atenção e identificar possíveis perigos. Ao avistar estes símbolos, preste atenção e siga as instruções para evitar riscos. O procedimento de segurança fornecido abaixo é apenas um resumo das informações de segurança contidas nas NORMAS DE SEGURANÇA.</p>
---	--



## CHOQUE ELÉTRICO PODE MATAR

- Tocar em partes elétricas pode resultar em choques fatais ou graves queimaduras. O eletrodo/arame, circuito de entrada de energia e circuitos internos também estão energizados quando a unidade está conectada à rede de energia. Equipamentos instalados de maneira incorreta ou inapropriadamente aterrados são perigosos.
- Não toque em partes elétricas energizadas.
- Vista luvas e roupas de proteção secas e livres de furos.
- Isole-se do material de trabalho e do solo usando proteções que evita o contato com os mesmos.
- Precauções de segurança são necessárias quando há alguma situação de risco presente: quando as roupas de proteção estão úmidas; em estruturas metálicas, gaiolas ou andaimes; e em posições com pouco espaço para movimentação como, sentado, de joelhos ou deitado; quando existe grande risco ou inevitável contato com a peça em trabalho ou com o plano de terra. Para estas condições, use o seguinte ajuste no equipamento em ordem de apresentação: 1) fonte de soldagem semi-automática de tensão constante CC, 2) fonte CC manual para solda com eletrodo, ou 3) transformador CA com reduzida tensão de circuito aberto. Na maioria das situações use fonte de soldagem CC, com tensão constante a arame. Se possível não trabalhe sozinho!
- Desconecte a fonte da entrada de energia para desativar, e assim realizar manutenção no equipamento. Bloqueie e identifique o cabo de entrada de energia de acordo com OSHA 29 CFR 1910.147 (consulte Normas de Segurança).
- Instale e aterre apropriadamente o equipamento de acordo com o manual do proprietário e com o código das concessionárias ou órgãos locais e nacionais de distribuição e fornecimento de energia.
- Sempre verifique e se assegure que o cabo de terra se encontra devidamente conectado ao terminal de terra na tomada de energia.
- Ao fazer as conexões de entrada, primeiramente instale o condutor de terra, e verifique mais de uma vez as conexões.
- Mantenha os cabos secos, livres de óleos ou graxas, e protegidos de metais quentes e faíscas.
- Frequentemente inspecione o cabo de entrada procurando danos no isolamento ou possíveis quebras na barra, troque imediatamente os condutores quando houver fios desencapados.
- Desligue todos os equipamentos que não estiverem em uso.
- Não utilize cabos desgastados, sub-dimensionados ou extensões para alimentação das fontes de soldagem.
- Não mantenha contato corporal com o cabo de energia.
- Se for necessário aterramento da peça em que se está trabalhado, realize com cabo separado.
- Não toque no eletrodo/arame se você estiver em contato com a peça de trabalho, terra, garra negativa ou em outro eletrodo/arame de outra fonte de soldagem.
- Não toque no porta-eletrodo/tocha conectado à duas fontes de soldagem ao mesmo tempo, a tensão de circuito aberto presente neste momento é o dobro da nominal.
- Utilize apenas equipamentos com programa de manutenções rigorosamente em dia. Repare ou substitua peças danificadas quanto antes possível, de acordo com o manual.

- Use tirantes, cordas, freio oito e outros materiais de segurança inerentes à prática de alpinismo quando o trabalho a ser realizado não possibilitar o contato com o solo por parte do operador da fonte de soldagem.
- Mantenha todas as tampas do equipamento e painéis em seus devidos lugares.
- Mantenha a garra negativa conectada em peça metálica ou à mesa de trabalho o mais próximo da solda possível.
- Retire e isole a garra negativa da peça para evitar contato ou disparo indevido na fonte de soldagem.
- Não conecte mais de um porta-eletrodo/tocha ou cabo obra a um terminal de fonte de soldagem.



#### **PARTES QUENTES PODEM OCASIONAR QUEIMADURAS**

- Não toque em partes quentes sem a devida proteção.
- Aguarde o resfriamento antes de retomar o trabalho ou manusear o porta-eletrodo/tocha.
- Para tocar ou movimentar peças aquecidas, utilize ferramentas adequadas como alicates, luvas, etc.



#### **FUMAÇAS E GASES PODEM SER PERIGOSOS**

- O procedimento de soldagem gera gases e fumaças. O ato de respirar ou inalar estes gases pode ocasionar danos à sua saúde.
- Mantenha sua cabeça distante dos gases, não os respire.
- Se estiver em local fechado, ventile o ambiente e/ou utilize dispositivo de ventilação forçada próximo ao ponto de soldagem para remover os gases.
- Se a ventilação no ambiente for insuficiente, utilize máscara de oxigenação de acordo com a legislação local.
- Leia e compreenda as especificações de segurança dos materiais e instruções dos fabricantes para os metais, consumíveis, dispositivos de proteção, limpadores e desengraxantes.
- Trabalhe em local confinado somente se, este for bem ventilado, ou com uso de dispositivo que auxilie a respiração humana. Possua sempre inspetores por perto. Gases e fumaças do processo de soldagem podem deslocar o ar ambiente e diminuir o nível de oxigênio e causar ferimentos ou até morte. Assegure-se que o ar que está sendo respirado é saudável.
- Não solde em locais próximos onde há operações de limpeza, desengorduramento ou jateamento. As ondas de calor proporcionadas pelo arco elétrico podem reagir com os vapores e formar gases altamente tóxicos e irritantes.
- Não solde em metais tratados ou recobertos; como galvanizado, pintado, ou aço coberto por Cádmio, a não ser que a cobertura seja removida da área a ser soldada, o local de soldagem deve ser bem ventilado, e em certos casos, recomenda-se o uso de equipamento de auxílio à respiração. Os metais com tratamento de superfície podem liberar gases tóxicos quando soldados.



## LUZ DO ARCO ELÉTRICO PODE QUEIMAR OLHOS E PELE


- Os raios do arco elétrico produzem radiações intensas visíveis e invisíveis, que podem queimar os olhos e a pele. Fagulhas e respingos de metais incandescentes frequentemente são projetados durante o processo de soldagem.
- Use máscara de soldagem aprovada e homologada, munida de lentes de proteção adequadas para o processo ou para o acompanhamento do procedimento de soldagem. (consulte ANSI Z49.1 e Z87.1 listadas nos NORMAS DE SEGURANÇA).
- Use óculos de proteção homologados com blindagem lateral sob o capacete de soldagem.
- Utilize barreiras protetoras ou viseiras para proteger terceiros do brilho, cintilação e faíscas, avisando para que não olhem para o arco.
- Vista roupas protetoras manufaturadas de materiais duráveis, resistentes a chamas (couro, algodão grosso, etc.) e use sapatos protetores.
- Não utilize lentes de contato durante o processo de soldagem.



## SOLDAGEM PODE CAUSAR FOGO OU EXPLOSÃO

- Soldar em lugares fechados como tanques, tambores ou tubulações, pode ocasionar explosões. Fagulhas podem se projetar a partir do ponto de soldagem. A alta temperatura do material sendo soldado e o calor do equipamento pode causar fogo. O contato acidental do eletrodo com materiais metálicos pode causar superaquecimento, faíscas, fogo ou explosão. Verifique e certifique-se que o ambiente de soldagem está seguro antes do início de qualquer procedimento.
- Remova todos os inflamáveis para uma distância superior a 10 metros do arco de solda. Se não for possível, tape ou cubra com tampas apropriadas, siga sempre as recomendações com bastante rigor e precaução.
- Não solde onde faíscas podem atingir materiais inflamáveis.
- Proteja-se e a terceiros das faíscas e respingos de metal quente.
- Esteja atento que faíscas, respingos e materiais quentes, podem passar com facilidade por rachaduras e pequenas aberturas para locais adjacentes.
- Esteja atento ao fogo, e mantenha sempre extintores de incêndio próximo ao local do procedimento.
- Certifique-se que a soldagem em tetos, assoalhos, paredes ou repartições não posam causar incêndios do outro lado.
- Não solde em estruturas fechadas como container, tanques, tubulações ou tambores, a não ser que estejam adequadamente preparados conforme AWSF4.1 (consulte recomendações e normas de Segurança).
- Não solde onde o ambiente pode conter poeira, gases, vapores e líquidos inflamáveis.
- Conecte a garra negativa próxima à peça a ser soldada, prevenindo o aumento da resistência do circuito de solda e a possibilidade do deslocamento por caminhos que proporcionem choque elétrico, faíscas e riscos de incêndio.
- Não utilize a fonte de soldagem em tubulações congeladas.
- Remova o eletrodo do porta-eletrodo ou corte a ponta do arame de solda quando a máquina não estiver em uso.
- Utilize dispositivos de proteção como luvas de couro, camisas, calçados e chapéu de proteção sob a máscara de solda.
- Retire combustíveis, como isqueiro a butano ou palitos de fósforo do local antes de fazer qualquer solda.

- Após completar o trabalho inspecione a área para se certificar que está livre de faíscas, respingos incandescentes ou chamas.
- Siga as especificações em OSHA 1910.252 (a) (2)(iv) e NFPA 51B para o trabalho em ambientes quentes, e mantenha os extintores de incêndio apropriados próximos ao local de serviço.

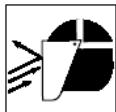

#### **METAL PROJETADO, SUJEIRA OU FAGULHAS PODEM FERIR OS OLHOS.**

- Soldagem, corte, escovamento e esmerilhamento causam faíscas, fagulhas e projetam partes de metais que podem estar quentes. Utilize óculos de proteção com abas laterais sob sua máscara de solda.
- Utilize máscara de soldagem para proteger os olhos e face.
- Utilize equipamentos de proteção individual, compostos de proteção para face, mãos e corpo.



#### **INALAÇÃO DE GÁS PODE FERIR OU MATAR**

- Feche os registros do gás de proteção quando não estiver em uso.
- Sempre ventile espaços confinados ou utilize o dispositivo de auxílio à respiração homologada.



#### **CAMPOS MAGNÉTICOS PODEM AFETAR DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTADOS.**

- Corrente elétrica fluindo por qualquer condutor cria Campos Elétricos e Magnéticos (CEM). As correntes de soldagem criam CEM ao redor dos cabos e máquinas de solda.
- Os CEM podem interferir em alguns implantes biomédicos metálicos e/ou eletrônicos, e os operadores que forem portadores devem consultar seu médico e o fabricante antes de operar o equipamento.
- A exposição aos CEM na soldagem pode ter outros efeitos desconhecidos sobre a saúde.
- Todos os operadores devem seguir os procedimentos abaixo para minimizar a exposição aos CEM do circuito de solda:
  - Guie o cabo de solda e o cabo obra juntos. Prenda-os com fita adesiva quando possível.
  - Nunca enrole os cabos ao redor do corpo ou fique entre o cabo de solda e o cabo obra. Se o cabo de solda estiver no seu lado direito, o cabo obra também deverá estar no mesmo lado.
  - Conecte o cabo obra o mais próximo possível da área a ser soldada.



#### **RUÍDO PODE PREJUDICAR AUDIÇÃO**

- O ruído de alguns processos ou equipamentos pode prejudicar seriamente a audição.
- Utilize protetores auriculares se o nível de ruído for elevado.



## CILINDROS DE GÁS PODEM EXPLODIR SE DANIFICADOS

- O cilindro de gás de proteção contém gás armazenado em alta pressão. Se danificado pode explodir, sabendo que o mesmo é parte integrante do processo de soldagem, certifique-se que durante sua manipulação ou manobra o cilindro esteja bem fixado na máquina ou no carinho de transporte.
- Proteja o cilindro de gás de choques mecânicos, danos físicos, calor excessivo, metais quentes, chamas e faíscas.
- Instale os cilindros em posição vertical sendo suportados por dispositivos estacionários ou em porta gás para prevenir quedas ou choques.
- Mantenha os cilindros afastados de qualquer circuito de solda ou circuito elétrico.
- Nunca suspenda ou coloque a tocha sobre um cilindro de gás.
- Nunca encoste o eletrodo/arame de solda no cilindro de gás.
- Nunca solde um cilindro pressurizado, sob pena de explosão do cilindro.
- Utilize somente cilindros, gases de proteção, reguladores, mangueiras e acoplamentos adequados para cada aplicação; mantenha todas as partes e dispositivos associados em boas condições.
- Nunca deixe sua face próxima à saída de gás quando estiver abrindo a válvula.
- Mantenha a capela protetora sobre a válvula quando o cilindro não estiver em uso ou conectado para o uso.
- Use equipamento e procedimento adequado, bem como o número de pessoas suficiente para erguer e mover os cilindros.
- Leia e siga as instruções com relação aos cilindros de gases e equipamentos associados, e a publicação P-1 da Associação de gases comprimidos (Compressed Gas Association – CGA) listados nas NORMAS DE SEGURANÇA.

**Símbolos adicionais para instalação, operação e manutenção****RISCO DE FOGO OU EXPLOSÃO**

- Não instale ou coloque a unidade de solda, sobre ou perto de superfícies com combustíveis.
- Não instale a unidade próxima a inflamáveis.
- Não sobre carregue as instalações elétricas do local, certifique-se que o sistema de alimentação de energia está adequadamente dimensionado e protegido.

**A QUEDA DA UNIDADE PODE CAUSAR FERIMENTOS**

- Certifique-se que a unidade está desconectada da rede elétrica. Não levante ou erga a unidade com cabos ou outros acessórios acoplados à fonte de soldagem.
- Use apenas equipamentos de capacidade adequada para erguer e suportar a unidade.
- Se forem utilizados ganchos ou braços para mover a unidade, certifique-se que estes são longos suficientemente para ultrapassar com folga o lado oposto da unidade.

**SOBREUTILIZAÇÃO PODE CAUSAR SOBREAQUECIMENTO**

- Faça com que aconteça o tempo de resfriamento da fonte e do porta-eletrodo/tocha de soldagem; seguindo as instruções do ciclo de trabalho.
- Reduza a corrente ou o ciclo de trabalho antes de recomeçar o processo de soldagem.
- Não bloquee ou filtre o fluxo de ar destinado à unidade.

**PARTES MÓVEIS PODEM CAUSAR FERIMENTOS**

- Afaste-se de partes móveis como ventiladores.
- Mantenha todas as tampas, painéis e capas fechadas e em seus devidos lugares.
- Permita que apenas pessoal qualificado e treinado realize a abertura e remoção das tampas, painéis, capas e guardas destinadas estritamente a manutenção.
- Reinstale tampas, painéis, capas e guardas tão logo que se termine o processo de manutenção e somente após isso, religue o cabo de entrada de energia.


**ELETRICIDADE ESTÁTICA (ESD) PODE DANIFICAR PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO**

- Utilize pulseira anti-estática durante o manuseio de placas de circuito impresso ou partes eletrônicas.
- Utilize embalagens à prova de estática para armazenar, mover ou despachar dispositivos eletrônicos e placas de circuito impresso.



## ARAME DE SOLDA PODE CAUSAR FERIMENTOS

- Não acione o gatilho até a tocha estar posicionada no local a ser soldado.
- Não aponte ou direcione a tocha de soldagem para qualquer parte do corpo, metal ou objeto quando estiver realizando a passagem do arame de solda pela tocha. (Alimentação inicial do arame).

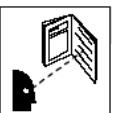

## LEIA AS INSTRUÇÕES

- Leia as instruções do Manual do Proprietário antes de utilizar a fonte de soldagem.
- Utilize apenas peças genuínas para reposição obtidas a partir do fabricante e das assistências autorizadas.



## EMISSÃO DE ALTA FREQUÊNCIA PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA

- Alta frequência pode interferir em navegação por rádio, sistemas de segurança, computadores e equipamentos de comunicação.
- Possua apenas pessoal qualificado e familiarizado com equipamentos eletrônicos para realizar a instalação.
- O usuário é responsável por ter eletricista qualificado para corrigir qualquer problema de interferência resultante da instalação.
- Interrompa imediatamente a utilização do equipamento se notificado pela ANATEL ou agência reguladora local com respeito à interferência.
- Regularmente realize vistorias e inspeções na instalação elétrica.
- Mantenha portas e painéis isoladores contra fontes de alta frequência rigorosamente fechados, utilize aterramento e blindagem para minimizar qualquer possível interferência.
- 



## SOLDAGEM A ARCO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA

- Energia eletromagnética pode interferir em equipamentos eletrônicos sensíveis tais como; computadores e dispositivos controlados por eles, robôs, etc.
- Certifique-se que todo o equipamento na área de soldagem é eletromagneticamente compatível.
- Para reduzir possível interferência, mantenha os cabos de soldagem tão curtos e mais próximos do chão quanto possível for.
- Distancie a operação de solda 100 m de qualquer equipamento eletrônico sensível.
- Certifique-se que esta fonte de soldagem está instalada e aterrada de acordo com o manual.
- Se ainda ocorrer interferência, o usuário deve tomar medidas cautelares tais como, trocar de lugar a máquina de solda, utilizar cabos blindados, utilizar filtros de linha ou blindar a área de trabalho.

## Referências de leituras para prevenção de acidentes

Segurança em Soldagem, Corte e Processos Aliados (Título original: Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes), Norma ANSI Z49.1, Global Engineering Documents (website: [www.global.ihs.com](http://www.global.ihs.com)).

Procedimentos de Segurança Recomendados para a Preparação da Soldagem e Corte de Containers e Tubulações (Título original: Recommended Safe Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers and Piping, Norma American Welding Society AWS F4.1, de Global Engineering Documents (website: [www.global.ihs.com](http://www.global.ihs.com)).

*National Electrical Code*, Norma 70 NFPA, Associação para Proteção contra o Fogo (USA) (website: [www.nfpa.org](http://www.nfpa.org) e [www.sparky.org](http://www.sparky.org)).

Manuseio Seguro de Gases Comprimidos em Cilindros (Título original: Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, Panflheto CGA P-1, Associação de Gases Comprimidos (USA) (website: [www.cganet.com](http://www.cganet.com)).

Procedimentos Seguros Ocupacionais e Educacionais para Proteção Facial e dos Olhos (Título original: Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection), Norma ANSI Z87.1, American National Standards Institute (website: [www.ansi.org](http://www.ansi.org)).

Padrão para Prevenção de Incêndio Durante a Soldagem, Corte e Processos Similares (Título original: Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work), Norma NFPA 51B, Associação Nacional de Proteção contra o Fogo (National Fire Protection Association-USA), (website: [www.nfpa.org](http://www.nfpa.org)).

OSHA, Segurança Ocupacional e Normas de Saúde para a Indústria em Geral (Occupational Safety and Health Standards for General Industry), Título 29, Código de Regulamentações Federais (CFR), Parte 1910, Subparte Q, e Parte 1926, Subparte J, do USA Government Printing Office, Superintendente de Documentos, (website: [www.osha.gov](http://www.osha.gov)).

## Informação acerca do campo eletromagnético (CEM)

A corrente elétrica que flui através de qualquer condutor provoca campos elétricos e magnéticos localizados. A corrente de soldagem cria um campo eletromagnético em torno do circuito de soldagem e equipamentos de soldagem.

Medidas de proteção para pessoas que usam implantes médicos devem ser tomadas, pois campos eletromagnéticos podem interferir no funcionamento de alguns implantes, como, por exemplo, restringir o acesso dos transeuntes ou realizar avaliações de risco individuais para soldadores. Os usuários de implantes médicos devem consultar o fabricante do dispositivo e o seu médico.

Os seguintes procedimentos devem ser utilizados pelos soldadores para minimizar a exposição a campos eletromagnéticos do circuito de soldagem:

- Mantenha os cabos próximos, entrelaçando ou utilizando uma capa metálica;
- Não coloque o seu corpo entre os cabos de soldagem, para isso, disponha os cabos para um lado e longe do operador;
- Não enrole, nem deslize os cabos em volta do corpo;
- Conecte a garra negativa mais próxima possível à peça a ser soldada;
- Não trabalhe próximo a, sente-se ou incline-se na fonte de soldagem;
- Não soldar enquanto estiver carregando a fonte de soldagem ou o alimentador de arame.

## 1 Descrição geral

A máquina de soldagem MIG-MAG, modelo **Vulcano MIG 465** proporciona uma excelente estabilidade do arco elétrico em todas as faixas de soldagem com regulagem por comutador de múltiplas faixas que permite o ajuste preciso dos parâmetros, conta ainda com indutância de dois níveis (100% e 60%), possui tracionador de 4 roletes com controle linear exato de velocidade com sistema de freio eletrônico do motor e compartimento do rolo de arame no cabeçote alimentador.

Completa conta com todos os recursos para o ótimo conforto operacional e produtivo, como rodízios de borracha, ventilação forçada, suporte de gás rebaixado, controle eletrônico para temporização, intermitência, ponteamento, inserção de arame, teste de gás, requeima do arame e função 2 e 4 toques, fazendo do equipamento BALMER perfeito para os mais exigentes profissionais.

### 1.1 Materiais

A **Vulcano MIG 465** é recomendada para a soldagem dos seguintes materiais:

- Aço de baixa liga em soldagem MIG e MAG;
- Aço de alta liga em soldagem MIG;
- Alumínio e as respectivas ligas em soldagem MIG;
- Cobre e as respectivas ligas em soldagem MAG.

### 1.2 Composição

Você está recebendo os seguintes itens:

- 01 (uma) Fonte de Soldagem modelo **Vulcano MIG 465 220/380 V** ou **Vulcano MIG 220/380/440 V**;
- 01 (uma) Garra negativa;
- 01 (um) Cabo obra com engate rápido;
- 01 (uma) Corrente para o cilindro de gás;
- 01 (uma) Mangueira de gás 1/4";
- 02 (duas) Abraçadeiras;
- 01 (uma) Chave Allen;
- 04 (quatro) Fusíveis reserva;
- 01 (um) Manual de Instruções;
- 01 (um) Certificado de Garantia.

### 1.3 Fonte e princípio de funcionamento

A máquina possui uma fonte transformadora de alta durabilidade, com curva característica de tensão constante (CP) e regulagem precisa de **30 posições** (a chave regulagem grossa 3 posições e a chave de regulagem fina 10 posições, ou seja  $3 \times 10 = 30$ ), abrindo uma faixa de trabalho de **30 A a 400 A**. Conta com conjunto de potência semi-industrial com ótima eficiência energética, arco estável, conjunto retificador, filtro de indutância, que possibilitam uma soldagem de baixíssimo índice de respingo e facilidade de abertura de arco para soldagem. Todos os componentes sensíveis possuem controle térmico e proteção elétrica com fusíveis individuais

### 1.4 Recursos

- Soldagem em 2-passos e 4-passos;
- Soldagem contínua com ciclo de trabalho industrial: 400 A @ 60% ou 400 A @ 50% para modelo 50 Hz (10 min/ 40°C);
- Soldagem Intermítente / Ponteamento;
- Velocidade do arame de 2,4 a 25 m/min;
- Soldagem com arames sólidos de 0,8 mm / 1,0 mm / 1,2 mm / 1,6 mm / 2,4 mm;
- LED verde para indicação de máquina ligada;
- LED amarelo para indicação de sobretemperatura;
- LED vermelho para indicação de falha de refrigeração (não disponível para este modelo).

## 1.5 Ciclo de trabalho - Norma EN 60974-1 e sobretemperatura

A letra “X” na placa técnica representa o percentual do ciclo de trabalho, o qual é definido como a proporção de tempo que a máquina pode operar continuamente dentro de um período de 10 minutos. Sendo assim, o ciclo de trabalho é a razão do tempo em que a máquina trabalha continuamente e o tempo que deve permanecer sem soldar.

Se o operador soldar por mais tempo que o ciclo de trabalho permite e a temperatura dos componentes internos elevar-se acima do nível de segurança, a proteção térmica atuará para proteger o equipamento. A corrente de solda será desligada e o indicador luminoso de sobre temperatura no painel de controle ficará ligado. Ocorrendo isso, o equipamento deve permanecer ligado, para que o ventilador refrigerue os componentes internos. Assim que o indicador luminoso desligar o operador pode voltar a soldar, porém deverá reduzir o ciclo de trabalho.

O ciclo de trabalho determinado pela fábrica é válido para temperatura ambiente de até 40°C e 1000 m de altitude. Temperaturas ambiente mais elevadas e maiores altitudes diminuem o ciclo de trabalho.

### **Vulcano MIG 465 (60Hz):**

- Com uma corrente de **400 A**, o ciclo de trabalho é de 60% (10 min);
- Com uma corrente de **300 A**, o ciclo de trabalho é de 100% (10 min);

### **Vulcano MIG 465 EXP (50Hz):**

- Com uma corrente de **400 A**, o ciclo de trabalho é de 50% (10 min);
- Com uma corrente de **290 A**, o ciclo de trabalho é de 100% (10 min);

O ciclo de trabalho pode ser facilmente consultado na tabela técnica presente nas máquinas. Os valores são válidos para temperatura ambiente de até 40°C e 1000 m de altitude. Temperaturas mais elevadas e maiores altitudes diminuem o ciclo de trabalho.

## 1.6 Dados técnicos

### 1.6.1 Dados técnicos modelo 220/380 V

Primário	
Tensão (V)	3 x 220 / 380
Frequência (Hz)	50 ou 60
Potência Máxima (kVA)	18
Potência Nominal (kVA)	12
Corrente Máxima (A)	47 / 27
Corrente Nominal (A)	31 / 18
Fator de Potência (cos φ)	0,80
Secundário	
Tensão a Vazio (V)	16,5 a 43,6
Tensão de Trabalho (V)	15,5 a 34
Regulagem de Tensão (tipo)	Tape
Posições da chave de tensão (Nº)	30
Faixa de Corrente (A)	30 a 400
Ciclo de trabalho (A@%) – <b>60 Hz</b>	400@60   300@100
Ciclo de trabalho (A@%) – <b>50 Hz</b>	400@50   290@100
Classe de Isolação Térmica (tipo)	H
Tipo de fonte	Tensão constante
Transformador de Potência	Núcleo em aço silício com bobinas em cobre
Grau de Proteção (classe)	IP 21
Proteção Térmica	Sim
Ventilação (tipo)	Forçada
Norma	IEC 60974 – 1
Peso (kg)	165
Dimensões (C x L x A) (mm)	1085,5 x 455 x 1246,3 (com cabeçote)
Recursos	
Display digital	Sim
Acionamento por 2 e 4 toques	Sim
Temporizador para soldagem	Sim
Ponteamento/Intermitência	Sim
Inserção de arame	Sim
Purga de gás e Burn back	Sim
Parâmetros Ajustáveis	
Controle de Indutância	2 níveis
LEDs indicativos	
Fonte energizada	Sim
Sobretemperatura	Sim
Falha na refrigeração da tocha	Sim (somente nos modelos refrigerados)
Características do Alimentador	
Velocidade (m/min.)	2,4 a 25
Modelo	DV-28
Cabeçote de alimentação	Externo
Número de roletes de arraste	4
Diâmetros de arames (mm)	0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,4
Conexão tipo euro conector	Sim

**Tabela 1 – Dados técnicos Vulcano MIG 465 220/380 V 50 Hz ou 60 Hz.**

OBS.: Características técnicas dos equipamentos podem ser alteradas sem prévio aviso. Válido para até 1.000 metros de altitude e umidade relativa do ar até 70%.

## 1.6.2 Dados técnicos modelo 220/380/440 V

Primário	
Tensão (V)	3 x 220 / 380 / 440
Frequência (Hz)	60
Potência Máxima (kVA)	18
Potência Nominal (kVA)	12
Corrente Máxima (A)	47 / 27 / 24
Corrente Nominal (A)	31 / 18 / 15
Fator de Potência ( $\cos \phi$ )	0,80
Secundário	
Tensão a Vazio (V)	16,5 a 43,6
Tensão de Trabalho (V)	15,5 a 34
Regulagem de Tensão (tipo)	Tape
Posições da chave de tensão (Nº)	30
Faixa de Corrente (A)	30 a 400
Ciclo de trabalho (A@%)	300 @ 100
Ciclo de trabalho (A@%)	400 @ 60
Classe de isolação Térmica (tipo)	H
Tipo de fonte	Tensão constante
Transformador de Potência	Núcleo em aço silício com bobinas em cobre
Grau de Proteção (classe)	IP 21
Proteção Térmica	Sim
Ventilação (tipo)	Forçada a ar
Norma	IEC 60974 – 1
Peso (kg)	167
Dimensões (C x L x A) (mm)	1085,5 x 455 x 1246,3 (com cabeçote)
Recursos	
Display digital	Sim
Acionamento por 2 e 4 toques	Sim
Temporizador para soldagem	Sim
Ponteamento/Intermitência	Sim
Inserção de arame	Sim
Purga de gás e Burn Back	Sim
Parâmetros Ajustáveis	
Controle de Indutância	2 níveis
LEDs indicativos	
Fonte energizada	Sim
Sobretemperatura	Sim
Falha na refrigeração da tocha	Sim (somente nos modelos refrigerados)
Características do Alimentador	
Velocidade (m/min.)	2,4 a 25
Modelo	DV-28
Cabeçote de alimentação	Externo
Número de roletes de arraste	4
Diâmetros de arames (mm)	0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,4
Conexão tipo euro conector	Sim

**Tabela 2 – Dados técnicos Vulcano MIG 465 220/380/440 V 60 Hz.**

OBS.: Características técnicas dos equipamentos podem ser alteradas sem prévio aviso. Válido para até 1.000 metros de altitude e umidade relativa do ar até 70%.

## 2 Instalação da fonte de soldagem

### 2.1 Avaliações da área de instalação

Antes de instalar o equipamento, o usuário deverá fazer uma avaliação na área, quanto às condições físicas, elétricas e magnéticas, buscando identificar possíveis fatores que possam gerar problemas ao equipamento ou usuário e às pessoas em torno da área.

Em caso de dúvidas, consultar o Departamento de Suporte Técnico ou um Serviço Autorizado da BALMER.

A BALMER não se responsabiliza por qualquer procedimento adotado que não esteja de acordo com as recomendações descritas neste manual de instruções e que, por iniciativa e ação de terceiros, possam gerar algum dano ou acidente.

Eventuais acidentes, danos ou interrupção de produção causada por procedimento, operação ou reparação inadequada de qualquer equipamento, efetuada por pessoa (s) não qualificada (s) serão de inteira responsabilidade do proprietário ou usuário do equipamento.

### 2.2 Seleção do local da instalação

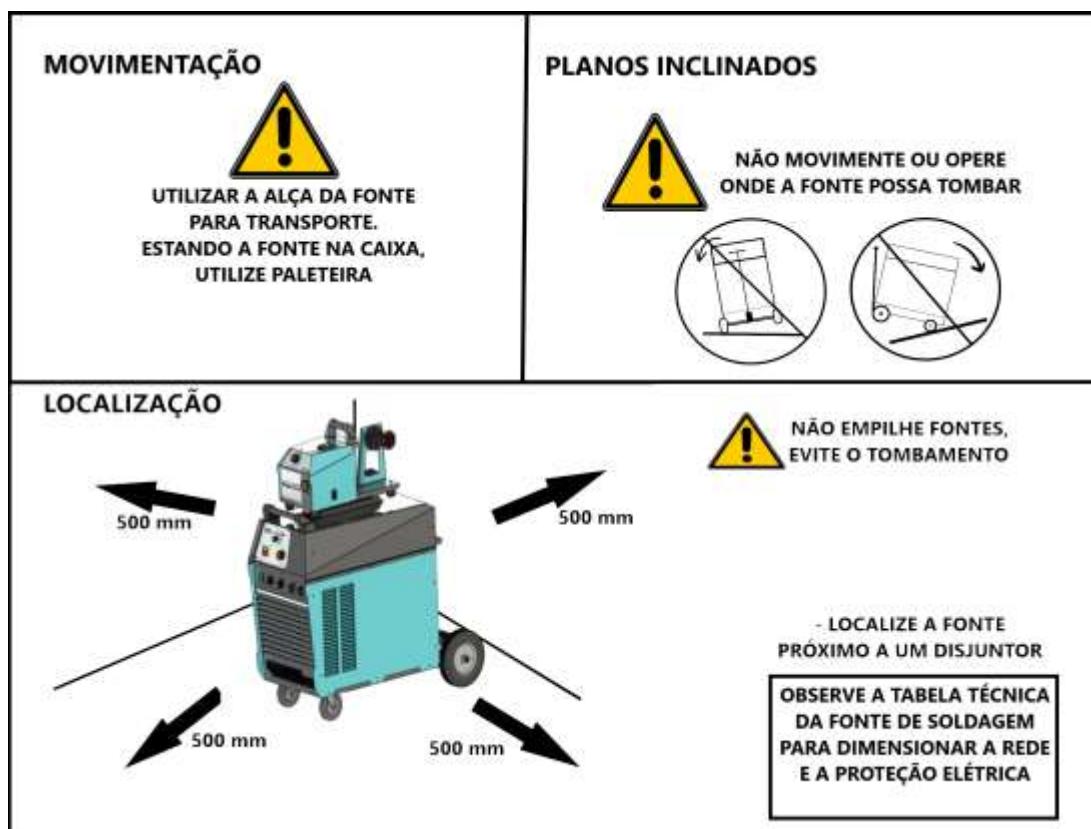


Figura 1 - Atribuição do local de instalação.

## 2.3 Conexão da fonte de soldagem à rede elétrica

	<p>A falha ao seguir as recomendações deste guia de serviço elétrico pode resultar em choques elétricos ou risco de incêndio. Estas recomendações são para a parte do circuito dimensionada para sua capacidade de corrente de saída e ciclo de trabalho nominal.</p>
	<p>A fonte de soldagem Vulcano MIG 465 220/380 V permite o trabalho em redes elétricas trifásicas 220 V ou 380 V. Para o modelo Vulcano MIG 465 440 V, ela permite o trabalho em redes elétricas trifásicas de 220 V ou 380 V ou 440 V (<math>\pm 10\%</math>), ambas com seleção manual. A tensão selecionada deve ser sempre conferida antes de ligar o equipamento, assim como a tensão de entrada do equipamento. A ligação incorreta, subtensão ou sobretensão podem danificar a fonte de soldagem!</p>
	<p>Providencie uma linha direta e exclusiva do quadro de distribuição, usando fios e disjuntores, levando em consideração os valores de tensão, potência e a distância do produto, até o quadro de distribuição, conforme as normas</p>

A conexão com a rede elétrica deve ser feita em tomada com plugue apropriado para uso industrial 3 fases + terra com capacidade mínima de 63 A (consulte a norma ABNT NBR IEC 60309-1).

Somente use rede elétrica de alimentação exclusiva para alimentação de cada fonte de soldagem, com bitola de fios de cobre de no mínimo 10 mm<sup>2</sup>, protegida com disjuntor tripolar com curva "C" ou fusíveis de retardo, de 63 A quando ligado em 220 V ou de 40 A quando ligado em 380 V ou 440 V.

Os dispositivos de proteção devem ser escolhidos de forma a prover simultaneamente proteção contra correntes de sobrecarga e de curto-círcuito. Estes dispositivos de proteção devem ter a capacidade de interromper qualquer sobre corrente inferior ou igual à corrente de curto-círcuito presumida no ponto em que o dispositivo for instalado. Eles devem satisfazer as prescrições abaixo:

- Disjuntores conforme ABNT NBR IEC 60947-2.
- Dispositivos fusíveis tipo G, conforme ABNT NBR IEC 60269-1 e ABNT NBR IEC 60269-2.
- Disjuntores associados a dispositivos fusíveis, conforme ABNT NBR IEC 60947-2.

Dados informativos para extensões de até 20 m de comprimento – para extensões mais longas consulte o fabricante.

## 2.4 Alteração da tensão de alimentação do equipamento



**Choques elétricos podem ser fatais, com riscos de ferimentos graves ou morte! A execução de trabalhos em redes elétricas ou na parte elétrica do equipamento deve ser realizada apenas por pessoas autorizadas e qualificadas. Qualquer serviço no interior da máquina deve ser feito com a máquina desligada da rede.**

A fonte de soldagem **Vulcano MIG 465 220 e 380 V** permite o trabalho em redes elétricas trifásicas 3 x 220 V ou 380 V (+-10%) de forma manual. A **Vulcano MIG 465 440 V** permite o trabalho em redes elétricas trifásicas 3 x 220 V / 380 V / 440 V ( $\pm 10\%$ ) com seleção manual de tensão. Antes de instalar a máquina verifique sempre a tensão de entrada da máquina na placa técnica localizada na traseira da máquina e no adesivo do cabo de entrada, assim como a tensão da rede elétrica do local de instalação. A ligação errada (subtensão ou sobretensão) pode danificar componentes da máquina!

O seguinte procedimento de instalação deve ser executado apenas por um eletricista qualificado:

- A máquina deve estar desconectada da rede elétrica;
- Medir a tensão da rede elétrica, especificamente na tomada a ser utilizada para conectar à máquina;
- Abrir o compartimento de alteração de voltagem localizado no lado esquerdo da fonte de soldagem (máquina vista de frente), para ter acesso ao borne de alteração;
- Realizar a conexão conforme a figura 2 – de acordo com a tensão da sua rede elétrica – tanto no transformador principal como no transformador auxiliar;
- Fechar o compartimento de alteração de voltagem;
- Conectar a máquina na rede elétrica;
- Ligar a chave geral [01].



Choques elétricos podem ser fatais, com riscos de ferimentos graves ou morte. A execução de trabalhos em redes elétricas ou na parte elétrica da máquina deve ser realizada apenas por pessoas autorizadas e qualificadas. Qualquer serviço no interior da máquina deve ser feito com a máquina desligada da rede, pois mesmo com a chave liga/desliga da máquina na posição desliga (0) alguns componentes internos continuam energizados.

Choques elétricos podem ser fatais, com riscos de ferimentos graves ou morte. A execução de trabalhos em redes elétricas ou na parte elétrica da máquina deve ser realizada apenas por pessoas autorizadas e qualificadas. Qualquer serviço no interior da máquina deve ser feito com a máquina desligada da rede, pois mesmo com a chave liga/desliga da máquina na posição desliga (0) alguns componentes internos continuam energizados.

#### 2.4.1 Alteração de tensão na Vulcano MIG 465 220 V e 380 V

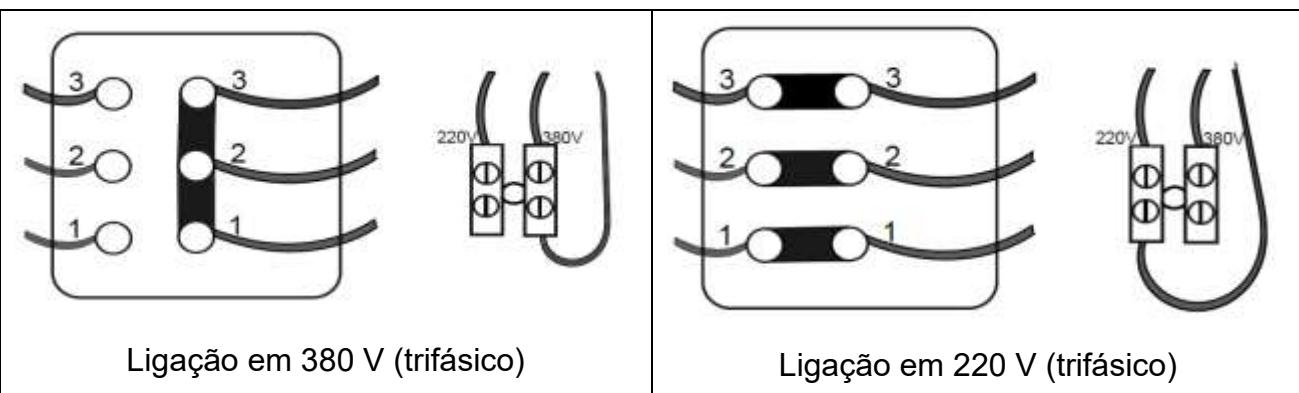


Figura 2 e 3 - Esquema de ligação Vulcano MIG 465 220/380 V.

## 2.4.2 Alteração de tensão na Vulcano MIG 465 220 V e 380 V e 440 V

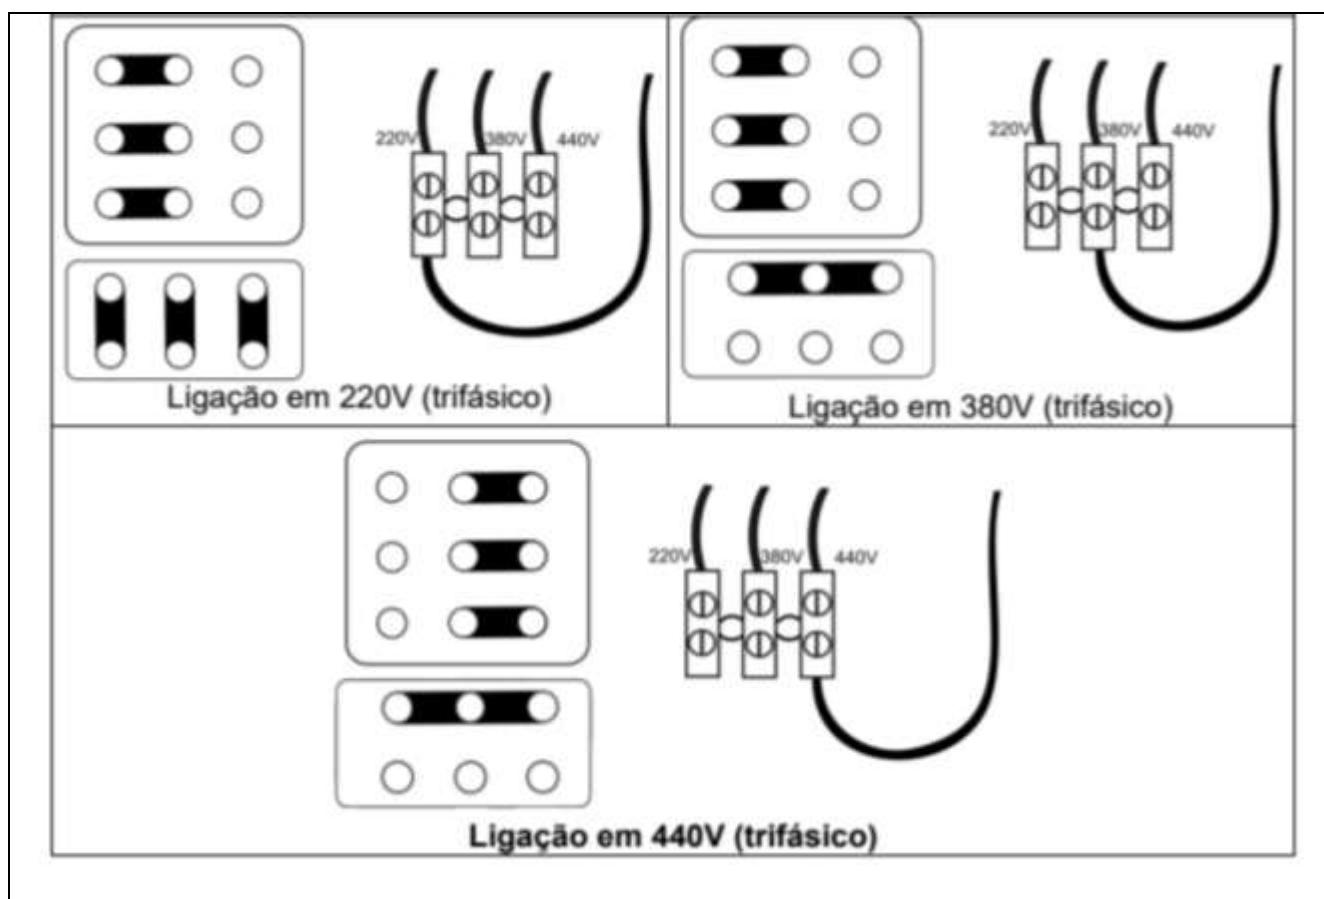


Figura 4 – Esquema de ligação Vulcano MIG 465 220/380/440 V.

## 2.5 Aterramento correto da fonte de soldagem

Para fins de segurança do operador e funcionamento correto do equipamento, é necessário ligar a fonte de soldagem ao aterramento (fio verde ou verde-amarelo) no cabo de alimentação da fonte de soldagem.

Caso a rede local da fábrica não possua um terminal de terra, é enfaticamente recomendada a instalação por um eletricista/técnico.

### 3. Instalação e uso correto dos periféricos

#### 3.1 Cabo-obra

Para evitar problemas na soldagem é importante que os terminais, o plugue na fonte de soldagem e a garra negativa na peça de trabalho sejam mantidos em bom estado, sem partes quebradas ou isolação avariada/danificada. Nunca fazer contatos elétricos através de superfícies pintadas ou oxidadas.

Deve-se garantir que a transmissão da corrente ocorra sem interrupções. A garra negativa deve ser fixada a uma parte descoberta da peça ou da mesa de soldagem. Não se deve permitir que água, graxa ou sujeira se acumule na bucha de conexão.

##### 3.1.1 Tabela de dimensionamento de cabos de solda

Corrente de solda	Bitola cabo de solda (cobre), e o comprimento total no circuito de soldagem não excedendo:							
	30m ou menos		45 m	60 m	70 m	90 m	105 m	120 m
	10-60% do ciclo de trabalho	60-100% do ciclo de trabalho	10-100% do ciclo de trabalho					
100	20	20	20	30	35	50	60	60
150	30	30	35	50	60	70	95	95
200	30	35	50	60	70	95	120	120
250	35	50	60	70	95	120	2X70	2X70
300	50	60	70	95	120	2X70	2X95	2X95
350	60	70	95	120	2X70	2X95	2X95	2X120
400	60	70	95	120	2X70	2X95	2X120	2X120
500	70	95	120	2X70	2X95	2X120	3X95	3X95

Tabela 3 – Bitola ideal de cabos de solda conforme a corrente.

### 3.1.2 Passos de montagem do engate rápido macho no cabo-obra

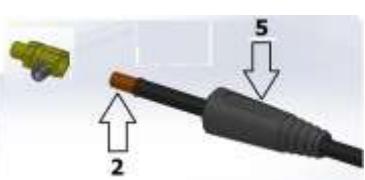
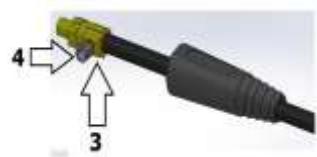
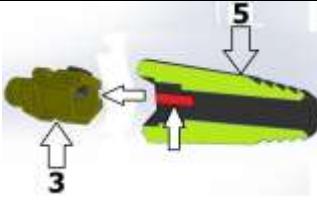
Passo 1	Retirar <i>isolação</i> (1) que se encontra pré cortada.	1) 
Passo 2	Colocar <i>contato cobreado</i> (2) sobre o cabo de solda. Neste passo é importante o <i>isolador de borracha</i> (5) já estar previamente colocado sobre o cabo de solda.	2) 
Passo 3	Posicionar o <i>Conecotor Engate Rápido Macho</i> (3) sobre o <i>contato cobreado</i> (2) e logo apertar o parafuso de <i>fixação</i> (4) com uma chave allen.	3) 
Passo 4	Empurrar o <i>isolador de borracha</i> (5) sobre o <i>Conecotor Engate Rápido Macho</i> (3) isolando por completo o conector macho.	4) 
	Neste passo é importante observar a posição correta de montagem, indicado na figura 4.	5) 

Tabela 3 – Guia de montagem engate rápido macho.

### 3.2 Tocha de soldagem MIG/MAG – conexão na máquina

A tocha de soldagem MIG-MAG deve ser introduzida na conexão central [euro conector localizado na frente do cabeçote] e fixada firmemente com a porca de trava. A conexão central (Euro-Conector) é responsável pela passagem do gás de proteção, corrente de soldagem, sinal do gatilho e eletrodo de alimentação. Para o funcionamento correto é importante manter a conexão central em bom estado, tanto na tocha como na máquina. Não se deve permitir que água, graxa ou sujeira se acumule na conexão central.

### 3.3 Instalação do cilindro

O cilindro de gás deve ser colocado sobre o suporte da máquina em posição vertical e fixado firmemente com a corrente de segurança. Verificar sempre se não há risco da corrente soltar-se. Conectar a mangueira de gás no niple na parte traseira da máquina e fixar firmemente com uma abraçadeira.

- Sempre conservar as mangueiras e conexões de gás em boas condições de trabalho. O circuito de gás deve estar isento de vazamento;
- Nunca conservar o cilindro de gás em áreas confinadas;
- Quando o cilindro de gás não estiver em uso, ele deve permanecer com sua válvula fechada, mesmo que esteja vazio;
- Sempre manter o cilindro de gás distante de chamas, fontes de faíscas ou de calor;
- Somente usar regulador de pressão específico para o gás a ser utilizado. Nunca usar adaptadores de rosca entre o cilindro e o regulador de pressão.

### 3.4 Alimentador de arame – modelo DV 28

	Ao trocar o arame deve-se seguir rigorosamente às normas de segurança. Use óculos de segurança para evitar ferimento grave na visão causada pela ponta do arame. Manuseie o arame com o máximo de cuidado para não causar ferimentos.
---	---

O alimentador de arame se encontra no cabeçote da máquina, com acesso via abertura da trava rápida localizada no lado direito do mesmo. Durante o trabalho e com a fonte de soldagem parada deve-se manter a lateral do cabeçote fechada para evitar eventuais acidentes enquanto a bobina do arame estiver girando e impedir contaminação do arame por partículas agressivas ao arame.

### 3.5 Introdução do arame de soldagem

	<p>Afaste-se das partes móveis.</p> <p>Afaste-se de pontos de tração, como roletes.</p>
	<p>Não acione o gatilho até a tocha estar posicionada no local a ser soldado.</p> <p>Não aponte ou direcione a tocha de soldagem para qualquer parte do corpo, metal ou objeto quando estiver realizando a passagem do arame de solda pela tocha (alimentação inicial do arame).</p>


Desligue a fonte de soldagem na chave Liga/desliga (posição [1] das instruções operacionais) após solte a porca grande do eixo carretel e introduza a bobina de arame de 15 kg ou 18 kg. O pino de arrasto na base do eixo carretel deve se encaixar no furo do carretel da bobina. Aperte o parafuso central do eixo carretel, ajustando a pressão do freio deste, afim de que o rolo de arame não continue o giro por inércia após a parada do tracionador de arame. Reaperte a porca grande. Solte a extremidade do arame da bobina e corte-o com alicate para eliminar rebarbas.

	O rolete possui em cada lateral indicação de tipo de canal e bitola correspondente de arame logo acima da indicação, canal tipo "V" para aço e inox, canal tipo "U" para alumínio.
---	--

#### Observação:

A pressão do arame pode ser conferida da seguinte forma:

- Alimentar o arame para fora da tocha contra um objeto isolado (Ex: Um pedaço de madeira lisa). Ajustar a pressão com o parafuso de pressão [1] de maneira que a ponta do arame fique numa distância de 5 mm entre o bocal da tocha e a peça isolante. O motor quando acionado deverá patinar sobre o rolete.
- Quando a ponta do arame ficar numa distância de 50 mm entre o bocal da tocha e a peça isolante, acionado o motor, o arame deverá sair sem patinar sobre o rolete.

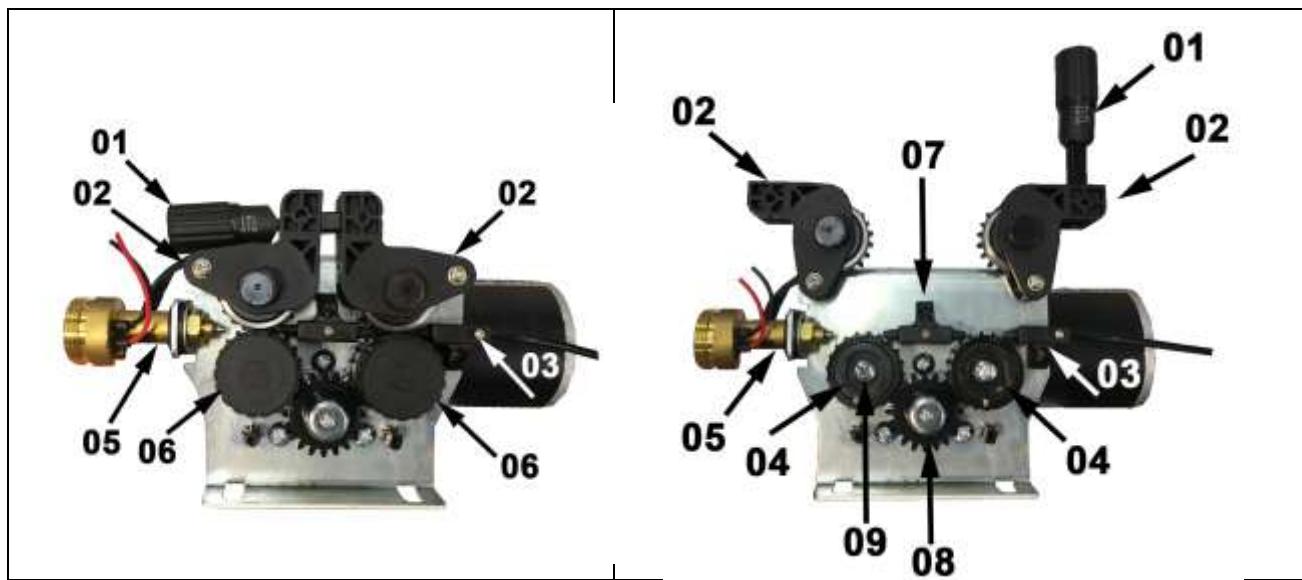

Figuras 5 e 6 – Indicação do motor alimentador.

Solte o parafuso de pressão [1] e levante o conjunto braço de pressão [2] do alimentador.

Introduza a extremidade do arame no bico de entrada por meio do guia de entrada [3].

Encaixe e fixe o arame na ranhura correspondente ao arame utilizado (0,8 ou 1,0 mm). Se necessário inverter o rolete, repita o passo [1] e sem o arame introduzido, retire o parafuso plástico [6], puxe o rolete [4] para fora e o inverta-o, recoloque o parafuso plástico [6] e continue a operação normalmente levando o arame até a saída no euro conector através do guia [5].

Abaixe a alavanca [2] e ajuste o parafuso de pressão [1] de acordo com a pressão



Em caso de as informações apresentadas nos guias presentes neste manual serem insuficientes para sanar um determinado problema, consultar sempre a Assistência Técnica Autorizada BALMER.



Os pontos de Assistências Técnicas Autorizadas BALMER podem ser consultados na aba Suporte do site [www.balmer.com.br](http://www.balmer.com.br), mapeados por região para atender mais próximo de você!

#### 4. Instruções operacionais

##### 4.1 Vista frontal e traseira



Figura 7 e 8 – Vista frontal e traseira Vulcano MIG 465

Posição **[01]** - Chave principal liga/desliga;

Posição **[02]** - Chave de regulagem grossa 3 posições;

Posição **[03]** - Chave de regulagem fina 10 posições;

Posição **[04]** - Conexão para cabo-obra: indutância de 60%;

Posição **[05]** - Conexão para cabo-obra: indutância de 100%;

Posição **[06]** - Painel frontal;

Posição **[07]** – Conector 10 vias máquina/cabeçote;

Posição **[08]** – Conector tipo engate rápido máquina/cabeçote;

Posição **[09]** – Cabo de entrada trifásico.

#### 4.1.1 Detalhe painel frontal

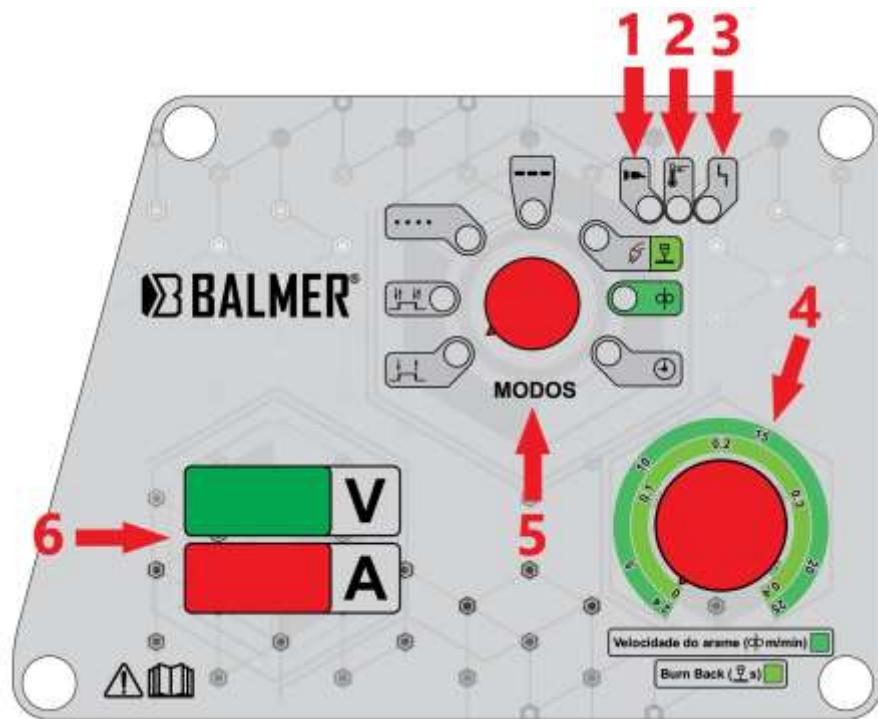


Figura 9 – Detalhe painel frontal Vulcano MIG 465.

Posição [01] – LED verde;

Indica que a máquina está ligada.

Posição [02] - LED amarelo;

Acende quando a máquina ultrapassa o ciclo de trabalho.

A máquina possui uma proteção térmica para evitar danos, a qual desliga a fonte de soldagem tão logo o LED amarelo acenda. Neste momento, a ventilação da máquina continua, porém, a máquina não permite a continuação da soldagem.



Não desligue a máquina nesta situação, deixe-a ligada até que o LED amarelo se apague e a temperatura interna da máquina volte à temperatura normal de trabalho.

Posição [03] - LED vermelho;

Acende quando ocorrem problemas no sistema de tocha refrigerada (**não aplicado ao modelo Vulcano MIG 465**)

Posição [04] - Potenciômetro de velocidade do arame e Burn Back;

Permite regular a velocidade do arame entre 2,4 a 25 m/min, tempo de Burn Back de 0s a 0,4s e ajustar velocidade de inserção de arame entre 2,4 a 25 m/min.

Posição **[05]** - Potenciômetro de modos;

Permite escolher a função em que a máquina irá operar.

Posição **[06]** - Display digital verde para visualização de parâmetros de Tensão (V) e vermelho para Corrente (A) de solda.

#### 4.2 Vista cabeçote Vulcano MIG 465



Figura 10 – Vista isométrica cabeçote Vulcano MIG 465.

Posição **[1]** - Potenciômetro para controle da velocidade do arame no cabeçote;

Ao ligar a máquina com o potenciômetro do cabeçote ajustado no valor mínimo (2,4 m/min) o **controle da velocidade do arame ocorre no painel da máquina** através do potenciômetro indicado na Posição 1.

Quando, no momento de ligar a máquina, o potenciômetro do cabeçote estiver ajustado em **qualquer outro valor** que não o mínimo, o **controle da velocidade de arame se dará exclusivamente pelo cabeçote**.

Posição **[2]** – Euro conector;

Posição **[3]** - Conjunto motor alimentador de arame DV-28;

Posição **[3]** - Eixo carretel.

#### 4.2.1 Vista traseira cabeçote Vulcano MIG 465.

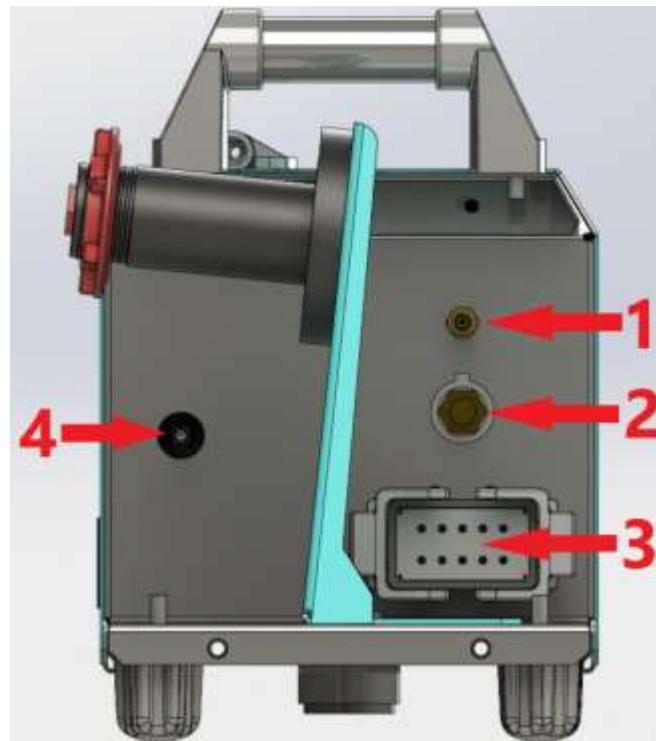


Figura 11 – Vista traseira cabeçote Vulcano MIG 465.

Posição [1] – Conector para mangueira de gás;

Posição [2] – Conector tipo engate rápido 13 mm;

Posição [3] – Conector 10 vias;

Posição [4] – Guia de entrada do arame.

#### 4.3 Modos de operação

O modo de operação será escolhido pelo operador através do Potenciômetro de Modos [07].

##### 4.3.1 Modo 2 Passos

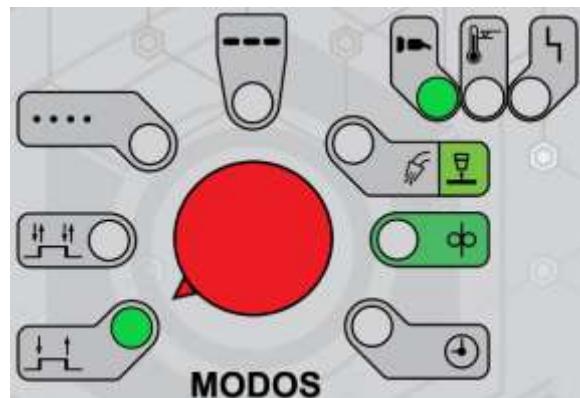


Figura 12 - Indicação modo 2 passos.

- Acionar o gatilho da tocha – início da soldagem;
- Soltar o gatilho da tocha – termino da soldagem.

##### 4.3.2 Modo 4 Passos

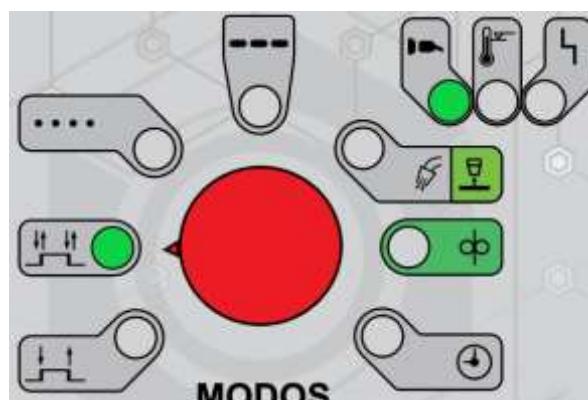


Figura 13 - Indicação modo 4 passos.

Pressionando o gatilho da tocha, inicia a soldagem. Só interrompe a soldagem ao pressionar e soltar o gatilho da tocha pela segunda vez.

- Acionar o gatilho da tocha; início da soldagem;
- Soltar o gatilho da tocha; continuação da soldagem;
- Acionar o gatilho da tocha; continuação da soldagem;
- Soltar o gatilho da tocha; termino da soldagem.

#### 4.3.3 Ponteamento

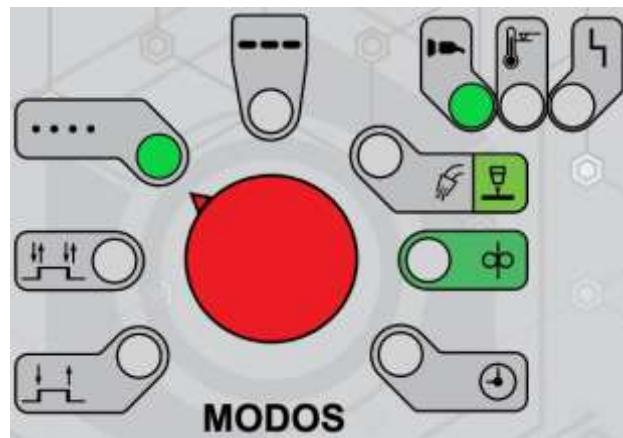


Figura 14 – Indicação modo Ponteamento.

Antes de executar esta função, o operador deverá armazenar um “tempo de solda”, que será detalhado no item 4.3.7 (Ajuste tempos).

Quando o tempo for pré-definido e a função Ponteamento estiver selecionada, pressionando o gatilho, a máquina permanecerá soldando apenas pelo tempo armazenado.

#### 4.3.4 Intermítente

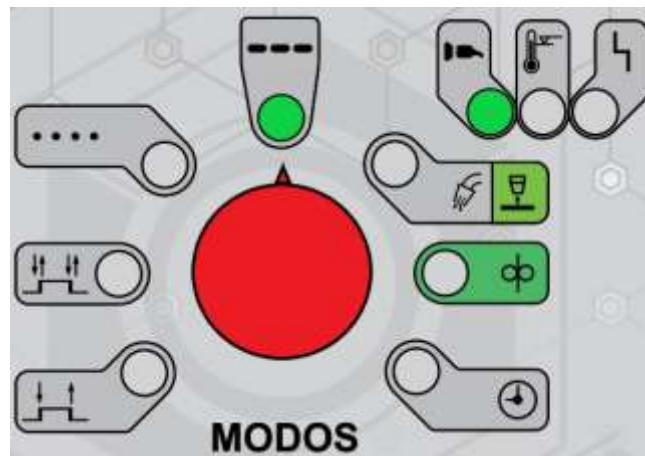


Figura 15 – Indicação modo Intermítente.

Da mesma forma que na função anterior (Ponteamento), será necessário um pré-armazenamento de “tempo de solda” e “intervalo de solda” (detalhado no item 4.3.7). Quando os tempos forem pré-definidos e a função intermitente estiver selecionada, com o gatilho pressionado, a máquina soldará intermitente de acordo com os tempos determinados.

#### 4.3.5 Teste gás

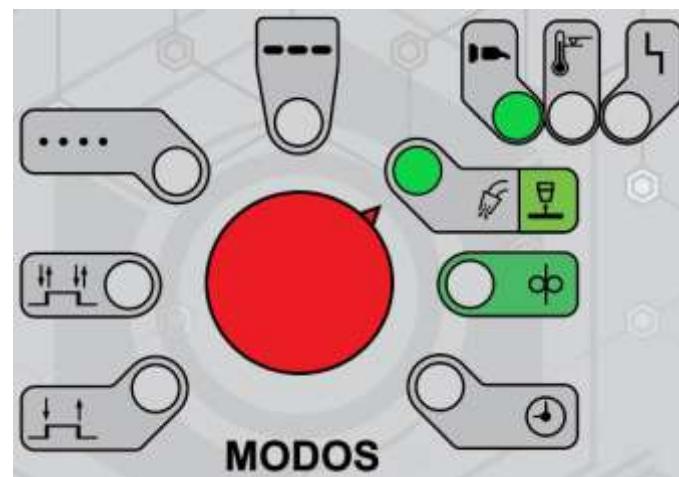


Figura 16 – Indicação de teste de gás.

Com esta função selecionada, ao pressionar o gatilho da tocha, acionará apenas a válvula solenoide, para verificação do fluxo de gás.

#### 4.3.6 Inserção de arame

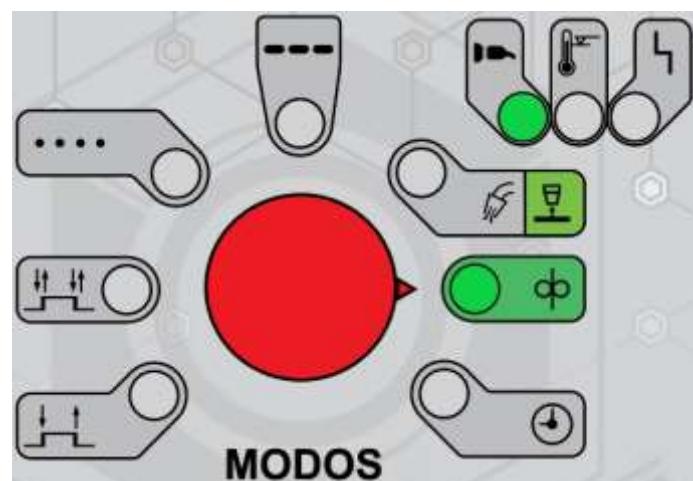


Figura 17 – Indicação de Inserção de arame.

Com esta função selecionada, ao pressionar o gatilho da tocha, acionará apenas o motor alimentador, para inserir o arame na tocha.

#### 4.3.6.1 Definindo a velocidade de Inserção de arame

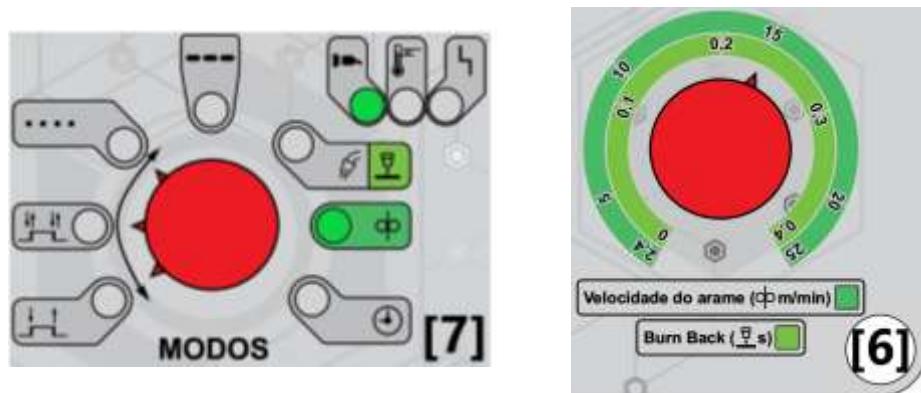


Figura 18 e 19 – Indicação para ajuste da velocidade do arame.

Ligando a Fonte de soldagem com o gatilho pressionado e o Potenciômetro de Modos [7] apontado para o lado esquerdo da escala (função: 2 passos, 4 passos ou Ponteamento), o LED de indicação de *Inserção de arame* começará a piscar. Pressionando o gatilho e mantendo pressionado, o operador regulará a velocidade através do *Potenciômetro velocidade do arame* e *Burn Back* [6], para aplicar quando for escolhida esta função. Para finalizar, deve-se pressionar o gatilho da tocha novamente para armazenamento (todos os LED's irão piscar).

Procedimento passo a passo:

- Deixar potenciômetro de modos apontado para o lado esquerdo da escala;
- Ligar a máquina com o gatilho pressionado;
- LED inserção de arame começará a piscar; solte o gatilho;
- Pressione gatilho novamente;
- Motor funcionará; o operador deverá regular a velocidade desejada através do potenciômetro velocidade do arame;
- Soltar o gatilho;
- Pressionar e soltar o gatilho novamente para gravação na memória; (todos os LED's irão piscar).

**Obs.:** A Fonte de soldagem sai de fábrica com velocidade de inserção de 7 m/min.

#### 4.3.7 Ajuste tempos

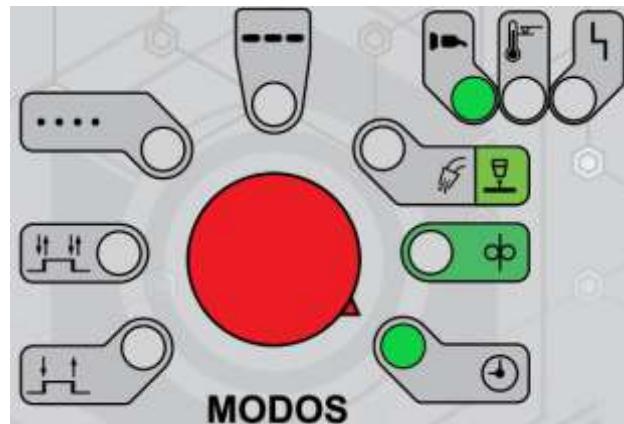


Figura 20 – Indicação de ajuste de tempo.

Esta função está dividida em duas etapas. A primeira etapa consiste no armazenamento do “tempo de solda”, em que o operador pressiona e mantém pressionado o gatilho pelo tempo de solda desejado, para soldagem nos modos Ponteamento ou Intermítente. Na segunda etapa será armazenado o “intervalo de solda”. Ocorre quando o operador pressiona e mantém pressionado o gatilho da tocha pela segunda vez, armazenando assim, na memória o tempo em que a máquina fica sem soldar, para uso no modo intermitente. O tempo máximo de armazenamento é de 25 segundos. Os tempos permanecem gravados após o desligamento da máquina.

Procedimento passo a passo:

- Coloque o potenciômetro de modos na função de tempo (LED azul);
- Pressione e mantenha pressionado o gatilho pelo tempo de solda desejado;
- Pressione e mantenha pressionado o gatilho pelo tempo de intervalo de solda desejado.

**Obs.:** Função pré-definida para uso dos modos de operação: Ponteamento e Intermítente. Sempre quando selecionada, a função exigirá o armazenamento dos dois tempos, independente do uso apenas da função Ponteamento.

#### 4.3.8 Ajustes Burn Back

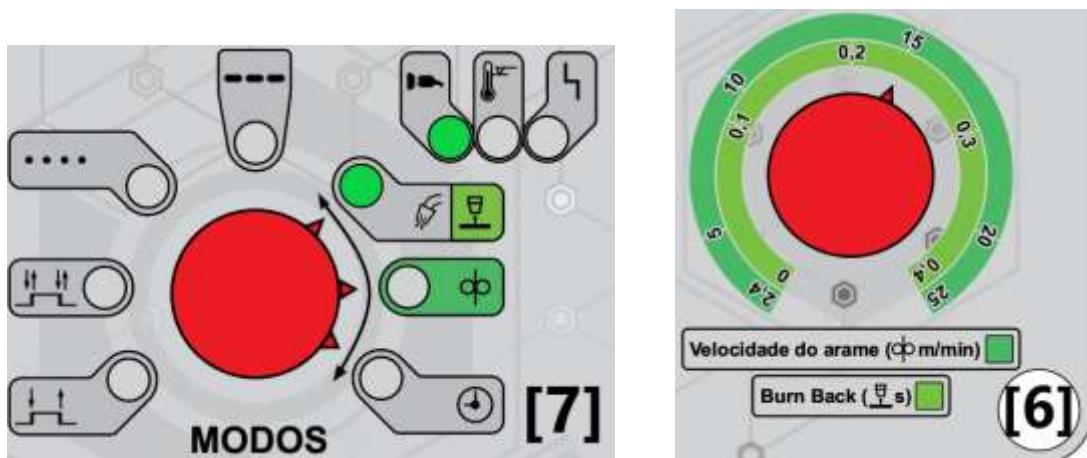


Figura 21 e 22 – Indicação de ajuste de Burn Back.


Ligando a Fonte de soldagem com o gatilho pressionado e o Potenciômetro de Funções [7] apontado para o lado direito da escala (função: Teste gás, Inserção de arame ou Ajuste tempos), o LED de indicação de *Burn Back* começará a piscar. Através do *Potenciômetro velocidade do arame e Burn Back* [6], o operador definirá o tempo de *Burn Back*. Para finalizar, deve-se pressionar o gatilho da tocha novamente.

Procedimento passo a passo:

- Deixar potenciômetro de modos apontado para o lado direito da escala;
- Ligar a máquina com o gatilho pressionado;
- LED Burn Back começará a piscar; solte o gatilho;
- Definir o tempo desejado através do potenciômetro Burn Back;
- Pressionar e soltar o gatilho novamente para gravação na memória; (todos os LED's irão piscar).

**Obs.:** A fonte de soldagem sai de fábrica com o Burn Back ajustado para 0,1s.

#### 4.3.9 Ajustes avançados

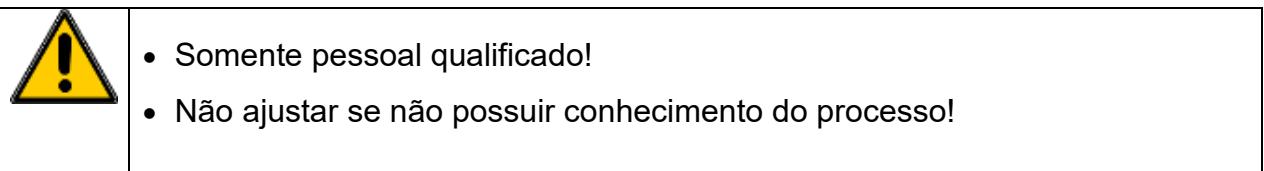

Estes pré-ajustes são ajustados através da tecla “SET” que fica montada na face traseira da placa de controle, acessível apenas com a remoção da chapa do painel frontal.

##### 4.3.9.1 Definindo o tipo de alimentador

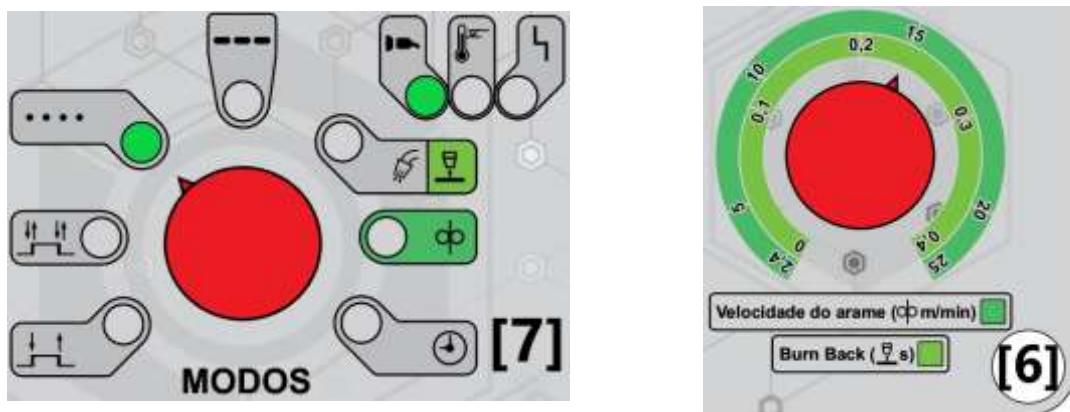


Figura 23 e 24 – Indicação de ajuste do tipo de alimentador.

Ligando a fonte de soldagem com a tecla “SET” (CH2 – face traseira da placa) pressionada e o Potenciômetro de Modos [7] apontado para a função **Pontreamento**, o LED associado irá piscar. Através do *Potenciômetro velocidade do arame* e *Burn Back* [6], o operador definirá o tipo de alimentador:

- Sentido anti-horário para Alimentador DV19;
- Meio da escala para DV-28;
- Sentido horário para Ajuste interno de velocidades de arame (Item 4.3.9.2);
- Para finalizar, deve-se pressionar o gatilho da tocha. Todos os LED's irão ascender por um segundo indicando a gravação.

#### 4.3.9.2 Definindo a velocidade máxima e mínima do motor

**ATENÇÃO!** Antes de realizar o procedimento descrito a baixo, realizar o passo descrito em 4.3.9.1

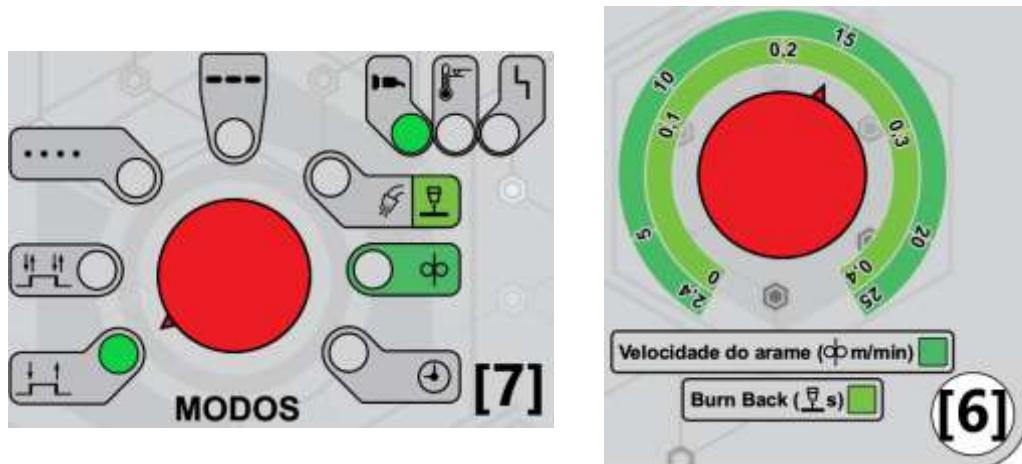


Figura 25 e 26 – Indicação de ajuste da velocidade do motor.

Ligando a fonte de soldagem com a tecla “SET” (CH2 – face traseira da placa) pressionada e o Potenciômetro de Modos [7] apontado para a função **2 Passos**, o LED associado irá piscar. Pressionando o gatilho e mantendo pressionado o ajuste de velocidade mínima poderá ser feito através do Potenciômetro velocidade do arame e Burn Back [6], quando chegar à velocidade desejada soltar o gatilho e pressionar novamente. Todos os LED's irão ascender por um segundo indicando a gravação.

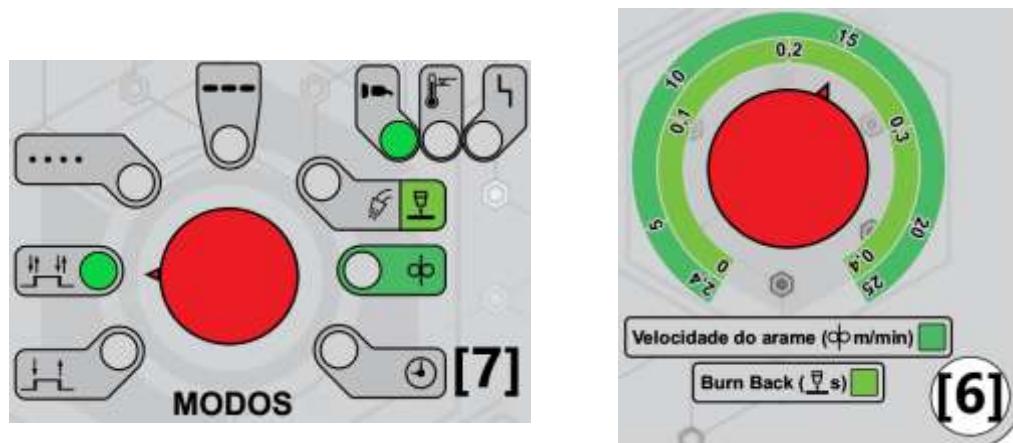


Figura 27 e 28 – Indicação de gravação.

Ligando a Fonte de soldagem com a tecla “SET” (CH2 – face traseira da placa) pressionada e o Potenciômetro de Modos [7] apontado para a função **4 Passos**, o LED associado irá piscar. Pressionando o gatilho e mantendo pressionado o ajuste de velocidade máxima poderá ser feito através do *Potenciômetro velocidade do arame e Burn Back* [6], quando chegar à velocidade desejada soltar o gatilho e pressionar novamente. Todos os LED's irão ascender por um segundo indicando a gravação

#### 4.3.9.3 Definindo o modelo da máquina (COM OU SEM UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO)

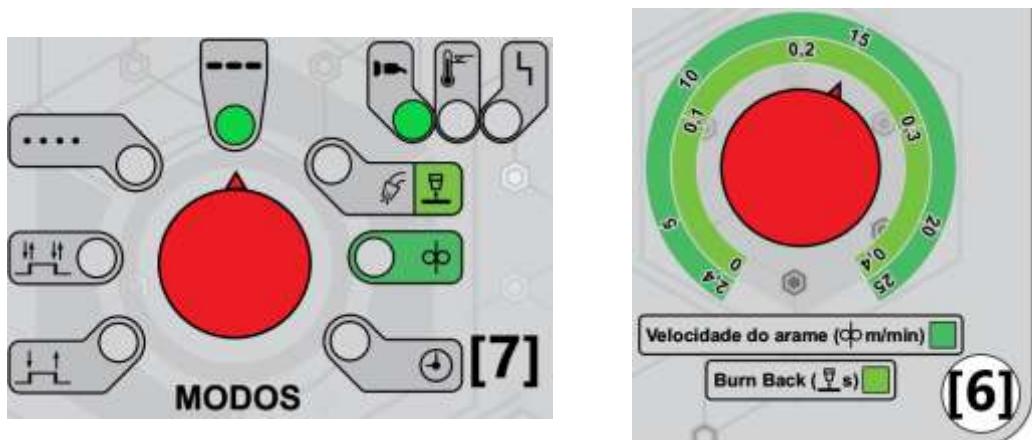


Figura 29 e 30 – Definição do modelo de refrigeração.

Ligando a Fonte de soldagem com a tecla “SET” (CH2 – face traseira da placa) pressionada e o Potenciômetro de Modos [7] apontado para a função **Intermitente**, o LED associado irá piscar. Através do *Potenciômetro velocidade do arame e Burn Back* [6], o operador definirá o modelo da máquina:

- Sentido anti-horário para máquina refrigerada;
- Sentido horário para máquina seca;
- Para finalizar, deve-se pressionar o gatilho da tocha. Todos os LED's irão ascender por um segundo indicando a gravação.

#### 4.3.9.4 Definindo o controle por tecla ou potenciômetro

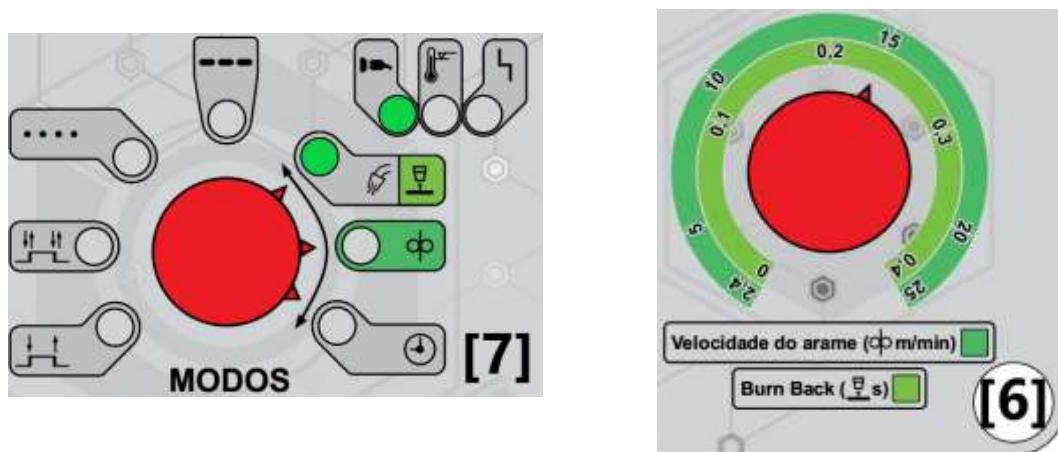


Figura 31 e 32 – Definição de controle por tecla ou potenciômetro.

Ligando a Fonte de soldagem com a tecla “SET” (CH2 – face traseira da placa) pressionada e o Potenciômetro de Modos [7] apontado para a função **Teste de gás**, o LED associado irá piscar. Através do *Potenciômetro velocidade do arame* e *Burn Back* [6], o operador definirá se a placa será controlada por tecla ou por potenciômetro:

- Sentido anti-horário para tecla;
- Sentido horário para potenciômetro;
- Para finalizar, deve-se pressionar o gatilho da tocha. Todos os LED's irão ascender por um segundo indicando a gravação.

**Obs.:** Deixar sempre na função potenciômetro.

## 5. Soldagem de materiais especiais

### 5.1 Soldagem de aços de alta liga

A **Vulcano MIG 465** permite a soldagem de aços de alta liga, entre outros.

- Deve-se utilizar o gás adequado de acordo com o material a ser soldado, por exemplo, 97,5% Ar e 2,5% CO<sub>2</sub>.
- Deve-se utilizar o arame adequado, de acordo com o material a ser soldado.

### 5.2 Soldagem de alumínio e as respectivas ligas

A **Vulcano MIG 465** permite a soldagem de alumínio e as respectivas ligas, como por exemplo, alumínio de acordo com a norma AISI 304, 308, 316, entre outros.

- Para a soldagem destes materiais deve-se substituir o conduíte de aço na tocha por um conduíte sintético.
- Alimentador DV-28: substituir o rolete de arraste para aço (Tipo "V"), por rolete de arraste especial para alumínio (Tipo "U").
- Deve-se utilizar o gás adequado, 100% de Argônio, de acordo com o material a ser soldado.
- Deve-se utilizar o arame adequado de acordo com o material a ser soldado.
- O comprimento da tocha não deve ser maior que 3 metros.

#### Kit BALMER completo para soldagem de alumínio:

- 02 roletes DV-28 de arraste.
- Conduíte sintético para a tocha.
- Bico de entrada, tubo-guia e bico de saída para o alimentador DV-28.



Para soldagens de materiais especiais (aços de alta liga e alumínio) com elevadas exigências a resistência, repetitividade e aspecto visual, recomendamos o processo MIG-Pulsado. Favor consultar a sua revenda mais próxima sobre a linha MIG-Pulsada da BALMER e consultar o nosso site [www.balmer.com.br](http://www.balmer.com.br).

## 6 Manutenção periódica

	<p><b>É importante manter a rotina de manutenção pois a sua não execução pode representar riscos de ferimentos graves ou morte!</b></p> <p><b>Siga rigorosamente às normas de segurança para equipamentos elétricos. A não observação destas regras e normas de segurança pode resultar em acidentes com danos físicos ou eventualmente fatais, sob a inteira responsabilidade do usuário. Em caso de dúvida por favor, entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada BALMER. Danos provocados no equipamento por pessoas não autorizadas não terão cobertura de garantia pelo fabricante.</b></p>
	<p><b>O procedimento de manutenção interna deve ser realizado somente por um profissional qualificado e autorizado!</b></p> <p><b>Antes de iniciar a limpeza e inspeção desligue o equipamento da rede elétrica!</b></p> <p><b>Evite tocar em componentes quentes! Certifique-se que os componentes internos tenham resfriado antes de tocá-los!</b></p>

Período	Itens de manutenção
Diário	<p>Observe se os knobs e interruptores na frente e na parte traseira da fonte de soldagem estão funcionando, bem fixados e colocados corretamente. Se você não conseguir corrigir ou consertar, substitua imediatamente!</p> <p>Depois de ligar a alimentação, observe / ouça se a fonte de soldagem tem vibrações, sons estranhos ou cheiro peculiar. Se houver um dos problemas acima, descubra o motivo e elimine-o. Se você não conseguir descobrir o motivo, entre em contato com a assistência técnica.</p> <p>Observe se os números exibidos nos displays estão “inteiros” (algum segmento do LED pode queimar). Se o número do visor não estiver intacto, substitua o LED danificado. Se ainda assim não funcionar, repare ou substitua a placa eletrônica.</p> <p>Observe se os valores mín. / Máx. nos displays digitais estão de acordo com os valores ajustados nos knobs de ajusta de tensão e corrente de solda. Se houver alguma diferença maior que +- 10%, ajuste-o.</p> <p>Verifique se o ventilador está funcionando. Se o ventilador estiver danificado, troque imediatamente. Se o ventilador não girar após o superaquecimento da máquina, observe se há algo bloqueando as pás. Se estiver bloqueado, elimine o problema. Se o ventilador não girar depois de resolver os problemas acima, de forma segura, tente fazer o ventilador girar na direção de rotação normal. Se o ventilador partir e funcionar normalmente, o capacitor de partida deve ser substituído. Caso contrário, troque o ventilador.</p> <p>Observe se os engates rápidos de potência dos terminais de saída na fonte de soldagem e nos cabos negativo e positivo estão frouxos, ou superaquecidos, tanto na fonte quanto no cabeçote alimentador de arame. Se estiverem soltos, reaperte, caso não tenham aperto ou com problemas, troque os mesmos.</p> <p>Observe se os cabos estão danificados. Se estiver danificado, deve ser isolado ou trocado.</p> <p>Verifique o aperto do bico, bocal e difusor de gás da tocha.</p>
Semanal	Limpe o conduíte da tocha com ar comprimido.
Mensal	<p>Usar ar comprimido seco para limpar o interior da máquina. Especialmente limpar a poeira dos dissipadores de calor, transformador principal, indutores, módulos IGBT, diodos de recuperação rápida, PCB's, etc.</p> <p>Verifique os parafusos e porcas. Se algum estiver solto, aperte-o firmemente. Se estiver danificado ou enferrujado, substitua.</p>

A cada 4 meses	Verifique com um alicate amperímetro se a corrente de solda está de acordo com o valor exibido no display. Se houver alguma diferença maior que +- 10%, ajuste-o.
Anual	Meça a resistência de isolamento com um megômetro capaz de entregar 500 V CC na saída, entre o circuito de solda e o circuito de alimentação. Deve ser medido valor maior que 5 MΩ. Entre o circuito de solda e o aterramento do gabinete, deve ser medido maior que 2,5 MΩ. Entre o circuito de alimentação e o aterramento do gabinete, deve ser medido maior que 2,5 MΩ. Se medidas menores que as expressas forem encontradas, o isolamento está danificado e é necessário alterar ou fortalecer o isolamento. <b>Se este não for corrigido, podem haver riscos de ferimento ou morte para o operador!</b>

## 7. Guia de identificação e solução de problemas

	<b>Siga rigorosamente às normas e regulamentações de segurança para trabalhos em equipamentos elétricos. A não observação destas regras e normas de segurança podem resultar em acidentes com danos físicos ou eventualmente fatais, sob a inteira responsabilidade do usuário. Em caso de dúvida por favor, entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada BALMER. Danos provocados no equipamento por pessoas não autorizadas não terão cobertura de garantia pelo fabricante.</b>
	<p><b>O procedimento de manutenção interna deve ser realizado somente por um profissional qualificado e autorizado!</b></p> <p><b>Antes de iniciar a inspeção desligue o equipamento da rede elétrica!</b></p> <p><b>Evite tocar em componentes quentes! Certifique-se que os componentes internos tenham resfriado antes de tocá-los!</b></p>

PROBLEMAS FÍSICOS		
Defeito	Possíveis Motivos	Soluções
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrutura comprometida.</li> <li>• Componentes quebrados.</li> <li>• Falta de peças ou acessórios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avaria no transporte ou defeito em componente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contate o revendedor, a assistência técnica ou o fabricante.</li> </ul>
CORRENTE E TENSÃO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máquina não liga.</li> <li>• Nenhum componente do equipamento funciona.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chave liga/desliga na posição desligado ou com defeito.</li> <li>• Ligação do equipamento inadequada.</li> <li>• Falta ou queima do fusível (F1).</li> <li>• Problema na rede elétrica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloque a chave liga/desliga na posição “ligado”.</li> <li>• Verifique a continuidade da chave liga/desliga.</li> <li>• Verifique e se necessário substitua os fusíveis de proteção do equipamento.</li> <li>• Verifique e corrija a ligação elétrica do equipamento.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não há tensão em vazio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligação do equipamento inadequada. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Defeito na placa eletrônica, na contadora, transformador principal ou ponte retificadora.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique e corrija a ligação elétrica do equipamento.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• O arame é alimentado e a válvula solenoide do gás abre normalmente quando o gatilho da tocha é acionado, porém a solda não ocorre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Defeito no cabo de corrente da tocha ou cabo obra.</li> <li>• Defeito na placa eletrônica.</li> <li>• Problema na contadora, no transformador principal ou ponte retificadora.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique as conexões dos cabos elétricos.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corrente de saída baixa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Condições da tocha, cabos e conexões elétricas inadequadas.</li> <li>• Procedimentos de soldagem inadequados ao arame e chapa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique as conexões da tocha e dos cabos elétricos.</li> <li>• Consulte um procedimento de soldagem.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existência de tensão e alimentação do arame, mesmo sem o gatilho da tocha estar pressionado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gatilho da tocha com problema.</li> <li>• Defeito na placa eletrônica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique as conexões do gatilho da tocha.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não há controle de tensão do arco elétrico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Problema na contadora, no transformador principal ou ponte retificadora.</li> <li>• Problema na chave seletora de tensão.</li> <li>• Conexões frouxas do cabo de soldagem ou do cabo obra.</li> <li>• Conexão frouxa da garra negativa.</li> <li>• Ponto de fixação do cabo obra incorreto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique e aperte as conexões dos cabos e da garra negativa.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aquecimento excessivo do cabo de soldagem e cabo obra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conexões frouxas do cabo de soldagem ou do cabo obra.</li> <li>• Cabo de soldagem muito longo.</li> <li>• Procedimento de solda excede o ciclo de trabalho.</li> <li>• Cabos de bitolas abaixo do recomendado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique e aperte as conexões dos cabos.</li> <li>• Melhore o cabo e o aterramento. Substitua-o por outro de bitola maior ou, se possível, reduza o comprimento.</li> <li>• Use um ciclo menos intenso.</li> </ul>

#### ALIMENTAÇÃO DE ARAME

Defeito	Possíveis Motivos	Soluções
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentação do arame é interrompida durante a soldagem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tocha de solda está obstruída.</li> <li>• Pressão dos roletes inadequada.</li> <li>• Rolete de arraste impróprio para o arame que está sendo utilizado.</li> <li>• Defeito na placa eletrônica.</li> <li>• Gatilho da tocha com defeito.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique a tocha e se necessário substitua o componente com defeito.</li> <li>• Verifique os roletes, se necessário substitua ou ajuste a pressão conforme sua exigência.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não há controle da velocidade de alimentação do arame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Botão (knob) controlador da velocidade de arame está solto.</li> <li>• Motor de alimentação com defeito.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique o botão (knob) e, se necessário, reaperte ou substitua.</li> <li>• Verifique o motor de alimentação do arame.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Defeito na placa eletrônica.</li> <li>Alimentador de arame com regulagem incorreta.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Não há alimentação de arame, mesmo com o gatilho da tocha acionado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tocha de solda está obstruída.</li> <li>Pressão do rolete inadequada.</li> <li>Rolete de arraste impróprio para o arame que está sendo utilizado.</li> <li>Defeito na placa eletrônica.</li> <li>Motor de alimentação do arame com defeito.</li> <li>Gatilho da tocha com defeito.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique a tocha e se necessário substitua o componente com defeito.</li> <li>Verifique os roletes, se necessário substitua ou ajuste a pressão conforme sua exigência.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentação irregular do arame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pressão dos roletes de arraste insuficiente: o arame desliza e não alimenta a tocha.</li> <li>Pressão dos roletes excessiva, que deforma o arame, arranca a camada de cobre e entope o bico de contato.</li> <li>Rolete embola o arame.</li> <li>Rolete incorreto.</li> <li>Velocidade de alimentação do arame muito baixa.</li> <li>Bico de contato sujo ou muito gasto provoca mau contato.</li> <li>Abertura do arco elétrico no bico de contato.</li> <li>Polaridade incorreta.</li> <li>Superaquecimento da tocha.</li> <li>Conduíte flexível (guia do arame) está sujo ou desgastado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumente a pressão dos roletes de arraste.</li> <li>Reduza a pressão dos roletes de arraste, limpe o conduíte e o bico de contato.</li> <li>Limpe os roletes e o alimentador de arame.</li> <li>Acerte a pressão dos roletes de arraste.</li> <li>Limpe ou substitua o bico de contato.</li> <li>Use tocha que aceite maior corrente de soldagem ou tocha refrigerada a água.</li> <li>Limpe ou substitua o conduíte flexível (guia do arame).</li> <li>Limpe o sistema de freio do moto-alimentador, retire excessos de graxa ou sujeiras acumuladas.</li> <li>Regule o freio de forma que o carretel pare no momento em que o gatilho da pistola de soldagem é desativado.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>O freio do moto-alimentador não está funcionando corretamente e o arame enrosca na saída do carretel.</li> <li>Não ocorre alimentação do arame.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique se o arame está passando pelo canal do rolete do alimentador de arame, se este é o correto e se o sistema elétrico do alimentador está funcionando.</li> <li>Verifique se o interruptor (gatilho) da pistola de soldagem está funcionando.</li> </ul>
--	---	--

GÁS		
Defeito	Possíveis Motivos	Soluções
<ul style="list-style-type: none"> <li>Não ocorre o fluxo do gás.</li> <li>Quando gatilho da tocha é acionado, o arame é alimentado e há tensão em vazio, porém não há fluxo de gás.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O cilindro de gás está vazio.</li> <li>Defeito no regulador de gás ou válvula solenoide.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Mangueira do gás obstruída.</li> </ul> </li> <li>Problema na alimentação de tensão da válvula solenoide.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Substitua o cilindro de gás de proteção.</li> <li>Verifique e se necessário substitua o regulador de gás.</li> <li>Verifique a mangueira de gás.</li> <li>Chame o serviço de assistência técnica autorizada.</li> </ul>

OPERAÇÃO DOS RECURSOS DO EQUIPAMENTO		
Defeito	Possíveis Motivos	Soluções
<ul style="list-style-type: none"> <li>Falha na regulagem de velocidade.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Knobs soltos ou efeito na placa eletrônica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reaperte os botões.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Após soltar o gatilho da tocha o arame continua sendo tracionado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gatilho da tocha com problemas.</li> <li>Defeito na placa eletrônica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique e se necessário conserte o gatilho da tocha.</li> </ul>

PROCEDIMENTOS DE SOLDAGEM		
Problema	Possíveis Falhas	Soluções/Ações Recomendadas
<ul style="list-style-type: none"> <li>Arco instável e/ou apagando.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bicos de contatos desgastados.</li> <li>Cabos de solda e conexões com defeitos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique todas as conexões e componentes da tocha e se necessário substitua-os.</li> <li>Obtenha os parâmetros de soldagem adequados a situação.</li> <li>Verifique a situação de soldagem e utilize o gás adequado e ajuste-o.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parâmetros (voltagem, velocidade de arame, vazão de gás, distância entre a tocha e a peça obra, velocidade de soldagem) estão inadequados.</li> <li>Problema na fonte de soldagem.</li> <li>Tipo de gás ou vazão ajustada de forma inadequado.</li> <li>Defeito na placa eletrônica.</li> <li>Peças a serem soldadas estão contaminadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique a alimentação de arame.</li> <li>Limpe as peças a serem soldadas.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sopro magnético;</li> <li>Desvio do arco elétrico provocado pela interferência de um campo magnético externo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solda efetuada na direção do cabo terra;</li> <li>A bancada ou a peça estão magnetizadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mude a posição do cabo terra, prenda-o diretamente na peça de trabalho;</li> <li>Solde afastando-se do cabo terra;</li> <li>Substitua a bancada e verifique periodicamente se não está ocorrendo magnetização das peças.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de fusão ou penetração;</li> <li>Não ocorre fusão homogênea ou penetração adequada entre as partes soldadas, o que reduz a resistência da solda e atua como ponto de início de trincas quando a peça está em serviço.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparação da junta inadequada.</li> <li>Corrente de soldagem (amperagem) muito baixa.</li> <li>Velocidade de soldagem muito alta.</li> <li>Distância muito alta da tocha à peça.</li> <li>Ângulo da tocha inadequado.</li> <li>Chapa suja, enferrujada ou pintada.</li> <li>Manipulação inadequada da tocha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique o chanfro: aumente a abertura da raiz, reduza a face da raiz e aumente o ângulo do chanfro.</li> <li>Aumente a velocidade de alimentação do arame.</li> <li>Reduza a velocidade de soldagem.</li> <li>Solde com a tocha mais próxima à peça (distância + ou - 10 vezes a bitola do arame).</li> <li>Mude o ângulo da tocha. Solde com a tocha reta ou puxando ligeiramente para aumentar a penetração.</li> <li>Limpe as superfícies a serem soldadas.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Use lixadeira ou escova de aço para remover ferrugem e solvente para remover óleo, graxa ou tinta.</li> <li>Com oscilação durante a soldagem, mantenha o arco sobre as laterais do chanfro, permitindo a fusão completa das bordas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Porosidade, inclusões internas e/ou erupções externas que provocam redução da resistência da solda podem não ser visíveis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proteção de gás inadequada.</li> <li>Chapa suja, enferrujada ou pintada.</li> <li>Ângulo da tocha inadequado.</li> <li>Arame de solda sujo ou oxidado.</li> <li>Corrente de ar junto à peça a ser soldada desloca o gás de proteção.</li> <li>Vazão do gás muito elevada causa turbulência na poça de fusão, permitindo a entrada de ar.</li> <li>Conduíte do arame sujo e/ou bocal com respingos.</li> <li>Velocidade de soldagem muito alta.</li> <li>Falta de gás de proteção.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumente a vazão de gás.</li> <li>Mantenha o bocal da tocha mais perto da peça.</li> <li>Verifique se há vazamento de gás.</li> <li>Centralize o bico de contato no bocal da tocha.</li> <li>Troque o bocal da tocha se estiver danificado.</li> <li>Verifique se a válvula solenoide do gás está funcionando corretamente.</li> <li>Verifique o regulador de gás.</li> <li>Limpe as superfícies a serem soldadas.</li> <li>Use lixadeira ou escova de aço para remover ferrugem e solvente para remover óleo, graxa ou tinta.</li> <li>Mude o ângulo da tocha para melhorar a proteção do gás.</li> <li>Após abrir a embalagem, mantenha o arame protegido de umidade, respingos de solda e poeira.</li> <li>Use biombos ou cortinas adequadas para evitar as correntes de ar.</li> <li>Reduza a vazão do gás.</li> <li>Limpe o conduíte e o bocal.</li> <li>Mantenha a poça de solda fundida por mais tempo, para permitir que os gases escapem antes que a solda solidifique.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Excesso de respingos;</li> <li>O acabamento do cordão fica irregular,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensão (voltagem) muito alta, aumentando o comprimento do arco;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduza o valor da tensão e trabalhe com arco curto;</li> <li>Solde com o porta-eletrodo o mais</li> </ul>

<p>embora a resistência da solda não seja afetada;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O acabamento fica prejudicado, aumentando o custo de limpeza da solda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distância do porta-eletrodo à peça muito alta;</li> <li>• Chapa suja, enferrujada ou pintada;</li> <li>• Vazão do gás muito elevada, que causa turbulência na poça de solda, permitindo a entrada de ar, causando porosidade e excesso de respingos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>próximo possível à peça;</li> <li>• Limpe as superfícies a serem soldadas;</li> <li>• Use lixadeira ou escova de aço para remover ferrugem, solvente, óleo, graxa ou tinta;</li> <li>• Reduza a vazão do gás.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trincas;</li> <li>• Muitos tipos de trincas podem ocorrer em uma solda. Algumas são visíveis, outras não, todas as trincas são consideradas potencialmente sérias e devem ser evitadas ou reparadas;</li> <li>• As trincas podem se propagar, causando a quebra da peça quando em serviço.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trinca de cratera: no final do cordão, o arco é fechado muito rapidamente;</li> <li>• Teor de carbono ou enxofre elevado no metal base;</li> <li>• Cordão de solda côncavo;</li> <li>• Velocidade de soldagem muito alta;</li> <li>• Junta muito rígida.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No final do cordão, retorno ou pare o deslocamento para encher adequadamente a cratera de solda;</li> <li>• Pré-aqueça a peça se o teor de carbono no metal base for elevado;</li> <li>• Reduza a penetração, usando baixa corrente de soldagem (utilize baixa velocidade e menor bitola de eletrodo);</li> <li>• Reduza a velocidade de soldagem;</li> <li>• Melhore a montagem de forma que o metal base dilate/contraia livremente;</li> <li>• Use chanfro mais aberto.</li> </ul>



Caso de as soluções apresentadas no Guia de identificação e solução de problemas ser insuficientes para sanar um determinado problema, consultar sempre a Assistência Técnica Autorizada BALMER!



Os dados de contato e locais das Assistências Técnicas Autorizadas BALMER podem ser encontrados na aba "suporte" no site [www.balmer.com.br](http://www.balmer.com.br).

## 8. Diagrama elétrico

## 8.1 Diagramas elétricos Vulcano MIG 465 220/380 V

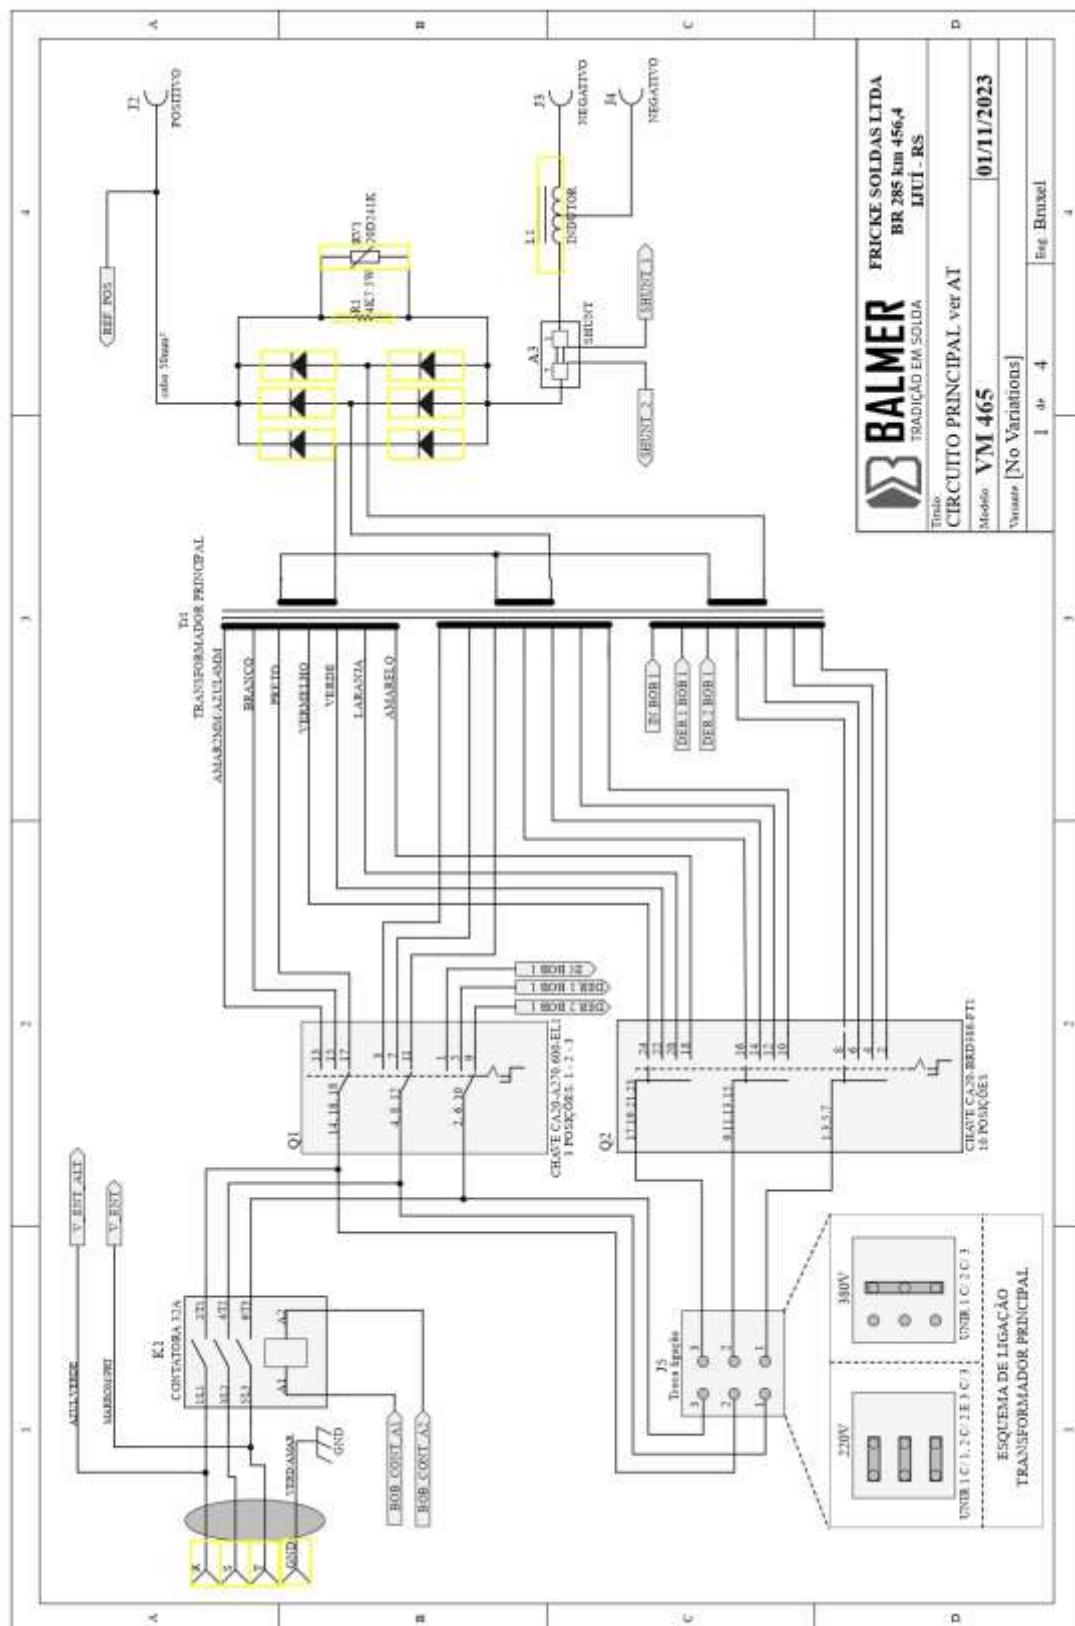


Figura 33 – Diagrama elétrico Vulcano MIG 465 220/380 V– Circuito principal.

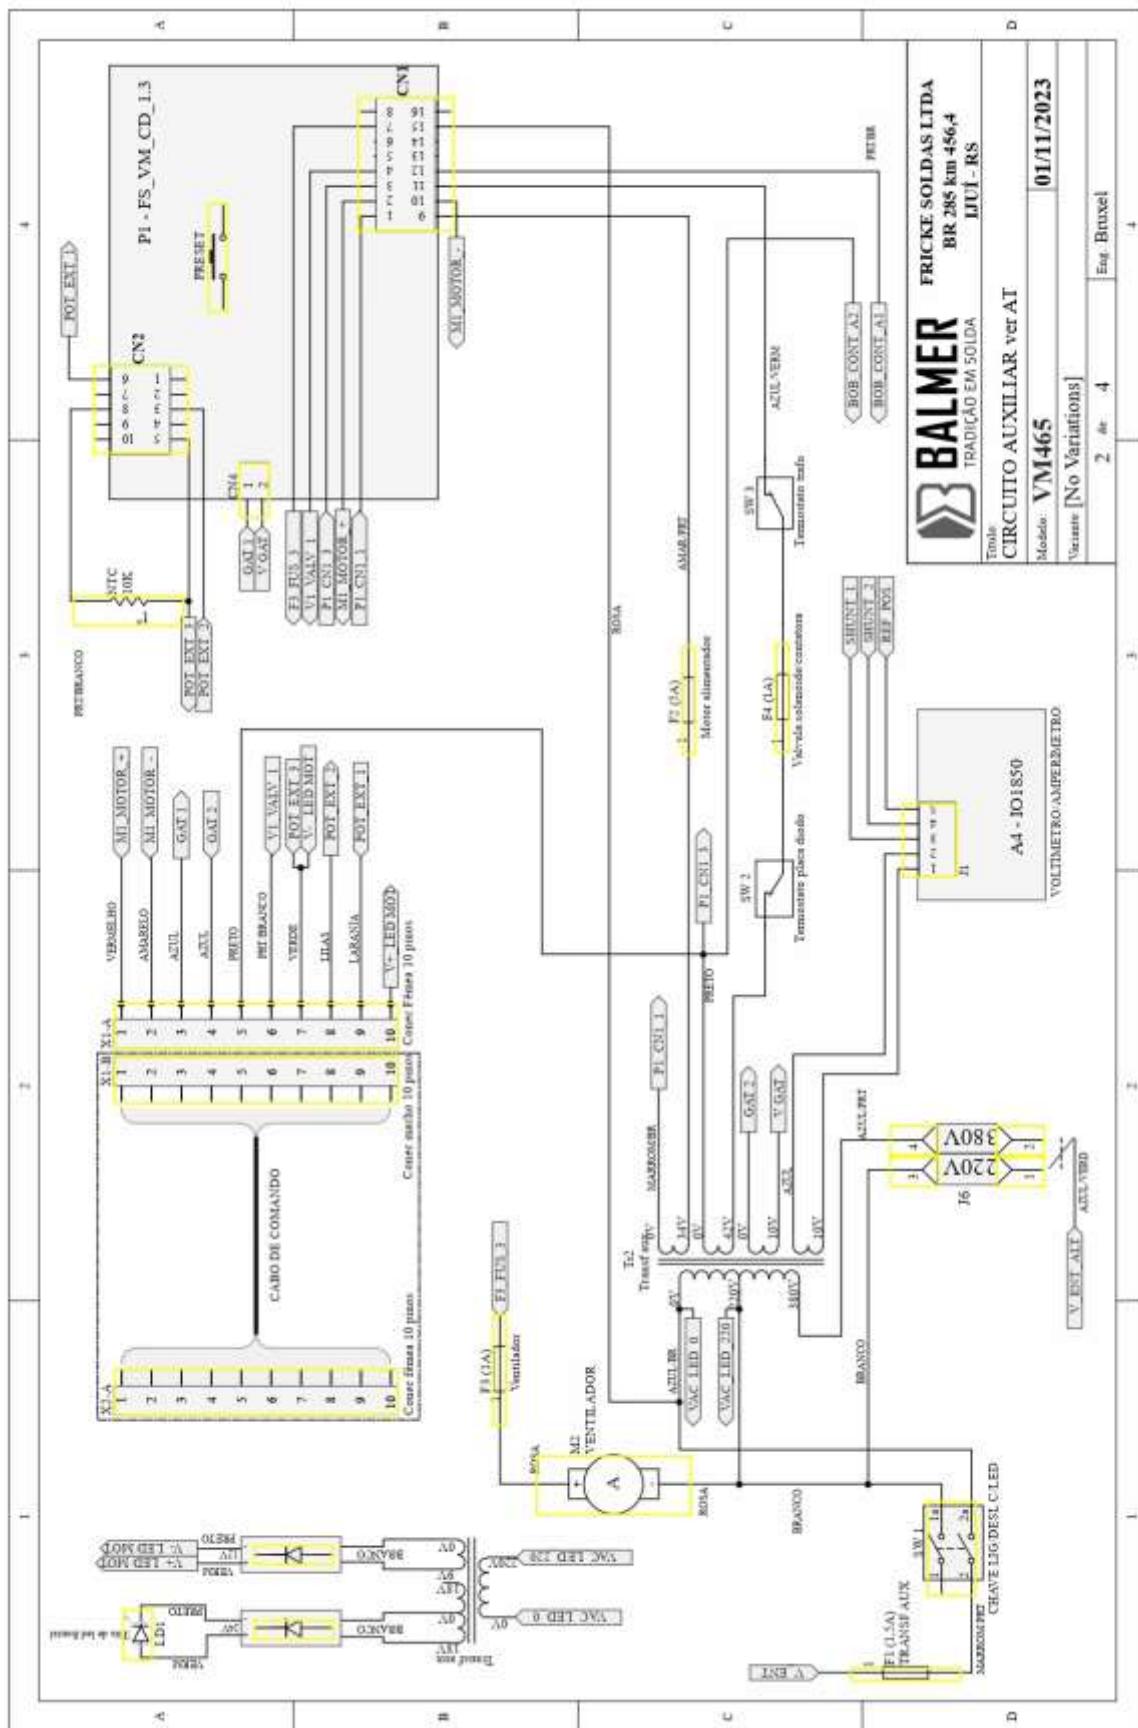


Figura 34 – Diagrama elétrico Vulcano MIG 465 220/380 V – Circuito auxiliar.

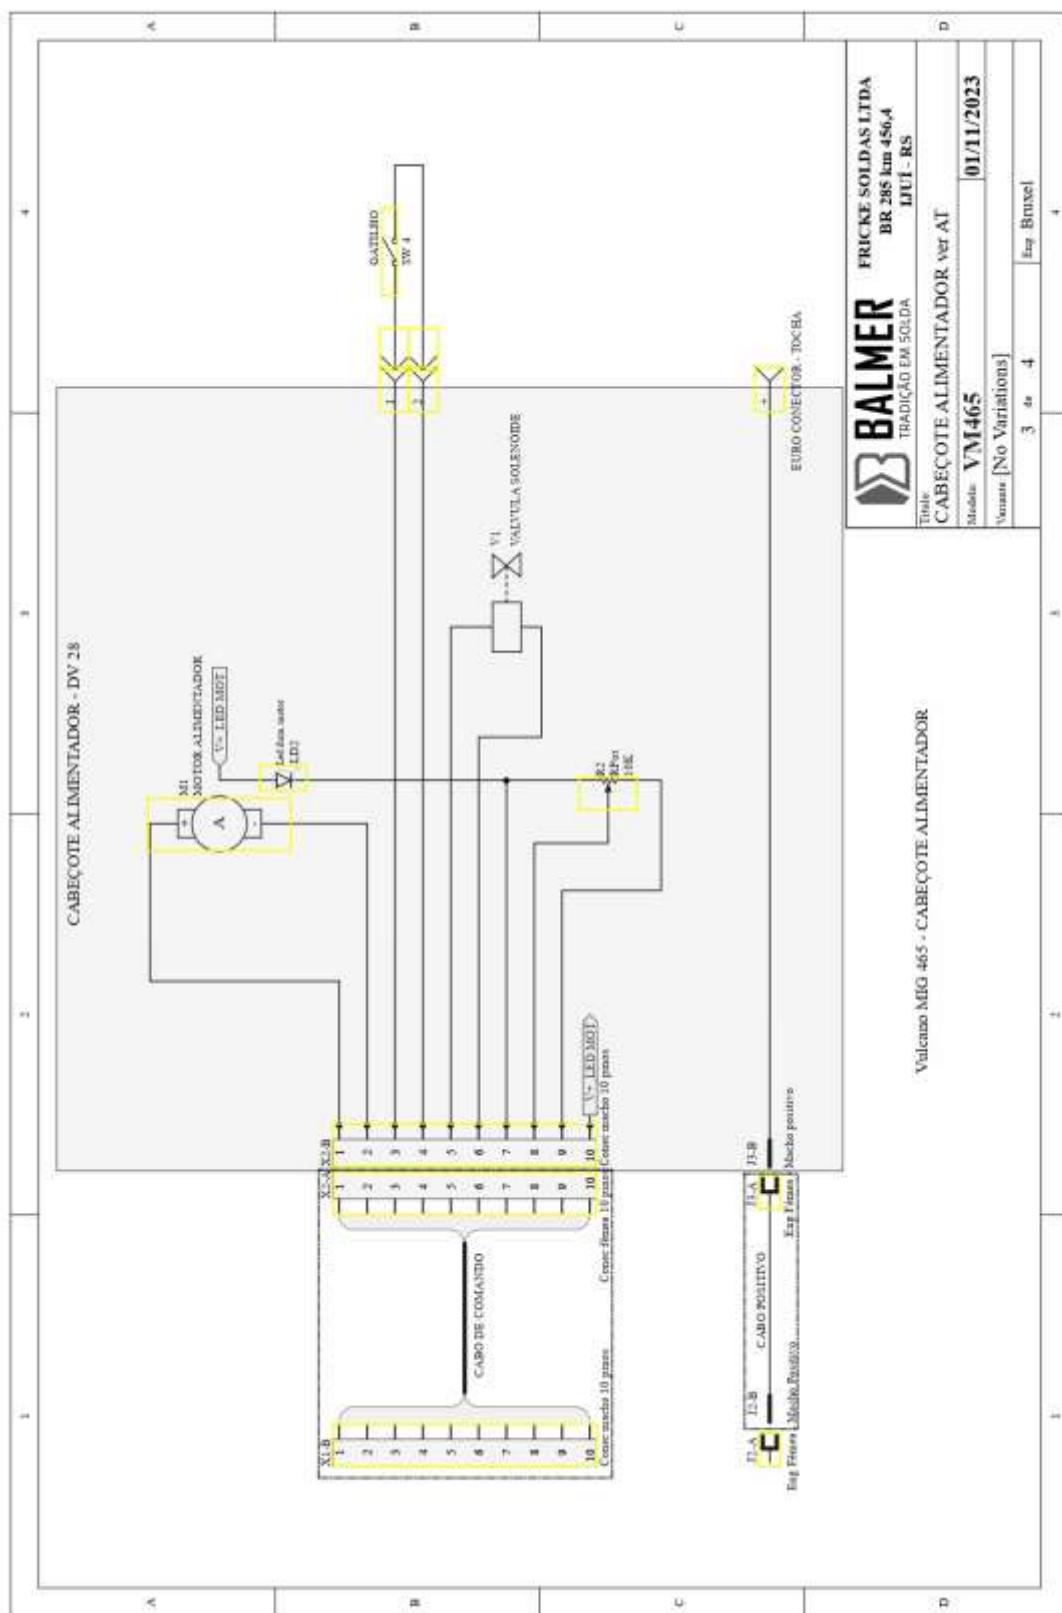


Figura 35 – Diagrama elétrico Cabecote Externo Vulcano MIG 465 220/380 V.

## 8.2 Diagramas elétricos Vulcano MIG 465 220/380/440 V

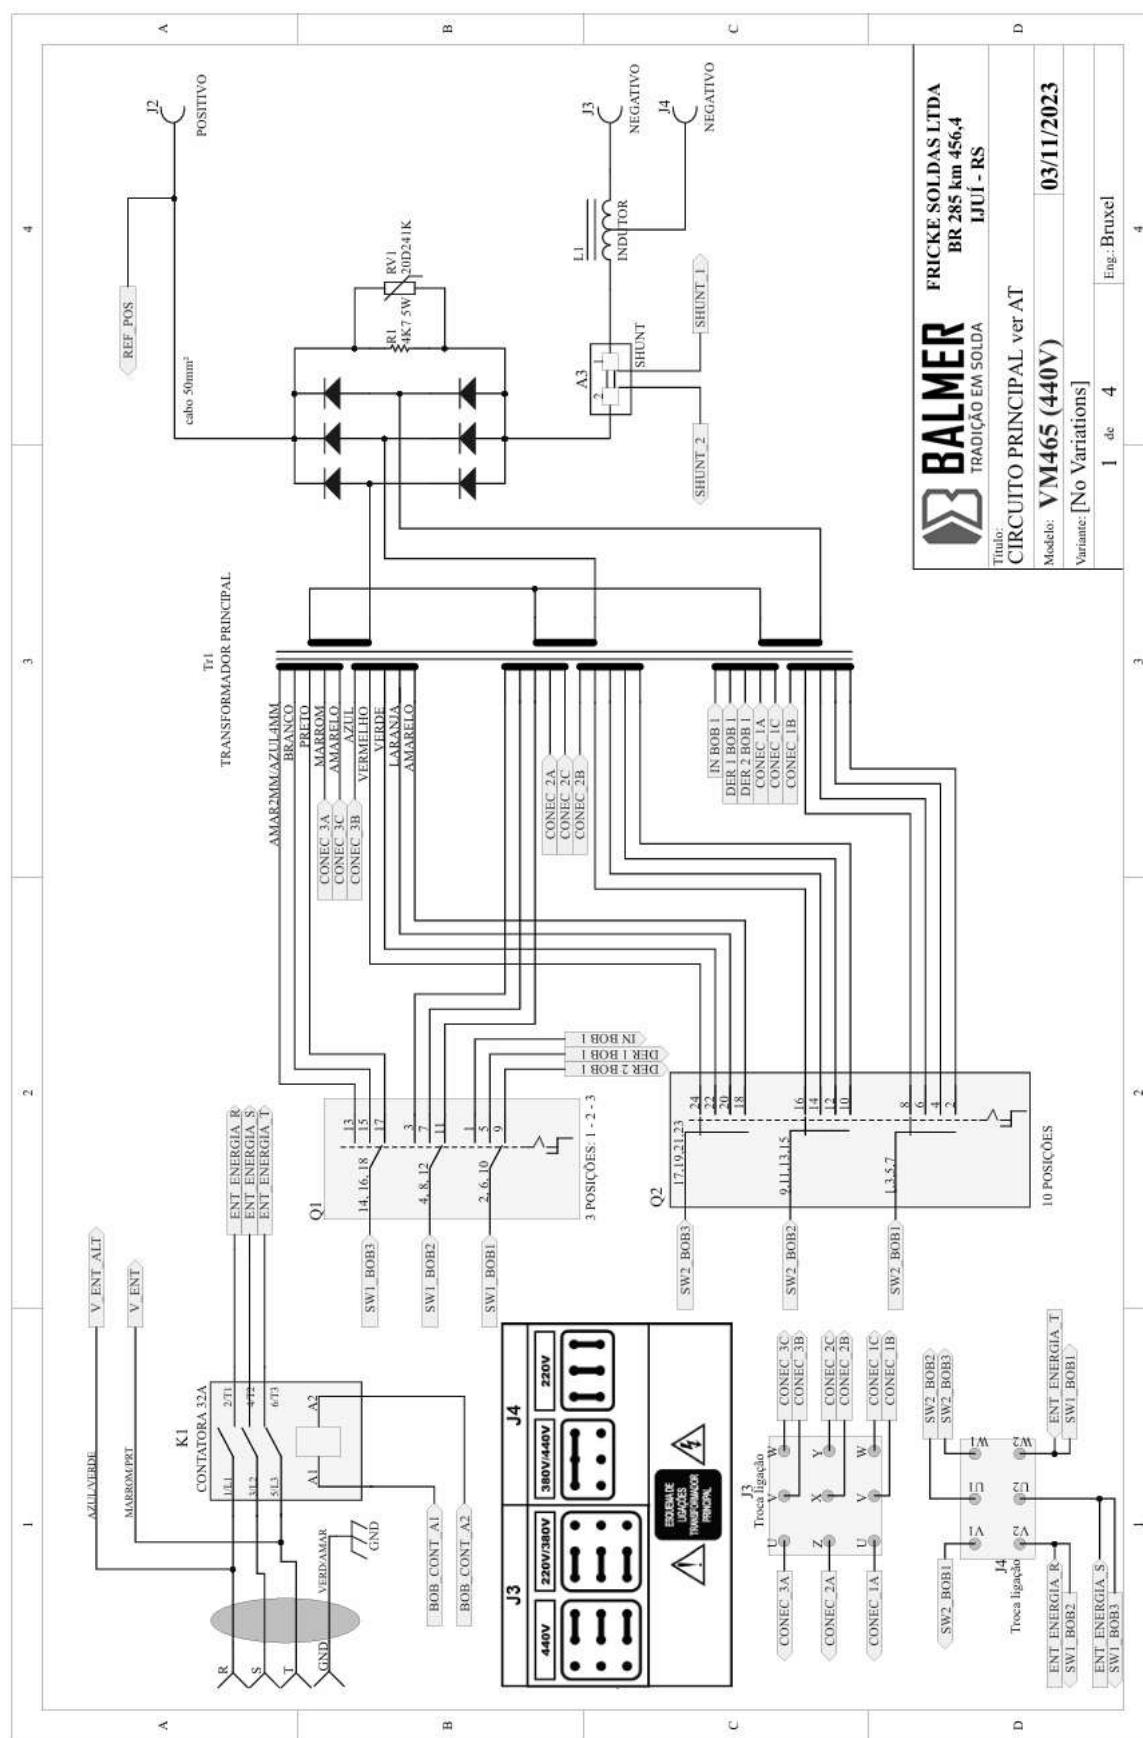


Figura 36 – Diagrama elétrico Vulcano MIG 465 220/380/440 V– Circuito principal.

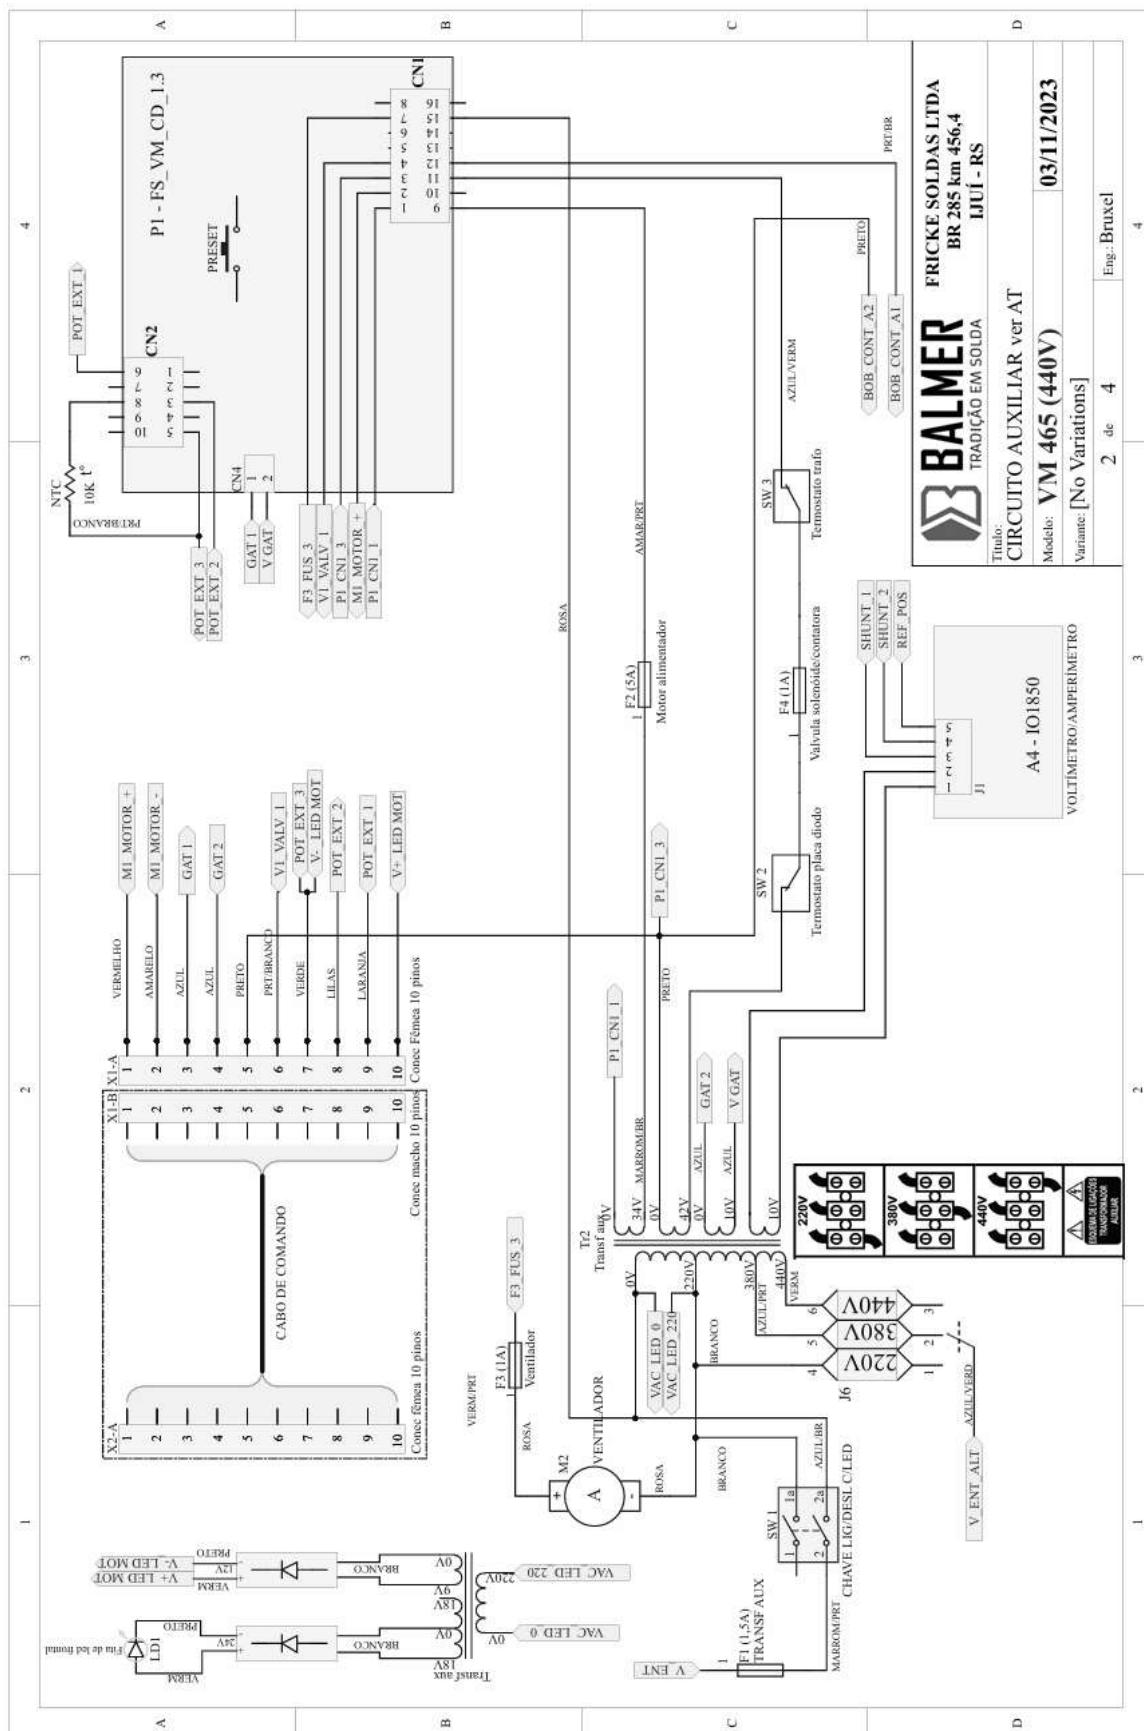


Figura 37 – Diagrama elétrico Vulcano MIG 465 220/380/440 V – Circuito auxiliar.

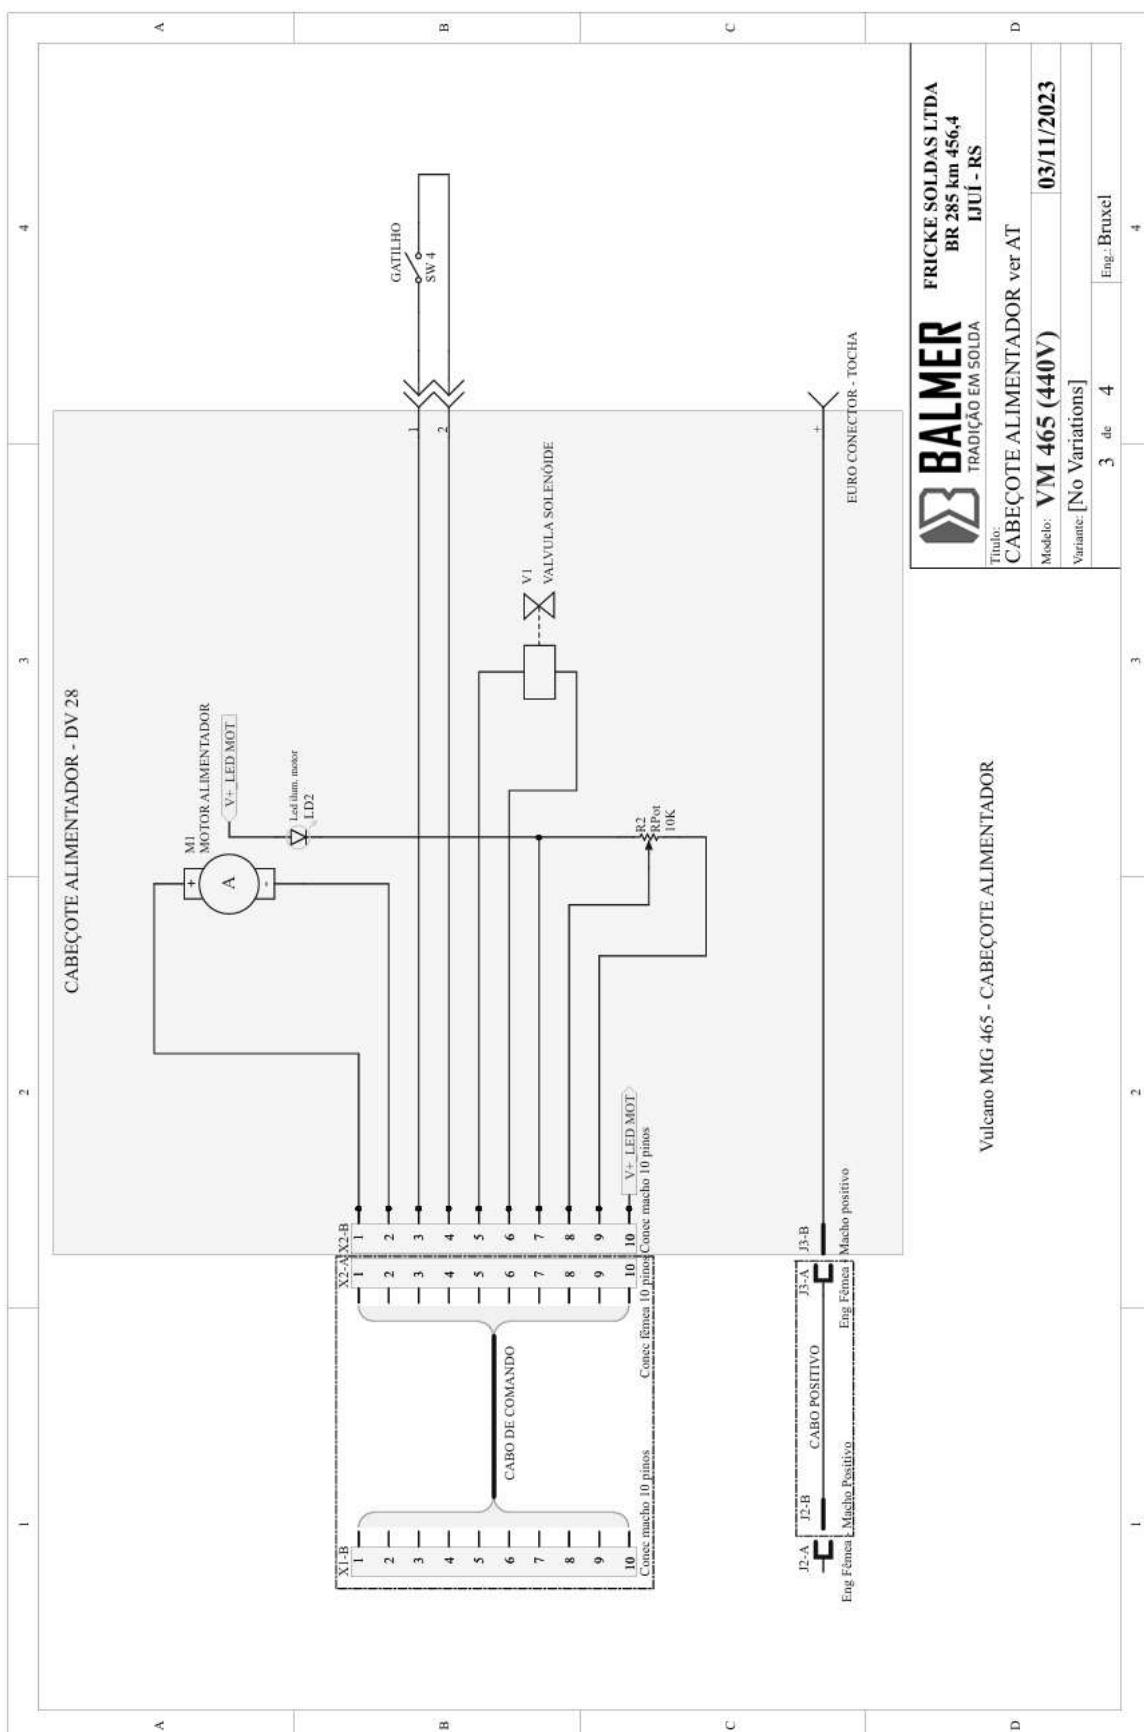


Figura 38 – Diagrama elétrico Cabeçote Externo Vulcano MIG 465 220/380/440 V.

## 9. Vista explodida Vulcano MIG 465

### 9.1 Vista explodida fonte de soldagem 220/380 V

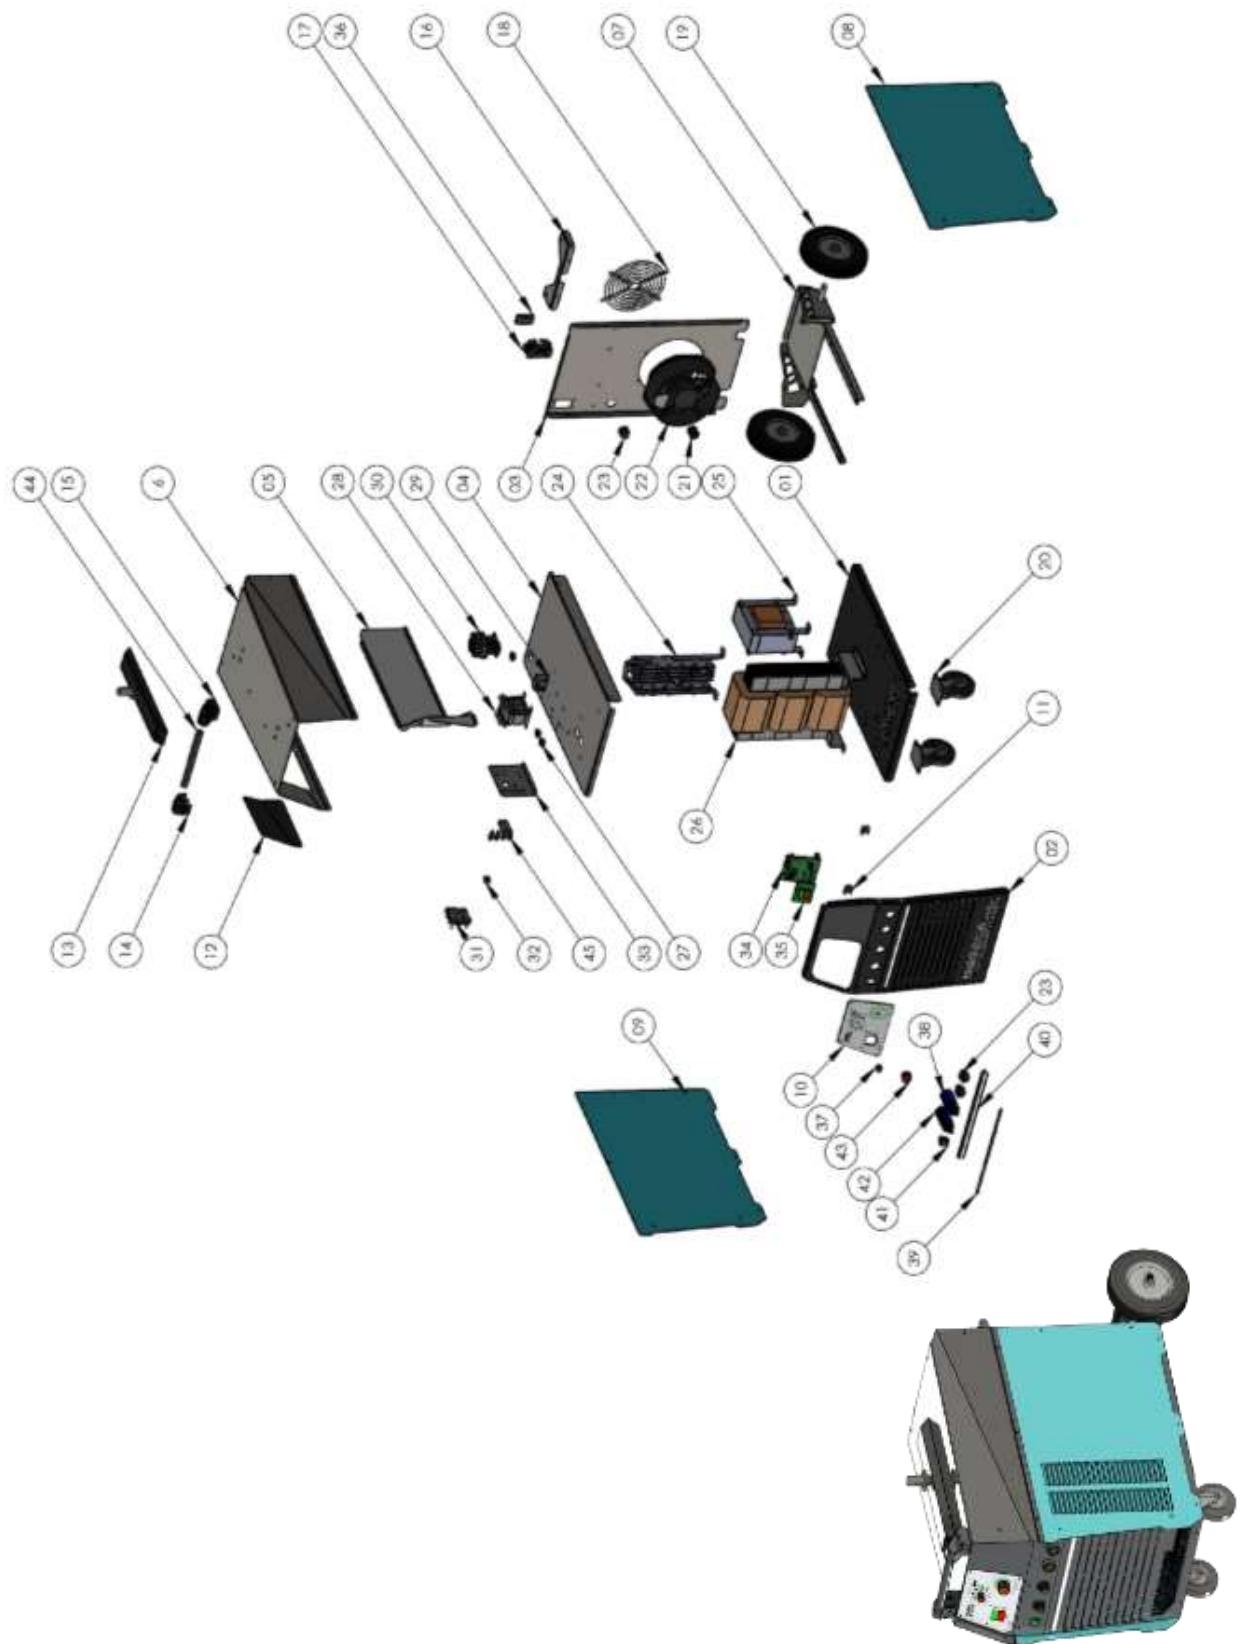


Figura 39 – Vista explodida fonte Vulcano MIG 465 220/380 V.

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QTDE.
1	30014699	CH. BASE	Peça	1
2	30013720	CH. FRENT	Peça	1
3	30014129	CH. TRASEIRA	Peça	1
4	30015607	CH. MEIO	Peça	1
5	30015724	CH. DIVISÓRIA	Peça	1
6	30014731	CH. SUPERIOR	Peça	1
7	30252011	CONJ. SUPORTE GÁS	Peça	1
8	30014733	CH. LAT. DIREITA	Peça	1
9	30014732	CH. LAT. ESQUERDA	Peça	1
10	30012128	CH. PAINEL	Peça	1
11	30017357	CH. FIXACAO CANALETA LED 1.95X30X52.9 (MIG-455)	Peça	2
12	30014734	CH. ALTERAÇÃO VOLT. FECH.	Peça	1
13	30020643	SUPORTE GIRATORIO PARA CABEÇOTE BALMER	Peça	1
14	30005428	ALÇA INJETADA MIG ESQ.	Peça	1
15	30005412	ALÇA INJETADA MIG DIR.	Peça	1
16	30017220	CH. ENCOSTO DO GÁS	Peça	1
17	30012317	CARCACA BASE BAIXA 2TRAV 10P	Peça	1
18	30062101	GRADE P/ MICROVENTILADOR RAX-2 VENTISILVA	Peça	1
19	30226004	RODA FIXA PLASTICA 10" PRETA (250MM) FURO DE 20MM 4030-250	Peça	2
20	30227002	RODIZIO GIRATÓRIO 5" (125MM) C/ PLACA 4031-125	Peça	2
21	30200001	PRENSA CABO SKINTOP ST PG – 21 RAL 9005 BK	Peça	1
22	30098137	VENTILADOR AXIAL	Peça	1
23	30041515	ENGATE RAP. FEM. 13 MM CABO 70-95MM <sup>2</sup> IS	Peça	3
24	30021201	PONTE RETIF. PTS 48/6/100X300+T100NC+R (MB-450)	Peça	1
25	30067602	INDUTOR VULCANO MIG 410/412/452/465	Peça	1
26	30283312	TRANSFORMADOR (MIG 410/412/452/465) COMPLETO	Peça	1
27	30009303	BUCHA ISOLANTE NYLON PRETO (PASSA CABO SB-30)	Peça	3
28	30283103	TRANSF. 2X0-220V-380V-440V/0-34V3A/0-42V1A/2X0-10V/50mA/240mA	Peça	1
29	30282001	TRANSF AUX E.220V S.2X18V/0,35A-1X9V/0,25A	Peça	1
30	30021504	CONTATOR TRIPOLAR CJX-2 42 V 50/60 HZ RPC	Peça	1
31	30162001	PLACA BORNE BBS-09 (9 PINOS) MOLDE 27	Peça	1
32	30020103	CONECTOR 2,5MM (BARRA)	Peça	1
33	30014506	CH. SUPORTE FUSIVEIS	Peça	1
34	30163435	KIT PLACA FS-VM-CD-1.3 SMD + PTH	Peça	1
35	30090002	MCT (IO1850+SHUNT) DISPLAY	Peça	1
36	30092201	MOIOLO FEMEA 10P	Peça	1
37	30075105	KNOB 2004-3 21 MM EIXO 6MM	Peça	1
38	30019902	COMUTADOR CA20 – BRD386 EL 1 (10P)	Peça	1
39	30152106	PERFIL LED FLEX 10MM 24V 4000K (MIG-455)	Peça	1
40	30152105	PERFIL PARA FITA LED PRETO EMBUTIDO 25MM (MIG-455)	Peça	1
41	30018910	CHAVE LIG./DES. 16A 250 V	Peça	1
42	30019703	COMUTADOR CA20 – A270.600 EL1 (3P)	Peça	1
43	30075104	KNOB 2004-1 35MM EIXO 6 MM	Peça	1
44	30293025	TUBO ALCA	Peça	1
45	30195001	PORTA FUSIVEL MARGIRIUS 20MM	Peça	4

\* Códigos disponíveis apenas sob consulta.

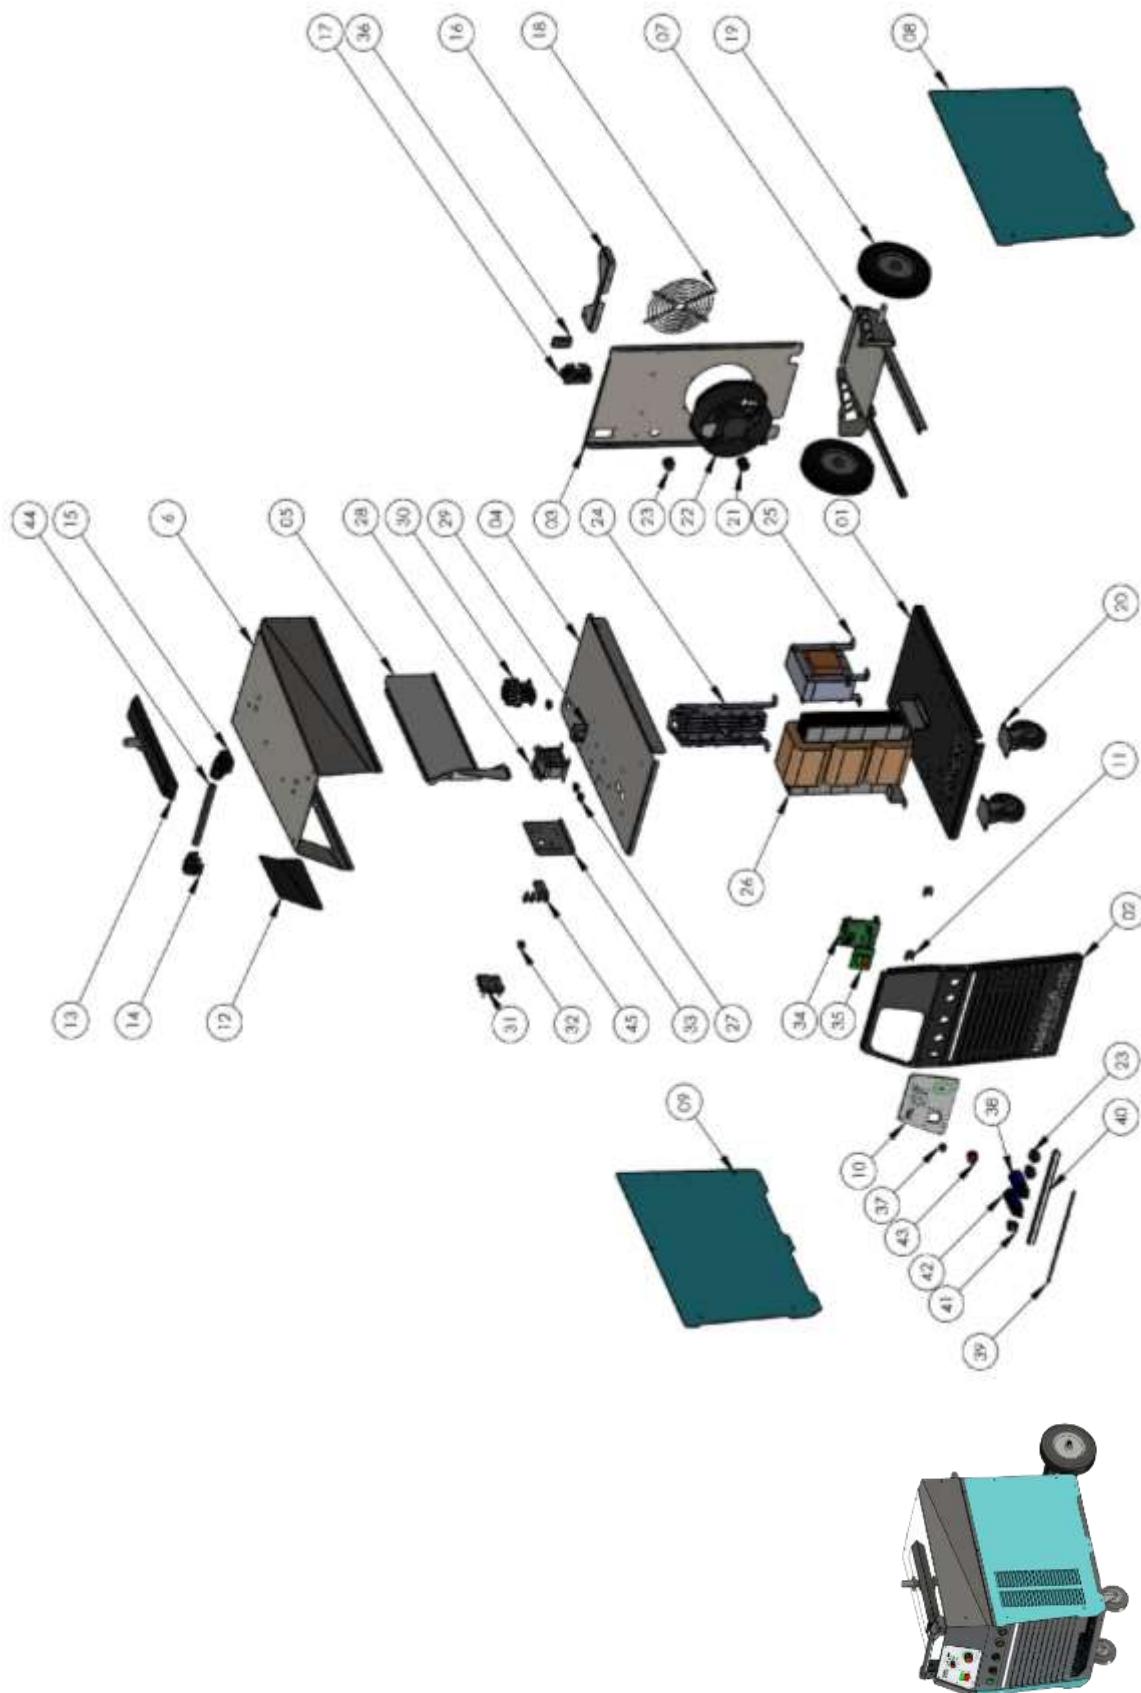
**9.2 Vista explodida fonte de soldagem 220/380/440 V**


Figura 40 – Vista explodida fonte Vulcano MIG 465 220/380/440 V.

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QTDE
1	30014699	CH. BASE	Peça	1
2	30013720	CH. FRENT	Peça	1
3	30014129	CH. TRASEIRA	Peça	1
4	30015607	CH. MEIO	Peça	1
5	30015724	CH. DIVISÓRIA	Peça	1
6	30014731	CH. SUPERIOR	Peça	1
7	30252011	CONJ. SUPORTE GÁS	Peça	1
8	30014733	CH. LAT. DIREITA	Peça	1
9	30014732	CH. LAT. ESQUERDA	Peça	1
10	30012128	CH. PAINEL	Peça	1
11	30017357	CH. FIXACAO CANALETA LED 1.95X30X52.9 (MIG-455)	Peça	2
12	30014734	CH. ALTERAÇÃO VOLT. FECH.	Peça	1
13	30020643	SUPORTE GIRATORIO PARA CABEÇOTE BALMER	Peça	1
14	30005428	ALÇA INJETADA MIG ESQ.	Peça	1
15	30005412	ALÇA INJETADA MIG DIR.	Peça	1
16	30017220	CH. ENCOSTO DO GÁS	Peça	1
17	30012317	CARCACA BASE BAIXA 2TRAV 10P	Peça	1
18	30062101	GRADE P/ MICROVENTILADOR RAX-2 VENTISILVA	Peça	1
19	30226004	RODA FIXA PLASTICA 10" PRETA (250MM) FURO DE 20MM 4030-250	Peça	2
20	30227002	RODIZIO GIRATÓRIO 5" (125MM) C/ PLACA 4031-125	Peça	2
21	30200001	PRENSA CABO SKINTOP ST PG – 21 RAL 9005 BK	Peça	1
22	30098137	VENTILADOR AXIAL	Peça	1
23	30041515	ENGATE RAP. FEM. 13 MM CABO 70-95MM <sup>2</sup> IS	Peça	3
24	30021201	PONTE RETIF. PTS 48/6/100X300+T100NC+R (MB-450)	Peça	1
25	30067602	INDUTOR VULCANO MIG 410/412/452/465	Peça	1
26	30283310	TRANSFORMADOR (MIG 465 440 V) COMPLETO	Peça	1
27	30009303	BUCHA ISOLANTE NYLON PRETO (PASSA CABO SB-30)	Peça	3
28	30283103	TRANSF. 2X0-220V-380V-440V/0-34V3A/0-42V1A/2X0-10V/50mA/240mA	Peça	1
29	30282001	TRANSF AUX E.220V S.2X18V/0,35A-1X9V/0,25A	Peça	1
30	30021504	CONTATOR TRIPOLAR CJX-2 42 V 50/60 HZ RPC	Peça	1
31	30162001	PLACA BORNE BBS-09 (9 PINOS) MOLDE 27	Peça	1
32	30020103	CONECTOR 2,5MM (BARRA)	Peça	1
33	30014506	CH. SUPORTE FUSIVEIS	Peça	1
34	30163435	KIT PLACA FS-VM-CD-1.3 SMD + PTH	Peça	1
35	30090002	MCT (IO1850+SHUNT) DISPLAY	Peça	1
36	30092201	MOIOLO FEMEA 10P	Peça	1
37	30075105	KNOB 2004-3 21 MM EIXO 6MM	Peça	1
38	30019902	COMUTADOR CA20 – BRD386 EL 1 (10P)	Peça	1
39	30152106	PERFIL LED FLEX 10MM 24V 4000K (MIG-455)	Peça	1
40	30152105	PERFIL PARA FITA LED PRETO EMBUTIDO 25MM (MIG-455)	Peça	1
41	30018910	CHAVE LIG./DES. 16A 250 V	Peça	1
42	30019703	COMUTADOR CA20 – A270.600 EL1 (3P)	Peça	1
43	30075104	KNOB 2004-1 35MM EIXO 6 MM	Peça	1
44	30293025	TUBO ALCA	Peça	1
45	30195001	PORTA FUSIVEL MARGIRIUS 20MM	Peça	4

\* Códigos disponíveis apenas sob consulta.

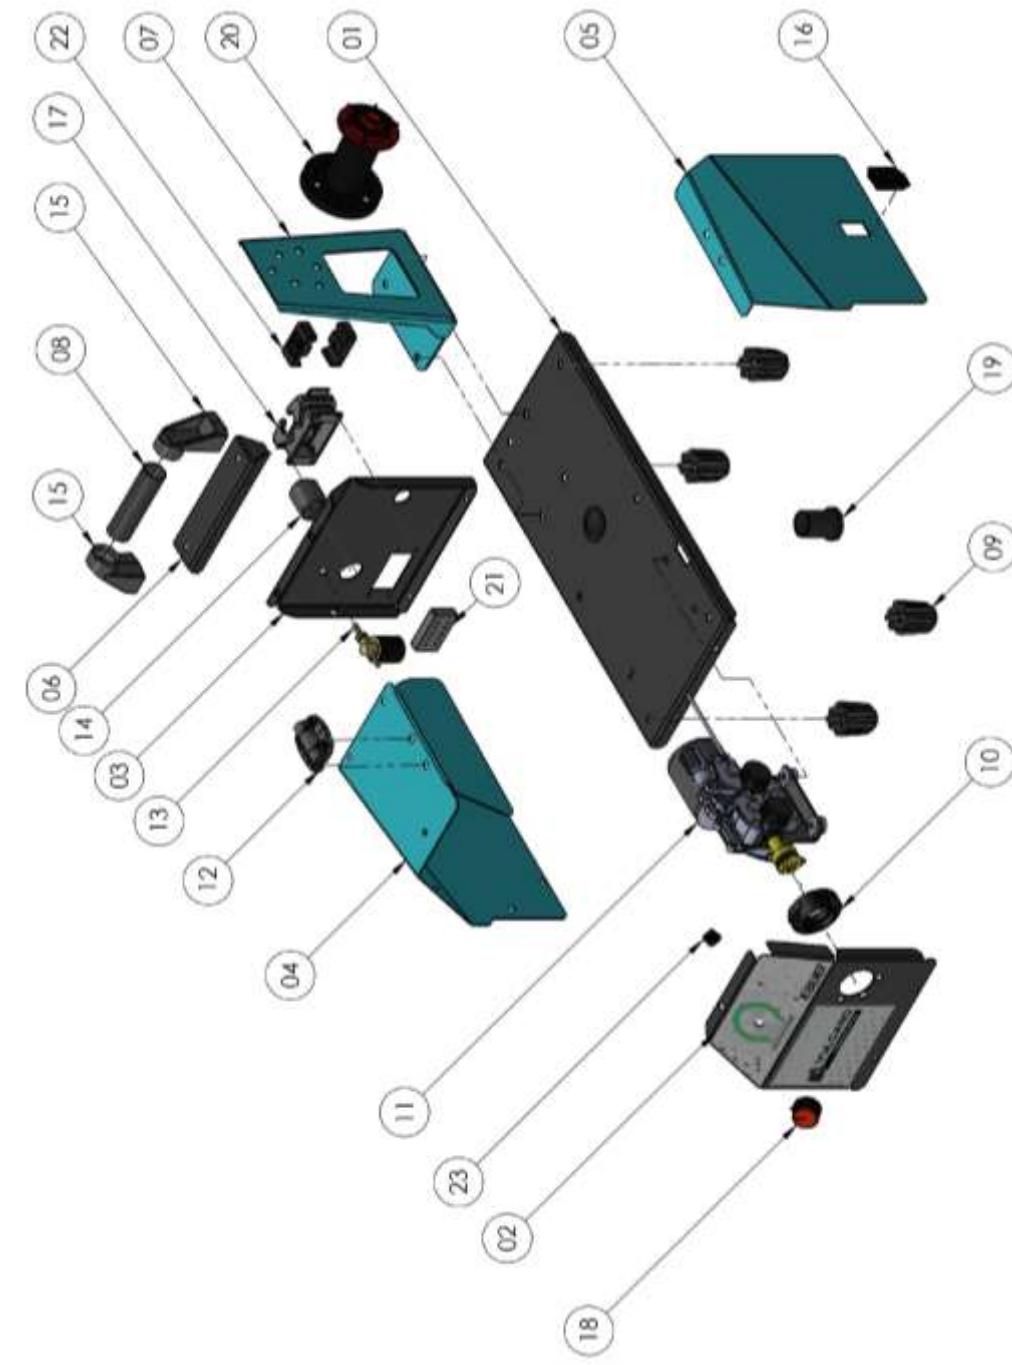
**9.3 Vista explodida alimentador de arame externo**

Figura 41 – Vista explodida cabeçote Vulcano MIG 465.

Nº	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	UM	QTDE.
1	30012933	CH. BASE	Peça	1
2	30012934	CH. FREnte	Peça	1
3	30012935	CH. TRASEIRA	Peça	1
4	30012937	CH. LAT. ESQ.	Peça	1
5	30012938	CH. LAT. DIR.	Peça	1
6	30012940	CH. SUP. ALCA	Peça	1
7	30012939	CH. SUPORTE ROLO ARAME	Peça	1
8	30293014	TUBO RED. ALCA 1"X1.20MM PÇ 127MM (MAQUINA/CABECOTES MIG)	Peça	1
9	30005531	PE NIVELADOR NYLON INJETADO CABEÇOTES	Peça	4
10	30055000	FLANGE EURO CONECTOR P/DV27	Peça	1
11	30020655	CONJ DV-28 MOT+BL+EU TRACD76R-2465-BR2504B-180-BV1,0/1,2-B A	Peça	1
12	30030005	DOBRADIÇA AUTO TRAVANTE BALMER	Peça	1
13	30298005	VÁLVULA SOLENOIDE 180C° 42V AC 12VA 5572NB23SV2A53 CEME	Peça	1
14	30252826	CONECTOR TIPO OLHAL 13MM 35/50	Peça	1
15	30248905	SUPORTE DA ALCA INJETADO S/ PARAFUSO P/ TUBO 1" FURO 26MM	Peça	2
16	30042204	FECHO RÁPIDO MIG'S	Peça	1
17	30012317	CARCACA BASE BAIXA 2TRAV 10P	Peça	1
18	30075104	KNOB 2004-1 35MM EIXO 6MM	Peça	1
19	30009301	BUCHA NYLON GRAFIT P/ SUPORTE GIRATORIO	Peça	1
20	30020618	CONJ EIXO CARRETEL ARAME BALMER	Peça	1
21	30092601	MOILO MACHO 10P SMP-10	Peça	1
22	30167001	PRENSA CABO/MANGUEIRA PLASTICO (NYLON) MOLDE 404	Peça	1
23	30296101	POTENCIÔMETRO CABEÇOTE COMPLETO	Peça	1

\* Códigos disponíveis apenas sob consulta.

## 10 Termos de Garantia

A BALMER, na melhor forma de direito, certifica entregar ao cliente um equipamento novo ou como novo, em perfeitas condições de uso, sem defeitos de fabricação. Todo e qualquer eventual defeito de fabricação poderá ser reclamado nos termos da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. A garantia cobre componentes e mão de obra.

### Prazo de garantia

#### 01 (UM) ANO (90 dias garantia legal mais 275 dias concedidos pela fábrica)

O prazo de garantia inicia-se a partir da data de emissão da nota fiscal.

**90 DIAS:** Aos produtos que acompanham o equipamento mencionados no item 1.2, por exemplo: filtros de ar, mangueiras, cabos, correntes, rodízios, roletes de tração, guias de arame, tochas, porta eletrodos, garras negativas, e demais acessórios, são considerados como sendo consumíveis, cobertos somente por garantia contra defeitos de fabricação, prazo máximo de 90 dias.

### Para obter a cobertura da garantia

Os consertos em garantia devem ser efetuados por um Serviço Técnico Autorizado BALMER, devidamente autorizado, que para tanto se utiliza de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.

O equipamento com defeito de fabricação deve ser enviado ao Serviço Técnico Autorizado BALMER e o cliente deve apresentar uma via original da nota fiscal juntamente com o número de série do equipamento.

Os custos de envio e da retirada do equipamento do Serviço Técnico Autorizado BALMER é de responsabilidade do cliente.

### Reparos em garantia

Se a inspeção do equipamento realizada pelo Serviço Técnico Autorizado BALMER confirmar a existência de um defeito de fábrica, este será consertado através de reparo ou substituição, decisão que cabe única e exclusivamente à BALMER.

### Limitações Da Garantia

Resultará nula a garantia e sem efeito a cobertura concedida, em caso de:

- O equipamento sofrer danos provocados por acidentes, agentes da natureza, uso indevido ou mau cuidado;
- Modificações ou reparos efetuados por pessoas ou empresas não autorizadas pela BALMER;
- Instalação do equipamento em rede elétrica inadequada (subtensão ou sobre tensão) ou imprópria (sem aterramento, em não conformidade com normas vigentes ou não dimensionada para atender aos requisitos do equipamento);

- O equipamento ser operado em condições anormais, em aplicações diferentes para o qual foi projetado ou de não compreensão dos intervalos de manutenção preventiva exigida de acordo com este manual de instruções.

## Recomendações

Para a sua segurança e melhor desempenho deste equipamento, recomendamos que a instalação seja feita pelo Serviço Técnico Autorizado BALMER.

Leia sempre o manual de instruções antes de instalar e operar o equipamento e quando tiver dúvidas.

Siga rigorosamente os intervalos de manutenção preventiva exigidos pelo manual de instruções, para ter sempre o seu equipamento em perfeitas condições de uso. Não permita que pessoas não autorizadas efetuem reparos ou alterações técnicas.

## Informativo para o cliente / Custos:

O Serviço Técnico Autorizado BALMER restringe sua responsabilidade ao reparo ou a substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso, durante o período de garantia estabelecida.

A mão-de-obra e a substituição ou conserto de peça (s) com defeito (s) de fabricação, em uso normal do equipamento, serão gratuitas dentro do período de garantia de acordo com os Termos de Garantia.

Caso a solicitação de serviço feita pelo cliente esteja fora do prazo de garantia ou não relacionada ao equipamento BALMER, ou seja, relacionados aos equipamentos periféricos, consumíveis, dispositivos de automação, erros operacionais, rede elétrica, etc., os custos não serão assumidos pela BALMER e a contratação do serviço e os demais custos serão de responsabilidade do cliente.

A BALMER não se responsabiliza por prejuízos, consequentes dos defeitos ou atrasos na correção destes, como por exemplo, perda de negócios, atrasos de produção, etc.

A responsabilidade da BALMER não ultrapassará o custo das peças substituídas dentro do período de garantia, bem como a mão de obra para a substituição das mesmas.

## Componentes e peças de reposição

Com base no capítulo V, seção II, art. 32 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que se refere a oferta de componentes e peças de reposição, que obriga os fabricantes e importadores a assegurar a oferta destas enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto, além de que quando cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei. A Balmer determina como período de 10 anos, contados a partir da data de fabricação dos equipamentos, como período razoável. Após os 10 anos, a Balmer não se responsabiliza pelo fornecimento, seja ele pago ou não, de componentes e/ou peças de reposição. Para saber se o seu equipamento está dentro do período compreendido, verifique a etiqueta de identificação do equipamento onde encontra-se especificada a data de fabricação. Em situações em que não é possível identificar a data de fabricação do equipamento, a Balmer irá avaliar caso a caso.

## Relatório de Instalação

Nº de Série:		Modelo: <b>Vulcano MIG 465 220/380 V ou Vulcano MIG 465 220/380/440 V</b>		
Código do Fabricante:		Descrição: Fonte de Soldagem MIG/MAG		
Data da Instalação:	Data da Venda:	Empresa:		UF:
Documentos entregues: Manual de Instruções e Certificado de Garantia				

<b>Check list:</b>					
Coneção em:		220 V		380 V	
Tensão de entrada em:		220 V		380 V	
Aterramento:		Sim		Não	
Condições ambientais (recomendar filtro de ar):			Sim		Não
Observações Técnicas:					

<b>Cliente</b> – Declaro ter recebido instrução de funcionamento e os documentos referentes à fonte de soldagem adquirida e que a mesma está em perfeito estado de funcionamento.			
Nome:	Assinatura:	Dept.::	Data:
<b>Serviço Técnico Autorizado</b>			
Nome:	Assinatura:		Data:

<b>Cliente</b> – Declaro ter recebido instrução de funcionamento e os documentos referentes à fonte de soldagem adquirida e que a mesma está em perfeito estado de funcionamento.			
Nome:	Assinatura:	Carimbo:	Data:



## Certificado de Garantia

Data da Compra: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nota Fiscal: N° \_\_\_\_\_

Data da Nota Fiscal: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Carimbo da Empresa ou Revenda

Cliente:

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Fone: \_\_\_\_\_

Equipamento:

Modelo:

Número de Série:

**IMPORTANTE!** Solicitações de garantia somente serão válidas se o certificado for preenchido no ato da compra. O certificado deve ser apresentado a cada solicitação de garantia, acompanhado da Nota fiscal de compra.

L recorte e guarde

F recorte e envie

### **Solicitação de Serviço\***

Recebida em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Por (nome assistência Técnica): \_\_\_\_\_

Motivo: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data da Compra: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Nota Fiscal: N° \_\_\_\_\_

Data da Nota Fiscal: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Carimbo da Empresa ou Revenda

Cliente:

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Fone: ( ) \_\_\_\_\_

Equipamento:

Modelo:

Número de Série:

\* Recomendamos ao cliente fazer uma cópia desta solicitação de serviço.