

MANUAL DE OPERAÇÃO

Fonte de Soldagem Multiprocesso
MIG/MAG, TIG (DC) e Eletrodo Revestido

Vulcano FLEX MIG 450i MV



A maior fabricante de equipamentos de soldagem e corte da América do Sul



**Leia este manual completamente antes de tentar utilizar o equipamento.
Conserve-o em local acessível para as próximas consultas.**

Fricke Soldas Ltda.

CNPJ: 88.490.610/0001-61
BR 285, km 456,4 S/N – Bairro Lambari
CEP: 98700-000 – Ijuí – RS – Brasil



55 3305 0700



55 9 8437 0117



Grupo Fricke



www.balmer.com.br



contato@fricke.com.br



fb.com/balmersoldas

ÍNDICE

	Institucional	3
	INSTRUÇÕES GERAIS	4
	SIMBOLOGIA UTILIZADA NA FONTE DE SOLDAGEM	5
	RISCOS NO PROCESSO DE SOLDAGEM A ARCO ELÉTRICO	6
1	Descrição geral	16
1.1	Materiais	16
1.2	Composição	16
1.3	Fonte e princípio de funcionamento	17
1.4	Ciclo de trabalho - Norma NBR IEC 60974-1 e Sobretemperatura	18
1.5	Dados técnicos	20
2	Instalação da fonte de soldagem	21
2.1	Avaliações da área de instalação	21
2.2	Seleção do local da instalação	21
2.3	Conexão da fonte de soldagem à rede elétrica	22
2.4	Guia de serviço elétrico	22
2.5	Aterramento correto da fonte de soldagem	24
2.6	Procedimentos para diminuir emissões de interferências	24
3	Instalação e uso correto dos periféricos	25
3.1	Cabo obra	25
3.2	Modo de conexão para soldagem MIG/MAG	25
3.2.1	Operação da tocha MIG/MAG	26
3.2.2	Manutenção do sistema de alimentação do arame	26
3.2.2.1	Trocando o rolete tracionador	26
3.3	Modo de conexão tocha Push Pull	27
3.4	Modo de conexão para soldagem eletrodo revestido	28
3.5	Modo de conexão para soldagem TIG	29
4	Instruções operacionais	31
4.1	Vista frontal e traseira da máquina	31
4.2	Vista lateral do alimentador de arame	32
4.3	Painel de comando	33
4.4	Ajustes para soldagem TIG	38
4.5	Ajustes para soldagem com eletrodo revestido	38
4.6	Ajustes para soldagem MIG/MAG	39
4.6.1	Modo de operação Push Pull	40
4.7	Tabela de parâmetros de soldagem	40
4.8	Manutenção periódica	42
5	Guia de identificação e solução de problemas	43
6	Vista explodida	45
7	Diagrama elétrico	48
8	Termos de garantia	49
	Relatório de instalação	52
	Certificado de garantia	53

Agradecimento!

A BALMER agradece a sua preferência e descreve aqui em detalhes, todo o procedimento para a instalação, operação e utilização adequada dos recursos disponíveis no seu equipamento de soldagem, inclusive a resolução de dúvidas.

Leia atentamente todas as páginas deste manual e garanta a plena satisfação no uso do seu novo equipamento, e assim certifique-se que a BALMER utilizou toda a sua tecnologia para satisfazer você.

Faça a leitura deste manual tendo ao lado seu equipamento de soldagem e veja como é prática a operação do mesmo.

Obrigado por ter escolhido a BALMER como seu fornecedor de equipamentos de soldagem.

Institucional

Fricke Soldas Ltda. – A nossa origem:

A FRICKE SOLDAS LTDA, proprietária da marca BALMER e parte integrante do Grupo FRICKE, atualmente é uma das maiores fabricantes de equipamentos e produtos para soldagem da América do Sul, iniciando suas atividades em 1976 na cidade de Ijuí – RS, tendo como seu fundador o Sr. Theodorico Fricke, um empreendedor por natureza. Ele definiu como padrão de qualidade: projetar, fabricar e entregar aos clientes produtos e serviços diferenciados.

Infraestrutura – Planta Ijuí – RS:

Com uma área total de 200.000 m² sendo 20.000 m² de área construída e um grupo de profissionais altamente qualificados, a BALMER projeta e fabrica equipamentos com alta qualidade e robustez, que são atualizados constantemente com uma excelente relação custo-benefício.

Os equipamentos fabricados pela BALMER contam, além de sua garantia de excelência, com uma rede de assistências técnicas distribuídas em mais de 450 pontos no Brasil e no exterior.

O nosso Compromisso é:

Tecnologia;

Qualidade;

Pontualidade;

Disponibilidade;
Redução de custos.

Equipamentos produzidos:

Fontes de Soldagem MIG-MAG;
Fontes de Soldagem MIG-MAG Pulsadas;
Fontes de Soldagem TIG;
Fontes de Soldagem com Eletrodo Revestido;
Fontes de Soldagem Laser;
Fontes para Corte a Plasma;
Automação e Robótica.

INSTRUÇÕES GERAIS

As informações contidas neste manual de instruções visam orientar o uso do equipamento produzido e comercializado pela BALMER.

O objetivo da leitura do manual de instruções é de aproveitar todo o potencial do equipamento, obtendo os melhores resultados sem abrir mão dos aspectos de segurança para o operador e as instalações da sua empresa.

Solicitamos que antes de utilizar o equipamento, o usuário siga rigorosamente as instruções apresentadas neste manual de instruções e nas referências normativas técnicas e de segurança em soldagem indicadas.

Orientamos que os acessórios e outras partes utilizadas no processo de soldagem, como por exemplo, mangueiras, conexões, reguladores de gás, tochas e suas peças de reposição, cabos, instrumentos de medição e periféricos sejam certificados de acordo com as normas e regulamentações nacionais vigentes. Também enfaticamente recomendamos que estes acessórios e periféricos devem ser verificados regularmente, de forma a garantir a segurança e o correto funcionamento durante a sua utilização.

Etiqueta WEEE – disposição do equipamento no final da vida útil



Não descarte este produto juntamente com lixo comum.

Reuse ou recicle resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) entregando a um coletor habilitado para tal serviço.

Entre em contato com as autoridades locais competentes para realização da reciclagem ou com seu distribuidor local para maiores informações.

SIMBOLOGIA UTILIZADA NA FONTE DE SOLDAGEM

V	Volts	A	Amperes	Hz	Hertz
U₀	Tensão a Vazio	U₁	Tensão Primária	U₂	Tensão de Trabalho
	Terra	I₁	Corrente Primária	I₂	Corrente de Trabalho
IP	Grau de Proteção	X	Ciclo de Trabalho	%	Porcentagem
	Tensão Alternada	1 	Tensão Monofásica Alternada	3 	Tensão Trifásica Alternada
	Corrente Contínua	 1~	Conexão monofásica com a rede	 3~	Conexão trifásica com a rede
	Transformador monofásico / trifásico, retificador estático		Característica de tensão constante		Adequada para ambientes perigosos
MAN	Soldagem MIG/MAG manual	SIN	Soldagem MIG/MAG sinérgica		Tocha MIG/MAG Push Pull
	Soldagem MIG/MAG		Soldagem TIG		Soldagem Eletrodo Revestido
JOB	Memoriza os parâmetros de soldagem		Modo de operação 2 passos		Modo de operação 4 passos
	Indutância		Teste de gás		Máquina ligada
	Falha de refrigeração		Indicação de sobretemperatura		Leia o manual de operação
I	Liga	O	Desliga		

Recomendações de segurança – LEIA ATENTAMENTE ANTES DE OPERAR



Proteja a si e a terceiros de ferimentos – leia e siga estes procedimentos de precaução.

Simbologia

	PERIGO – Indica situação de risco a qual se não evitada, pode resultar em ferimentos graves ou levar a morte. Os perigos inerentes são mostrados em símbolos ou explicados no texto. ADVERTÊNCIA – Indica recomendações que não proporcionam riscos de ferimentos.
	Este grupo de símbolos indica, respectivamente: CUIDADO, CHOQUE ELÉTRICO, PARTES MÓVEIS e PARTES QUENTES. Consulte símbolos e instruções relacionadas abaixo para ações e procedimentos para evitar estes perigos.

RISCOS NO PROCESSO DE SOLDAGEM A ARCO ELÉTRICO

	Os símbolos mostrados abaixo são utilizados neste manual para chamar atenção e identificar possíveis perigos. Ao avistar estes símbolos, preste atenção e siga as instruções para evitar riscos. O procedimento de segurança fornecido abaixo é apenas um resumo das informações de segurança contidas nas NORMAS DE SEGURANÇA.
---	--



CHOQUE ELÉTRICO PODE MATAR

- Tocar em partes elétricas pode resultar em choques fatais ou graves queimaduras. O eletrodo/arame, circuito de entrada de energia e circuitos internos também estão energizados quando a unidade está conectada à rede de energia. Equipamentos instalados de maneira incorreta ou inapropriadamente aterrados são perigosos.
- Não toque em partes elétricas energizadas.
- Vista luvas e roupas de proteção secas e livres de furos.
- Isole-se do material de trabalho e do solo usando proteções que evita o contato com os mesmos.
- Precauções de segurança são necessárias quando há alguma situação de risco presente: quando as roupas de proteção estão úmidas; em estruturas metálicas, gaiolas ou andaimes; e em posições com pouco espaço para movimentação como, sentado, de joelhos ou deitado; quando existe grande risco ou inevitável contato com a peça em trabalho ou com o plano de terra. Para estas condições, use o seguinte ajuste no equipamento em ordem de apresentação: 1) fonte de soldagem semi-automática de tensão constante CC, 2) fonte CC manual para solda com eletrodo, ou 3) transformador CA com reduzida tensão de circuito aberto. Na maioria das situações use fonte de soldagem CC, com tensão constante a arame. Se possível não trabalhe sozinho!
- Desconecte a fonte da entrada de energia para desativar, e assim realizar manutenção no equipamento. Bloqueie e identifique o cabo de entrada de energia de acordo com OSHA 29 CFR 1910.147 (consulte Normas de Segurança).
- Instale e aterre apropriadamente o equipamento de acordo com o manual do proprietário e com o código das concessionárias ou órgãos locais e nacionais de distribuição e fornecimento de energia.
- Sempre verifique e se assegure que o cabo de terra se encontra devidamente conectado ao terminal de terra na tomada de energia.
- Ao fazer as conexões de entrada, primeiramente instale o condutor de terra, e verifique mais de uma vez as conexões.
- Mantenha os cabos secos, livres de óleos ou graxas, e protegidos de metais quentes e faíscas.
- Frequentemente inspecione o cabo de entrada procurando danos no isolamento ou possíveis quebras na barra, troque imediatamente os condutores quando houver fios desencapados.
- Desligue todos os equipamentos que não estiverem em uso.
- Não utilize cabos desgastados, sub-dimensionados ou extensões para alimentação das fontes de soldagem.
- Não mantenha contato corporal com o cabo de energia.
- Se for necessário aterramento da peça em que se está trabalhando, realize com cabo separado.
- Não toque no eletrodo/arame se você estiver em contato com a peça de trabalho, terra, garra negativa ou em outro eletrodo/arame de outra fonte de soldagem.
- Não toque no porta-eletrodo/tocha conectado à duas fontes de soldagem ao mesmo tempo, a tensão de circuito aberto presente neste momento é o dobro da nominal.
- Utilize apenas equipamentos com programa de manutenções rigorosamente em dia. Repare ou substitua peças danificadas quanto antes possível, de acordo com o manual.

- Use tirantes, cordas, freio oito e outros materiais de segurança inerentes à prática de alpinismo quando o trabalho a ser realizado não possibilitar o contato com o solo por parte do operador da fonte de soldagem.
- Mantenha todas as tampas do equipamento e painéis em seus devidos lugares.
- Mantenha a garra negativa conectada em peça metálica ou à mesa de trabalho o mais próximo da solda possível.
- Retire e isole a garra negativa da peça para evitar contato ou disparo indevido na fonte de soldagem.
- Não conecte mais de um porta-eletrodo/tocha ou cabo obra a um terminal de fonte de soldagem.



PARTES QUENTES PODEM OCASIONAR QUEIMADURAS

- Não toque em partes quentes sem a devida proteção.
- Aguarde o resfriamento antes de retomar o trabalho ou manusear o porta-eletrodo/tocha.
- Para tocar ou movimentar peças aquecidas, utilize ferramentas adequadas como alicates, luvas, etc.



FUMAÇAS E GASES PODEM SER PERIGOSOS

- O procedimento de soldagem gera gases e fumaças. O ato de respirar ou inalar estes gases pode ocasionar danos à sua saúde.
- Mantenha sua cabeça distante dos gases, não os respire.
- Se estiver em local fechado, ventile o ambiente e/ou utilize dispositivo de ventilação forçada próximo ao ponto de soldagem para remover os gases.
- Se a ventilação no ambiente for insuficiente, utilize máscara de oxigenação de acordo com a legislação local.
- Leia e compreenda as especificações de segurança dos materiais e instruções dos fabricantes para os metais, consumíveis, dispositivos de proteção, limpador e desengraxante.
- Trabalhe em local confinado somente se, este for bem ventilado, ou com uso de dispositivo que auxilie a respiração humana. Possua sempre inspetores por perto. Gases e fumaças do processo de soldagem podem deslocar o ar ambiente e diminuir o nível de oxigênio e causar ferimentos ou até morte. Assegure-se que o ar que está sendo respirado é saudável.
- Não solde em locais próximos onde há operações de limpeza, desengordura ou jateamento. As ondas de calor proporcionadas pelo arco elétrico podem reagir com os vapores e formar gases altamente tóxicos e irritantes.
- Não solde em metais tratados ou recobertos; como galvanizado, pintado, ou aço coberto por Cádmio, a não ser que a cobertura seja removida da área a ser soldada, o local de soldagem deve ser bem ventilado, e em certos casos, recomenda-se o uso de equipamento de auxílio à respiração. Os metais com tratamento de superfície podem liberar gases tóxicos quando soldados.



LUZ DO ARCO ELÉTRICO PODE QUEIMAR OLHOS E PELE

- Os raios do arco elétrico produzem radiações intensas visíveis e invisíveis, que podem queimar os olhos e a pele. Fagulhas e respingos de metais incandescentes frequentemente são projetados durante o processo de soldagem.
- Use máscara de soldagem aprovada e homologada, munida de lentes de proteção adequadas para o processo ou para o acompanhamento do procedimento de soldagem. (consulte ANSI Z49. 1 e Z87.1 listadas nos NORMAS DE SEGURANÇA).
- Use óculos de proteção homologados com blindagem lateral sob o capacete de soldagem.
- Utilize barreiras protetoras ou viseiras para proteger terceiros do brilho, cintilação e faíscas, avisando para que não olhem para o arco.
- Vista roupas protetoras manufaturadas de materiais duráveis, resistentes a chamas (couro, algodão grosso, etc.) e use sapatos protetores.
- Não utilize lentes de contato durante o processo de soldagem.



SOLDAGEM PODE CAUSAR FOGO OU EXPLOSÃO

- Soldar em lugares fechados como tanques, tambores ou tubulações, pode ocasionar explosões. Fagulhas podem se projetar a partir do ponto de soldagem. A alta temperatura do material sendo soldado e o calor do equipamento pode causar fogo. O contato acidental do eletrodo com materiais metálicos pode causar superaquecimento, faíscas, fogo ou explosão. Verifique e certifique-se que o ambiente de soldagem está seguro antes do início de qualquer procedimento.
- Remova todos os inflamáveis para uma distância superior a 10 metros do arco de solda. Se não for possível, tampe ou cubra com tampas apropriadas, siga sempre as recomendações com bastante rigor e precaução.
- Não solde onde faíscas podem atingir materiais inflamáveis.
- Proteja-se e a terceiros das faíscas e respingos de metal quente.
- Esteja atento que faíscas, respingos e materiais quentes, podem passar com facilidade por rachaduras e pequenas aberturas para locais adjacentes.
- Esteja atento ao fogo, e mantenha sempre extintores de incêndio próximo ao local do procedimento.
- Certifique-se que a soldagem em tetos, assoalhos, paredes ou repartições não posam causar incêndios do outro lado.
- Não solde em estruturas fechadas como container, tanques, tubulações ou tambores, a não ser que estejam adequadamente preparados conforme AWSF4.1 (consulte recomendações e normas de Segurança).
- Não solde onde o ambiente pode conter poeira, gases, vapores e líquidos inflamáveis.
- Conecte a garra negativa próxima à peça a ser soldada, prevenindo o aumento da resistência do circuito de solda e a possibilidade do deslocamento por caminhos que proporcionem choque elétrico, faíscas e riscos de incêndio.
- Não utilize a fonte de soldagem em tubulações congeladas.

- Remova o eletrodo do porta-eletrodo ou corte a ponta do arame de solda quando a máquina não estiver em uso.
- Utilize dispositivos de proteção como luvas de couro, camisas, calçados e chapéu de proteção sob a máscara de solda.
- Retire combustíveis, como isqueiro de butano ou palitos de fósforo do local antes de fazer qualquer solda.
- Após completar o trabalho inspecione a área para se certificar que está livre de faíscas, respingos incandescentes ou chamas.
- Siga as especificações em OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) e NFPA 51B para o trabalho em ambientes quentes, e mantenha os extintores de incêndio apropriados próximos ao local de serviço.



METAL PROJETADO, SUJEIRA OU FAGULHAS PODEM FERIR OS OLHOS.

- Soldagem, corte, escovamento e esmerilhamento causam faíscas, fagulhas e projetam partes de metais que podem estar quentes. Utilize óculos de proteção com abas laterais sob sua máscara de solda.
- Utilize máscara de soldagem para proteger os olhos e face.
- Utilize equipamentos de proteção individual, compostos de proteção para face, mãos e corpo.



INALAÇÃO DE GÁS PODE FERIR OU MATAR

- Feche os registros do gás de proteção quando não estiver em uso.
- Sempre ventilar espaços confinados ou utilize o dispositivo de auxílio à respiração homologada.



CAMPOS MAGNÉTICOS PODEM AFETAR DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTADOS.

- Corrente elétrica fluindo por qualquer condutor cria Campos Elétricos e Magnéticos (CEM). As correntes de soldagem criam CEM ao redor dos cabos e máquinas de solda.
- Os CEM podem interferir em alguns implantes biomédicos metálicos e/ou eletrônicos, e os operadores que forem portadores devem consultar seu médico e o fabricante antes de operar o equipamento.
- A exposição aos CEM na soldagem pode ter outros efeitos desconhecidos sobre a saúde.
- Todos os operadores devem seguir os procedimentos abaixo para minimizar a exposição aos CEM do circuito de solda:
 - Guie o cabo de solda e o cabo obra juntos. Prenda-os com fita adesiva quando possível.
 - Nunca enrole os cabos ao redor do corpo ou fique entre o cabo de solda e o cabo obra. Se o cabo de solda estiver no seu lado direito, o cabo obra também deverá estar no mesmo lado.
 - Conecte o cabo obra o mais próximo possível da área a ser soldada.



RUÍDO PODE PREJUDICAR AUDIÇÃO

- O ruído de alguns processos ou equipamentos pode prejudicar seriamente a audição.
- Utilize protetores auriculares se o nível de ruído for elevado.



CILINDROS DE GÁS PODEM EXPLODIR SE DANIFICADOS

- O cilindro de gás de proteção contém gás armazenado em alta pressão. Se danificado pode explodir, sabendo que o mesmo é parte integrante do processo de soldagem, certifique-se que durante sua manipulação ou manobra o cilindro esteja bem fixado na máquina ou no carrinho de transporte.
- Proteja o cilindro de gás de choques mecânicos, danos físicos, calor excessivo, metais quentes, chamas e faíscas.
- Instale os cilindros em posição vertical sendo suportados por dispositivos estacionários ou em porta gás para prevenir quedas ou choques.
- Mantenha os cilindros afastados de qualquer circuito de solda ou circuito elétrico.
- Nunca suspenda ou coloque a tocha sobre um cilindro de gás.
- Nunca encoste o eletrodo/arame de solda no cilindro de gás.
- Nunca solde um cilindro pressurizado, sob pena de explosão do cilindro.
- Utilize somente cilindros, gases de proteção, reguladores, mangueiras e acoplamentos adequados para cada aplicação; mantenha todas as partes e dispositivos associados em boas condições.
- Nunca deixe sua face próxima à saída de gás quando estiver abrindo a válvula.
- Mantenha a capela protetora sobre a válvula quando o cilindro não estiver em uso ou conectado para o uso.
- Use equipamento e procedimento adequado, bem como o número de pessoas suficiente para erguer e mover os cilindros.
- Leia e siga as instruções com relação aos cilindros de gases e equipamentos associados, e a publicação P-1 da Associação de gases comprimidos (Compressed Gas Association – CGA) listados nas NORMAS DE SEGURANÇA.

Símbolos adicionais para instalação, operação e manutenção



 
RISCO DE FOGO OU EXPLOSÃO

- Não instale ou coloque a unidade de solda, sobre ou perto de superfícies com combustíveis.
- Não instale a unidade próxima a inflamáveis.
- Não sobrecarregue as instalações elétricas do local, certifique-se que o sistema de alimentação de energia está adequadamente dimensionado e protegido.



A QUEDA DA UNIDADE PODE CAUSAR FERIMENTOS

- Certifique-se que a unidade está desconectada da rede elétrica. Não levante ou erga a unidade com cabos ou outros acessórios acoplados à fonte de soldagem.
- Use apenas equipamentos de capacidade adequada para erguer e suportar a unidade.
- Se forem utilizados ganchos ou braços para mover a unidade, certifique-se que estes são longos suficientemente para ultrapassar com folga o lado oposto da unidade.



SOBREUTILIZAÇÃO PODE CAUSAR SOBREAQUECIMENTO

- Faça com que aconteça o tempo de resfriamento da fonte e do porta-eletrodo/tocha de soldagem; seguindo as instruções do ciclo de trabalho.
- Reduza a corrente ou o ciclo de trabalho antes de recomençar o processo de soldagem.
- Não bloqueie ou filtre o fluxo de ar destinado à unidade.



PARTES MÓVEIS PODEM CAUSAR FERIMENTOS

- Afaste-se de partes móveis como ventiladores.
- Mantenha todas as tampas, painéis e chapas fechadas e em seus devidos lugares.
- Permita que apenas pessoal qualificado e treinado realize a abertura e remoção das tampas, painéis, capas e guardas destinadas estritamente a manutenção.
- Reinstale tampas, painéis, capas e guardas tão logo que se termine o processo de manutenção e somente após isso, religue o cabo de entrada de energia.



 
ELETRICIDADE ESTATICA (ESD) PODE DANIFICAR PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO

- Utilize pulseira anti estática durante o manuseio de placas de circuito impresso ou partes eletrônicas.
- Utilize embalagens à prova de estática para armazenar, mover ou despachar dispositivos eletrônicos e placas de circuito impresso.




ARAME DE SOLDA PODE CAUSAR FERIMENTOS

- Não acione o gatilho até a tocha estar posicionada no local a ser soldado.
- Não aponte ou direcione a tocha de soldagem para qualquer parte do corpo, metal ou objeto quando estiver realizando a passagem do arame de solda pela tocha. (Alimentação inicial do arame).



LEIA AS INSTRUÇÕES

 - Leia as instruções do Manual do Proprietário antes de utilizar a fonte de soldagem.
- Utilize apenas peças genuínas para reposição obtidas a partir do fabricante e das assistências autorizadas.



EMISSÃO DE ALTA FREQUÊNCIA PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA

- Alta frequência pode interferir em navegação por rádio, sistemas de segurança, computadores e equipamentos de comunicação.
- Possua apenas pessoal qualificado e familiarizado com equipamentos eletrônicos para realizar a instalação.
- O usuário é responsável por ter eletricista qualificado para corrigir qualquer problema de interferência resultante da instalação.
- Interrompa imediatamente a utilização do equipamento se notificado pela ANATEL ou agência reguladora local com respeito à interferência.
- Regularmente realize vistorias e inspeções na instalação elétrica.
- Mantenha portas e painéis isoladores contra fontes de alta frequência rigorosamente fechados, utilize aterramento e blindagem para minimizar qualquer possível interferência.



SOLDAGEM A ARCO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA

- Energia eletromagnética pode interferir em equipamentos eletrônicos sensíveis tais como; computadores e dispositivos controlados por eles, robôs, etc.
- Certifique-se que todo o equipamento na área de soldagem é eletromagneticamente compatível.
- Para reduzir possível interferência, mantenha os cabos de soldagem tão curtos e mais próximos do chão quanto possível for.
- Distancie a operação de solda 100 m de qualquer equipamento eletrônico sensível.
- Certifique-se que esta fonte de soldagem está instalada e aterrada de acordo com o manual.
- Se ainda ocorrer interferência, o usuário deve tomar medidas cautelares tais como, trocar de lugar a máquina de solda, utilizar cabos blindados, utilizar filtros de linha ou blindar a área de trabalho.

REFERÊNCIAS DE LEITURAS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Segurança em Soldagem, Corte e Processos Aliados (Título original: Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes), Norma ANSI Z49.1, Global Engineering Documents (website: www.global.ihs.com).

Procedimentos de Segurança Recomendados para a Preparação da Soldagem e Corte de Containers e Tubulações (Título original: Recommended Safe Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers and Piping, Norma American Welding Society AWS F4.1, de Global Engineering Documents (website: www.global.ihs.com).

National Electrical Code, Norma 70 NFPA, Associação para Proteção contra o Fogo (USA) (website: www.nfpa.org e www.sparky.org).

Manuseio Seguro de Gases Comprimidos em Cilindros (Título original: Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, Panflheto CGA P-1, Associação de Gases Comprimidos (USA) (website: www.cganet.com).

Procedimentos Seguros Ocupacionais e Educacionais para Proteção Facial e dos Olhos (Título original: Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection), Norma ANSI Z87.1, American National Standards Institute (website: www.ansi.org).

Padrão para Prevenção de Incêndio Durante a Soldagem, Corte e Processos Similares (Título original: Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work), Norma NFPA 51B, Associação Nacional de Proteção contra o Fogo (National Fire Protection Association-USA), (website: www.nfpa.org).

OSHA, Segurança Ocupacional e Normas de Saúde para a Indústria em Geral (Occupational Safety and Health Standards for General Industry), Título 29, Código de Regulamentações Federais (CFR), Parte 1910, Subparte Q, e Parte 1926, Subparte J, do USA Government Printing Office, Superintendente de Documentos, (website: www.osha.gov).

INFORMAÇÃO ACERCA DO CAMPO ELETROMAGNÉTICO (CEM)

A corrente elétrica que flui através de qualquer condutor provoca campos elétricos e magnéticos localizados. A corrente de soldagem cria um campo eletromagnético em torno do circuito de soldagem e equipamentos de soldagem.

Medidas de proteção para pessoas que usam implantes médicos devem ser tomadas, pois campos eletromagnéticos podem interferir no funcionamento de alguns implantes, como, por exemplo, restringir o acesso dos transeuntes ou realizar avaliações de risco individuais para soldadores. Os usuários de implantes médicos devem consultar o fabricante do dispositivo e o seu médico.

Os seguintes procedimentos devem ser utilizados pelos soldadores para minimizar a exposição a campos eletromagnéticos do circuito de soldagem:

- Mantenha os cabos próximos, entrelaçando ou utilizando uma capa metálica;
- Não enrole, nem deslize os cabos em volta do corpo;
- Conecte a garra negativa mais próxima possível a peça a ser soldada;
- Não trabalhe próximo, sente-se ou incline-se na fonte de soldagem;
- Não soldar enquanto estiver carregando a fonte de alimentação de solda ou o alimentador de arame;
- Não coloque o seu corpo entre os cabos de soldagem, para isso, disponha os cabos para um lado e longe do operador.

1 Descrição geral

Portátil, com tamanho reduzido, baixo peso e baixo consumo de energia, o modelo **Vulcano FLEX MIG 450i MV** disponibiliza QUATRO PROCESSOS de soldagem em um único equipamento: MIG/MAG manual, MIG/MAG sinérgico, TIG (DC) e soldagem de Eletrodo Revestido.

Adota a última tecnologia em modulação por largura de pulso e módulos de potência IGBT, substituindo os tradicionais e pesados transformadores e indutores. Possui proteção automática contra falta de fase, sobretensão, sobrecorrente e sobretemperatura e um alimentador de arame com 4 roldanas.

É adequada para todas as posições de soldagem para vários tipos de metal base como aço inoxidável, aço-carbono, ligas de aço, cobre, titânio, alumínio, etc., e pode ser aplicada para instalação de tubulações, conserto de matrizes, petroquímica, arquitetura de decoração, reparos automotivos, bicicletas, artesanato e fabricação leve em geral.

1.1 Materiais

A fonte de soldagem **Vulcano FLEX MIG 450i MV** é indicada para os mais variados tipos de trabalhos nos processos MIG/MAG, TIG (DC) e eletrodo revestido. Permite a soldagem de materiais ferrosos e suas ligas, aço inoxidável, cobre, latão, etc. Em TIG (DC) não é possível seu uso para soldagem de alumínio. A soldagem de alumínio somente é possível nos processos MIG e eletrodo revestido. Com eletrodo revestido, permite o uso de eletrodos como E6010, E6013, E7018, dentre outros.

1.2 Composição

Você está recebendo os seguintes itens:

- 01 (uma) Fonte de Soldagem modelo **Vulcano FLEX MIG 450i MV**;
- 01 (uma) Cabo de solda com garra negativa;
- 01 (uma) Mangueira de gás com abraçadeira;
- 01 (um) Manual de Instruções;
- 01 (um) Certificado de Garantia.

1.3 Fonte e princípio de funcionamento

O equipamento possui uma fonte inversora de alta durabilidade, com curva característica de corrente constante para os processos TIG e eletrodo revestido, de tensão constante para o processo MIG/MAG e regulação precisa através de encoder, trabalhando em uma faixa máxima de corrente de **10 A a 400 A** no processo TIG e eletrodo revestido e **25 A a 400 A** para MIG/MAG.

Conta com conjunto de potência com ótima eficiência energética, arco estável, conjunto retificador, inversor e filtros que proporcionam uma soldagem de alta qualidade com grande facilidade de abertura de arco. Todos os componentes sensíveis possuem controle térmico para proteção. O princípio de funcionamento da fonte pode ser visto na Figura 1.

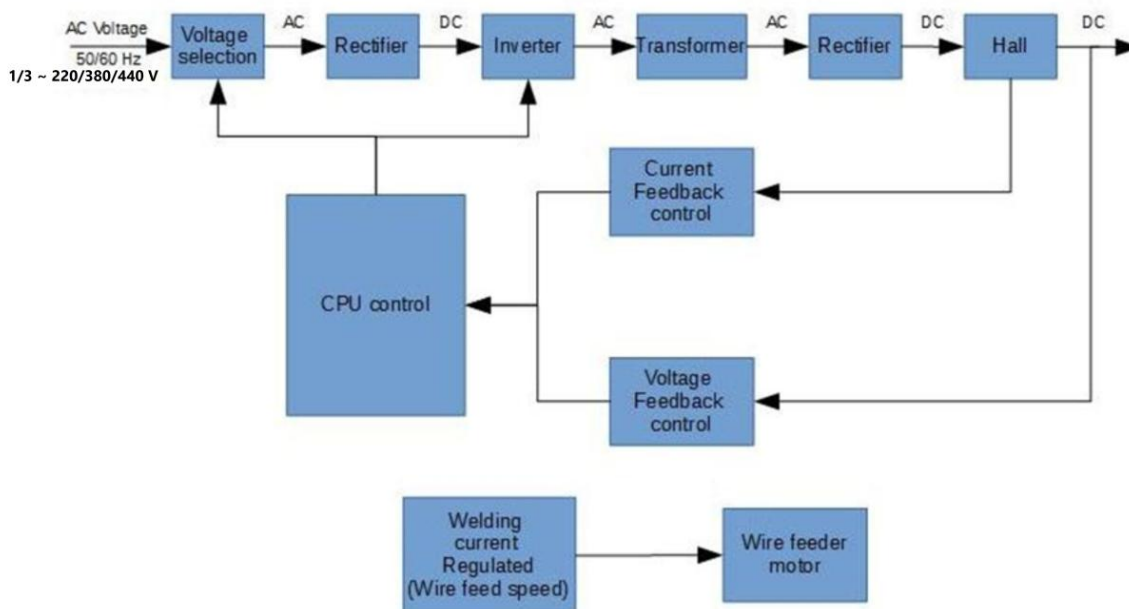


Figura 1 - Diagrama de blocos Vulcano FLEX MIG 450i MV.

A fonte é alimentada por tensão alternada monofásica ou bifásica ou trifásica de 220 V e 380/440 V (50/60 Hz) a qual é retificada. No inversor a IGBT's, a corrente é convertida para AC novamente com frequência de 40 KHz. No transformador de média frequência, ocorre uma redução da tensão para o nível necessário para a soldagem. Após acontece nova retificação e filtragem, e então a corrente é disponibilizada na saída da fonte

O circuito desta fonte de soldagem adota sistema de malha fechada, com sistema de controle com realimentação, mantendo a corrente de saída estável mesmo com as variações decorrentes da soldagem. Enquanto isso os parâmetros da corrente de soldagem podem ser ajustados contínua e linearmente.

1.4 Ciclo de trabalho - Norma NBR IEC 60974-1 e Sobretemperatura

A letra “X” na placa técnica informa o percentual do ciclo de trabalho, o qual é definido como a proporção de tempo que a máquina pode operar continuamente dentro de um tempo específico de 10 minutos. Sendo assim, a razão da medida do ciclo de trabalho é o tempo que a máquina pode trabalhar continuamente dentro deste tempo e o tempo que ele deve ficar sem soldar.

Se o soldador exceder o ciclo de trabalho a ponto de elevar a temperatura e comprometer a fonte, a proteção térmica acionará, a corrente de solda será inibida e a lâmpada piloto da temperatura ligará no painel. Ocorrendo isso, o equipamento deve permanecer ligado, com o ventilador refrigerando por aproximadamente 5 minutos. Ao operar a máquina novamente, o soldador deverá reduzir o ciclo de trabalho da máquina, o qual é o seguinte:

Monofásico 220 V

➤ Eletrodo Revestido

- Com uma corrente de **250 A**, o ciclo de trabalho é de 60% (10 min);
- Com uma corrente de **193 A**, o ciclo de trabalho é de 100% (10 min);

➤ TIG

- Com uma corrente de **250 A**, o ciclo de trabalho é de 60% (10 min);
- Com uma corrente de **193 A**, o ciclo de trabalho é de 100% (10 min);

➤ MIG

- Com uma corrente de **250 A**, o ciclo de trabalho é de 60% (10 min);
- Com uma corrente de **193 A**, o ciclo de trabalho é de 100% (10 min);

Monofásico 380/440 V

➤ Eletrodo Revestido

- Com uma corrente de **300 A**, o ciclo de trabalho é de 60% (10 min);
- Com uma corrente de **232 A**, o ciclo de trabalho é de 100% (10 min);

➤ TIG

- Com uma corrente de **300 A**, o ciclo de trabalho é de 60% (10 min);
- Com uma corrente de **232 A**, o ciclo de trabalho é de 100% (10 min);

➤ **MIG**

- Com uma corrente de **300 A**, o ciclo de trabalho é de 60% (10 min);
- Com uma corrente de **232 A**, o ciclo de trabalho é de 100% (10 min);

Trifásico 220 V

➤ **Eletrodo Revestido**

- Com uma corrente de **365 A**, o ciclo de trabalho é de 60% (10 min);
- Com uma corrente de **282 A**, o ciclo de trabalho é de 100% (10 min);

➤ **TIG**

- Com uma corrente de **365 A**, o ciclo de trabalho é de 60% (10 min);
- Com uma corrente de **282 A**, o ciclo de trabalho é de 100% (10 min);

➤ **MIG**

- Com uma corrente de **365 A**, o ciclo de trabalho é de 60% (10 min);
- Com uma corrente de **282 A**, o ciclo de trabalho é de 100% (10 min);

Trifásico 380/440 V

➤ **Eletrodo Revestido**

- Com uma corrente de **400 A**, o ciclo de trabalho é de 60% (10 min);
- Com uma corrente de **310 A**, o ciclo de trabalho é de 100% (10 min);

➤ **TIG**

- Com uma corrente de **400 A**, o ciclo de trabalho é de 60% (10 min);
- Com uma corrente de **310 A**, o ciclo de trabalho é de 100% (10 min);

➤ **MIG**

- Com uma corrente de **400 A**, o ciclo de trabalho é de 60% (10 min);
- Com uma corrente de **310 A**, o ciclo de trabalho é de 100% (10 min);

O ciclo de trabalho pode ser facilmente consultado na tabela técnica presente nas máquinas. Os valores são válidos para temperatura ambiente de até 40°C e 1000m de altitude. Temperaturas mais elevadas e maiores altitudes diminuem o ciclo de trabalho.

1.5 Dados técnicos

Parâmetros		Vulcano FLEX MIG 450i MV			
Tensão de entrada (V)		1 x 220	1/2 x 380/440	3 x 220	3 x 380/440
Frequência (Hz)		50/60			
ELETRODO	Corrente nominal de entrada I _{eff} (A)	47,3	37,2	42,4	24
	Corrente máxima de entrada (A)	61	48	60	31
	Potência Nominal (KVA)	10,4	14,1	16,1	15,7
	Potência Máxima (KVA)	13,4	18,2	22,8	20,3
	Ajuste de corrente (A)	10 a 250	10 a 300	10 a 400	10 a 400
	Ciclo de trabalho (A@%)	250@60	300@60	365@60	400@60
	Ciclo de trabalho (A@%)	193@100	232@100	282@100	310@100
	Arc Force	Sim			
	Hot Start	Sim			
	Antistick	Sim			
	Tensão a vazio (V)	14,5			
MIG	Corrente nominal de entrada I _{eff} (A)	39,5	32,5	40,3	23,2
	Corrente máxima de entrada (A)	51	42	57	30
	Potência Nominal (KVA)	8,7	12,3	15,3	15,2
	Potência Máxima (KVA)	11,2	15,9	21,7	19,7
	Ajuste de tensão (V)	15,5 a 26,5	15,25 a 29	15,2 a 34	
	Ajuste de corrente (A)	25 a 250	25 a 300	25 a 400	25 a 400
	Ciclo de trabalho (A@%)	250@60	300@60	365@60	400@60
	Ciclo de trabalho (A@%)	193@100	232@100	282@100	310@100
	Burn Back	Sim			
	Pré/Pós gás	Sim			
	Rampa de subida	Sim			
	Inserção de arame	Sim			
	Corrente inicial e final	Sim			
	Solda Ponto	Sim			
	2P/4P	Sim			
	Tensão a vazio (V)	85			
TIG	Corrente nominal de entrada I _{eff} (A)	29,4	26,3	31,1	18,6
	Corrente máxima de entrada (A)	38	34	44	24
	Potência Nominal (KVA)	6,4	10,1	11,8	12,2
	Potência Máxima (KVA)	8,3	12,9	16,7	15,7
	Ajuste de corrente (A)	10 a 250	10 a 300	10 a 400	10 a 400
	Ciclo de trabalho (A@%)	250@60	300@60	365@60	400@60
	Ciclo de trabalho (A@%)	193@100	232@100	282@100	310@100
	Lift Arc	Sim			
	Tensão a vazio (V)	14,5			
Refrigeração		Forçada			
Classe de proteção		IP21S			
Classe de isolamento		H			
Dimensões (C x L x A) (mm)		970 x 475 x 1120			
Peso (Kg)		67			

Tabela 1 - Dados técnicos Vulcano FLEX MIG 450i MV.

OBS.: Características técnicas dos equipamentos podem ser alteradas sem prévio aviso. Válido para até 1.000 metros de altitude e umidade relativa do ar até 70%.

2 Instalação da fonte de soldagem

2.1 Avaliações da área de instalação

Antes de instalar o equipamento, o usuário deverá fazer uma avaliação na área, quanto às condições físicas, elétricas e magnéticas, buscando identificar possíveis fatores que possam gerar problemas ao equipamento ou usuário e às pessoas em torno da área.

Em caso de dúvidas sugerimos consultar o Departamento de Suporte Técnico ou um Serviço Autorizado. A BALMER não se responsabiliza por qualquer procedimento adotado que não esteja de acordo com as recomendações descritas neste manual e que, por iniciativa e ação de terceiros, possam gerar algum acidente. Eventuais acidentes, danos ou interrupção de produção causada por procedimento, operação ou reparação inadequada de qualquer produto, efetuada por pessoa (s) não qualificada (s) serão de inteira responsabilidade do proprietário ou usuário do equipamento.

2.2 Seleção do local da instalação

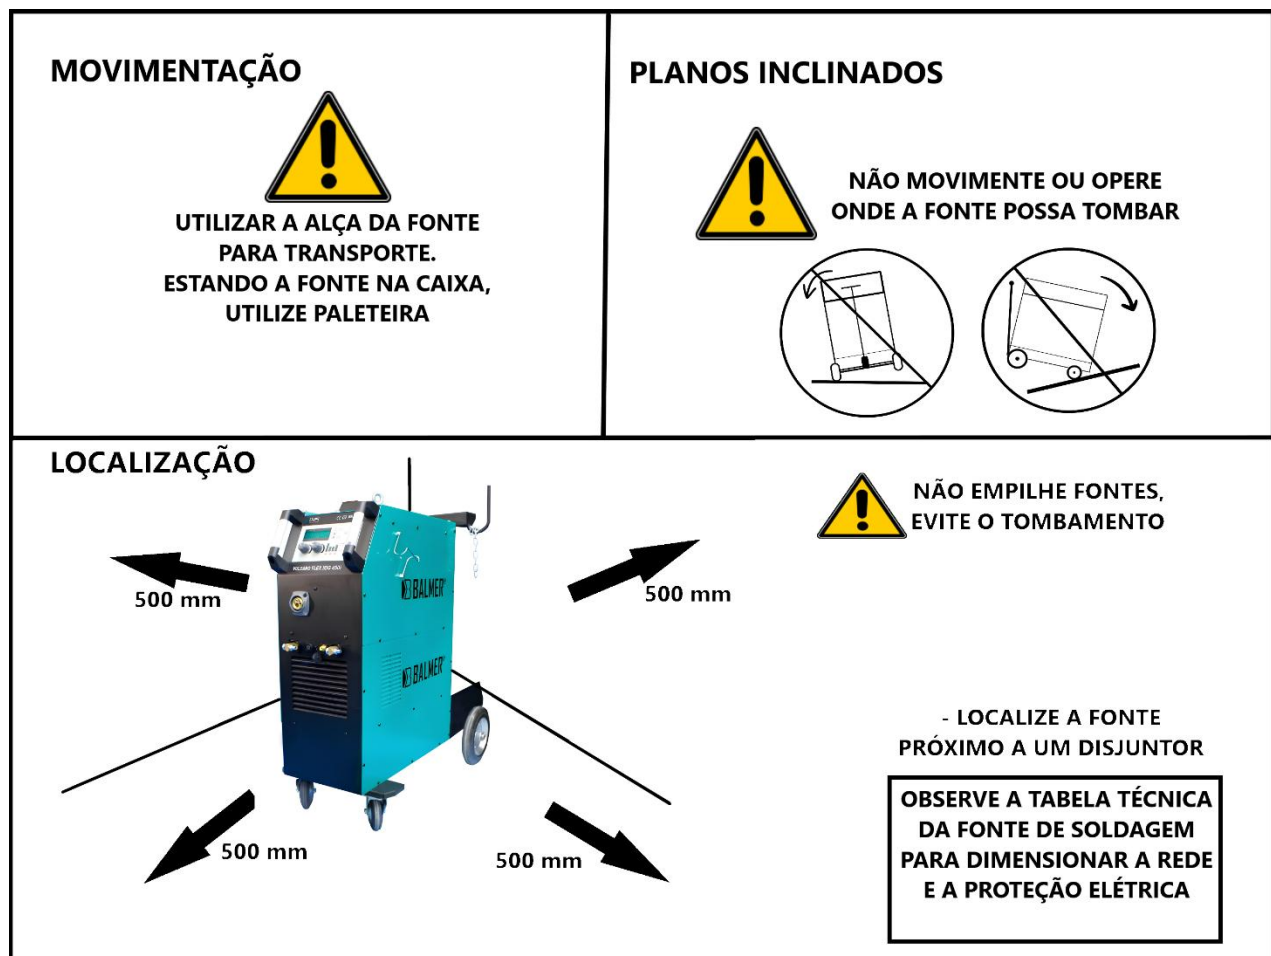


Figura 2 - Atribuições de local de instalação.

2.3 Conexão da fonte de soldagem à rede elétrica

A fonte de soldagem **Vulcano FLEX MIG 450i MV** permite o trabalho em redes elétricas monofásicas, bifásicas ou trifásicas de 220 V ou 380/440 V ($\pm 10\%$) com seleção automática de tensão. Eventuais problemas de variação como subtensão ou sobretensão podem danificar componentes da máquina!

A conexão com a rede elétrica deve ser feita com tomada e plugue apropriados para uso industrial (consulte a norma ABNT NBR IEC 60309-1). Quando ligada em 220V bifásico ou trifásico ou em 380/440 V trifásico, a capacidade mínima do plugue deve ser de 63 A. Quando ligada em monofásica ou bifásica de tensão 380/440 V, a capacidade mínima deve ser de 32 A.

Somente use rede elétrica de alimentação com bitola de fios de cobre igual ou superior a tabela de dimensionamento de cabos, protegida com disjuntor com curva “C” ou fusíveis de retardo, de 50 A quando ligado em monofásica 220 V, 40 A quando ligada em bifásica ou monofásica de 380/440 V, 50 A quando ligada em trifásica 220 V e 25 A quando ligada em trifásica 380/440 V.

Dados informativos para extensões de até 20 metros de comprimento – para extensões mais longas consulte a tabela abaixo.

2.4 Guia de serviço elétrico

	A falha ao seguir as recomendações deste guia de serviço elétrico pode resultar em choques elétricos ou risco de incêndio. Estas recomendações são para a parte do circuito dimensionada para sua capacidade de corrente de saída e ciclo de trabalho nominal.
	A conexão incorreta da alimentação elétrica pode danificar a fonte de soldagem. Esta fonte de soldagem necessita de um fornecimento contínuo de energia, com frequência nominal de 50/60Hz ($\pm 10\%$) e tensão nominal monofásica, bifásica e trifásica de 220 V ou 380/440 V ($\pm 10\%$). A tensão de Fase-Neutro não deve exceder $\pm 10\%$ da tensão nominal de entrada. Não utilize geradores com função de ponto morto automático (que coloca o motor em ponto morto na ausência de carga) para alimentar esta fonte de soldagem.

Providencie uma linha direta e exclusiva do quadro de distribuição, usando fios e disjuntores, levando em consideração os valores de tensão, potência e a distância do produto, até o quadro de distribuição, conforme tabela a seguir:

Tensão de entrada (Volts)	Processo	1 x 220 V	1/2 x 380/440 V	3 x 220 V	3 x 380/440 V
Corrente de entrada nominal com corrente de saída nominal (ciclo de trabalho em 100%) (Amperes)	Eletrodo TIG MIG/MAG	47,3 29,4 39,5	37,2 26,3 32,5	42,4 31,1 40,3	24 18,6 23,2
Fusível standard máximo recomendado (Amperes) Seccionador (disjuntor), de atraso Operação normal		50	40	50	25
Bitola mínima dos condutores de entrada (mm ²)		10	10	10	4
Comprimento máximo do condutor (mm ²)					
Até 20m		10,0	10,0	10,0	4,0
Até 35m		16,0	16,0	16,0	6,0
Até 50m		25,0	25,0	25,0	10,0
Bitola mínima do condutor terra (mm ²)		10	10	10	4

Tabela 2 – Guia serviço elétrico.

Referência: NBR-5410, método de instalação “B1”, temperatura ambiente de 30°C, seleção de dispositivo de proteção contra sobrecarga conforme item 5.3.4, considerando $I_2 \leq 1,45I_z$ e isolação de PVC. Para outras condições de instalação consulte a NBR-5410.

Os dispositivos de proteção devem ser escolhidos entre os indicados e capazes de prover simultaneamente proteção contra correntes de sobrecarga e contra correntes de curto-circuito, esses dispositivos de proteção devem poder interromper qualquer sobrecorrente inferior ou igual à corrente de curto-circuito presumida no ponto em que o dispositivo for instalado. Eles devem satisfazer as prescrições a seguir:

- Disjuntores conforme ABNT NBR 5361, ABNT NBR IEC 60947-2, ABNT NBR NM 60898 ou IEC 61009-2.1.
- Dispositivos fusíveis tipo gG, conforme ABNT NBR IEC 60269-1 e ABNT NBR IEC 60269-2 ou ABNT NBR IEC 60269-3.
- Disjuntores associados a dispositivos fusíveis, conforme ABNT NBR IEC 60947-2 ou ABNT NBR NM 60898.

2.5 Aterramento correto da fonte de soldagem

Para fins de segurança do operador e funcionamento correto do equipamento é necessário ligar a fonte de soldagem ao terra (fio verde ou verde-amarelo) no cabo de alimentação da fonte de soldagem: “**Aplicação de potencial à terra**”. Caso a rede local da fábrica não possua um terminal de terra, é enfaticamente recomendada a instalação por um eletricitista/técnico.

2.6 Procedimentos para diminuir emissões de interferências

A) Fonte de Alimentação

A fonte de soldagem deve ser conectada à rede de alimentação de acordo com as especificações do fabricante. Utilize sempre o aterramento. Se alguma interferência ocorrer, pode ser necessário tomar precauções adicionais, por exemplo, filtros na conexão da rede. Verifique se o cabo de alimentação do equipamento está instalado de forma fixa e protegido por conduto de metal ou similar. O invólucro deve ser conectado na fonte de soldagem de maneira a obter um bom contato elétrico entre o condutor de metal e a carcaça do equipamento.

B) Manutenção do equipamento de soldagem

A fonte de soldagem deve sofrer manutenção preventiva regularmente, de acordo com as especificações do fabricante. Todas as janelas de acesso e o gabinete devem estar bem parafusados quando o equipamento estiver em operação. Nenhuma alteração, qualquer que seja, pode ser realizada no equipamento, com exceção de modificações e ajustes previstos no manual de operação ou autorizados pelo fabricante.

C) Cabos de Solda

Cabos de Solda devem ser mantidos o mais curto possível, juntos e ao chão.

D) Equipotencial

É recomendado interconectar todas as partes metálicas da fonte de soldagem e as partes metálicas próximas. Peças metálicas conectadas a peça de trabalho podem, no entanto, aumentar o risco do soldador receber um choque elétrico tocando-as e o eletrodo simultaneamente. O soldador deve estar eletricamente isolado de todas estas partes.

E) Aterramento da mesa de soldagem (peça de trabalho)

Se a peça a ser soldada não está conectada ao aterramento por questões de segurança, ou devido ao tamanho e posição desta, por exemplo, uma estrutura de aço ou paredes externas de um navio, aterrando a peça pode em alguns casos, mas não em todos, reduzir a interferência emitida. Deve ser garantido que o aterramento da peça não

aumente o risco de acidentes para o usuário e que não cause a destruição de outros equipamentos elétricos. Se necessário, o aterramento das peças deve ser feito com conexões diretas a peça de trabalho. Em países onde a conexão direta é proibida, a conexão deve ser feita através de reatores adequados, selecionados de acordo com normas nacionais. Consulte a norma pertinente.

F) Blindagem

Blindagem seletiva de outros cabos nas vizinhanças pode reduzir problemas de interferência. Para aplicações especiais, pode valer à pena a blindagem de todo o circuito de soldagem.

3 Instalação e uso correto dos periféricos

3.1 Cabo obra

Para evitar problemas na soldagem é importante que os terminais, o plugue na fonte de soldagem e a garra negativa na peça de trabalho sejam mantidos em bom estado, sem partes quebradas ou isolamento avariada/danificada. Nunca fazer contatos elétricos através de superfícies pintadas ou oxidadas.

Deve-se garantir que a transmissão da corrente ocorra sem interrupções. A garra negativa deve ser fixada a uma parte descoberta da peça ou da mesa de soldagem. Não se deve permitir que água, graxa ou sujeira se acumule na bucha de conexão.

3.2 Modo de conexão para soldagem MIG/MAG.

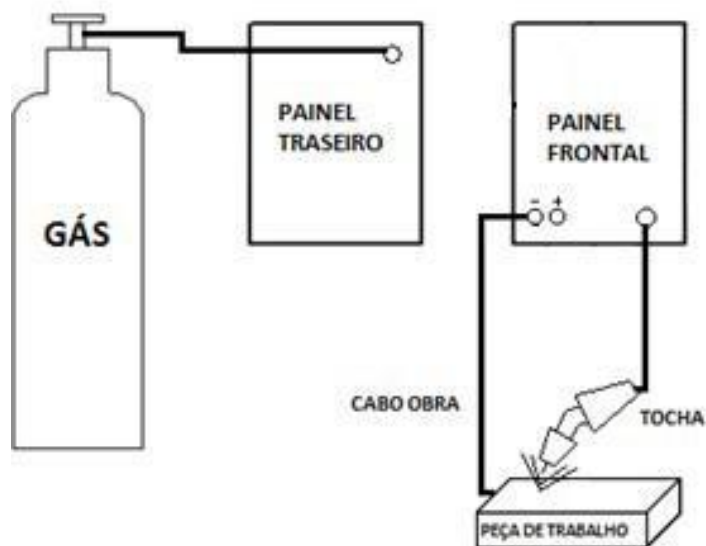


Figura 3 - Diagrama conexão soldagem MIG/MAG.

Conecte a tocha MIG/MAG ao euro conector no painel frontal e o cabo com a garra no polo negativo (Figura 3). Para soldagem de arame tubular auto protegido (FCAW)

recomenda-se que a polaridade da garra em contato com a peça seja positivo e a conexão de gás de proteção é desprezível.

Quando operando em modo MIG/MAG, o cilindro de gás deve ser conectado ao niple de gás localizado no painel traseiro da fonte.

3.2.1 Operação da tocha MIG/MAG

- Verifique o sistema de tração toda vez que o rolo de arame é trocado;
- Verifique o canal do rolete e troque quando necessário;
- Limpe o compartimento do arame com ar comprimido seco e isento de óleo;
- Limpando o guia do arame.

A pressão dos roletes sobre o arame de solda produz pó metálico que acaba acumulando no interior do guia de arame da tocha. Se o guia não for limpo, ele pode gradualmente se entupir e causar má alimentação do arame.

Limpe o guia da tocha da seguinte maneira:

- Remova o bocal da tocha, bico de contato e a base do bico de contato;
- Sopre ar comprimido seco e isento de óleo dentro do guia;
- Recoloque as partes da tocha;

Troca do guia de arame:

Se mesmo havendo limpeza do guia da tocha não resolver problemas de alimentação, troque o guia de acordo com as seguintes instruções:

- Na tocha, na parte do euro conector, retire a porca que fixa o guia dentro da tocha;
- Estique a tocha e puxe o guia para fora;
- Insira um novo guia dentro da tocha. Verifique o comprimento, se o guia chegou até a parte traseira do bico de contato, se necessário corte-o;
- Recoloque a porca que fixa o guia de arame.

3.2.2 Manutenção do sistema de alimentação do arame

3.2.2.1 Trocando o rolete tracionador

Para substituir o rolo de arame, libere o manípulo, remova a porca de contenção dos roletes e remova os roletes. Para colocação de novos roletes, encaixe-os corretamente na chaveta, aperte a porca de contenção e feche o manípulo. A pressão do manípulo deve ser ajustada conforme o novo rolete e tipo de arame.

3.2.2.2 Instalando o arame:

- Abra o compartimento lateral e instale o rolo de arame, gire-o no sentido anti-horário. Pode ser utilizado qualquer diâmetro de rolo;
- Fixe o rolo no eixo carretel;
- Retire a ponta do arame do rolo e segure-a;
- Abra o alimentador de arame e insira o arame pelo guia do alimentador, passando sobre o rolete, levando-o até o guia da tocha;
- Feche o alimentador e ajuste a pressão de acordo com a necessidade. Verifique se o arame está tracionado;
- Ajuste a pressão, mantendo um nível de pressão não maior que o meio da escala. Pressão elevada danifica o arame. Por outro lado, se a pressão for insuficiente, a alimentação de arame é errática;
- Pressione o botão de inserção de arame e aguarde o arame sair pela ponta da tocha



CUIDADO! Nunca dirija a tocha para partes do seu corpo ou de outras pessoas! Risco de ferimentos graves!

- Feche o compartimento do rolo de arame.

3.3 Modo de conexão tocha Push Pull

- Conecte a tocha Push Pull (2) ou Spool Gun no euro conector da máquina;
- Conecte o conector 12 pinos (4) no conector frontal 12 pinos frontal da máquina;
- Conecte a garra (1) na conexão engate rápido de polaridade negativa;
- Conecte a mangueira de gás no cilindro de gás (5) e na conexão de entrada de gás traseira da máquina;
- Conecte o cabo de entrada de energia da máquina (6) na rede elétrica (7).

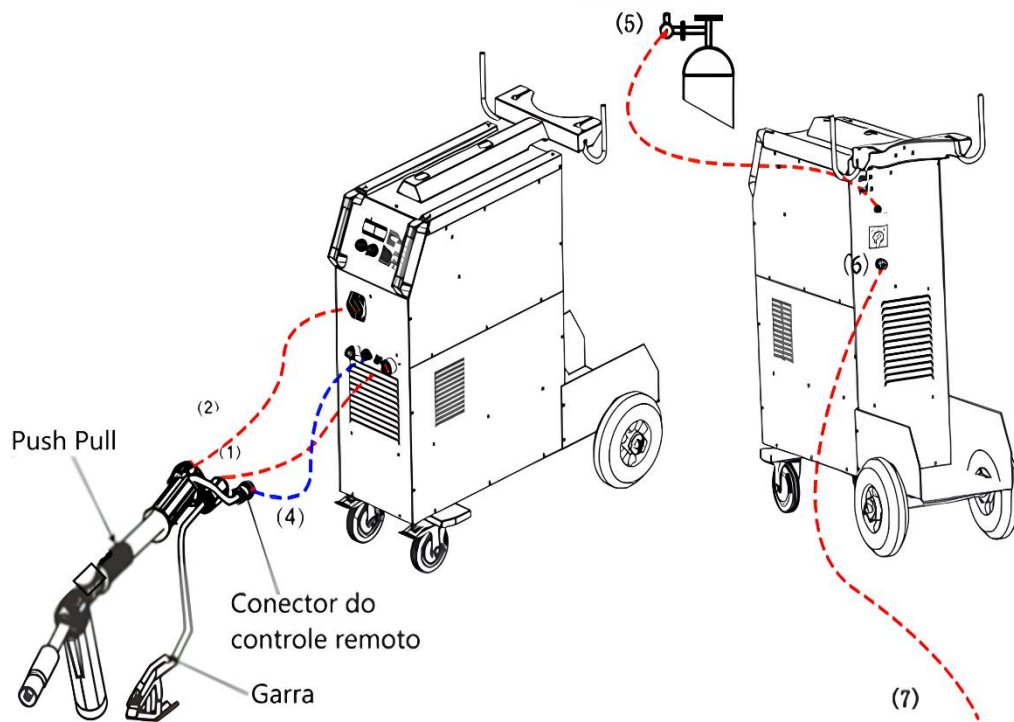


Figura 4 – Conexão tocha Push Pull.

A Vulcano Flex MIG também permite a conexão com a tocha Push Pull, desde que sua conexão seja compatível com o conector 12 pinos.

3.4 Modo de conexão para soldagem eletrodo revestido

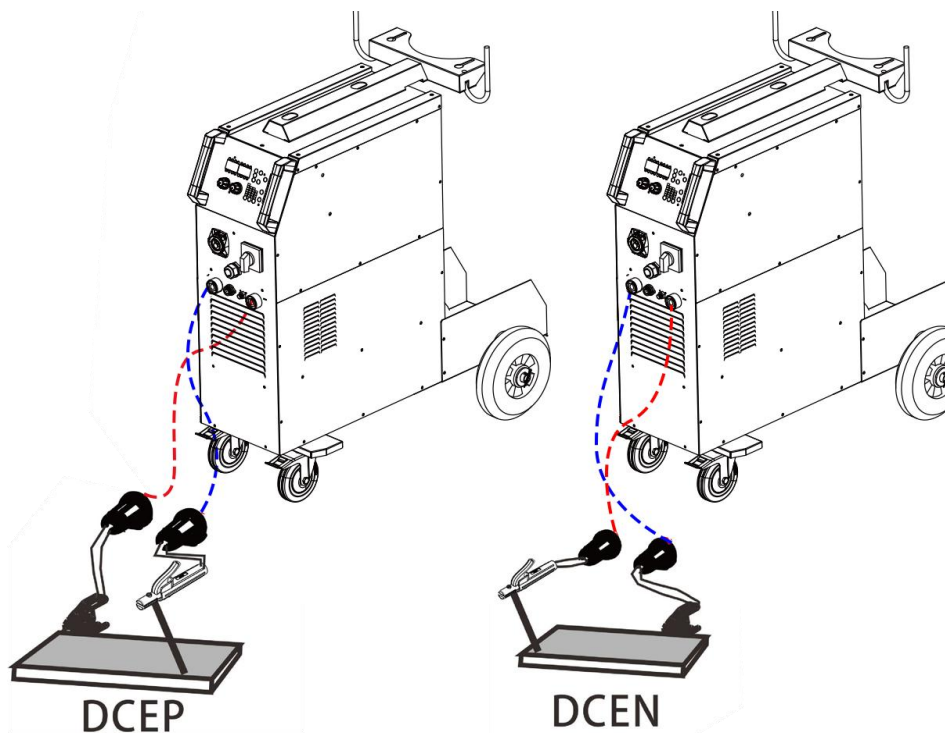


Figura 5 – Conexão DCEP e DCEN do para soldagem com eletrodo revestido.

O tipo de conexão, DCEN (eletrodo negativo) e DCEP (eletrodo positivo) depende da condição e do tipo de soldagem, com maior ou menor penetração e/ou do tipo de eletrodo que esteja sendo utilizado. Tipos diferentes de eletrodo necessitam de tipos diferentes de conexão, por favor, consulte as especificações técnicas dos eletrodos revestidos.

3.5 Modo de conexão para soldagem TIG



Na soldagem TIG, os cabos de solda não devem exceder o comprimento de 20 metros!

- Conecte a garra (1) no conector de polaridade positiva;
- Conecte o conector da tocha (2) no conector de polaridade negativa;
- Conecte a mangueira de gás (4) da tocha no conector de gás frontal da máquina;
- Conecte o conector do gatilho 12 pinos (3) no conector 12 pinos frontal da máquina;
- Conecte a mangueira de gás do cilindro (5) no conector de gás traseiro da máquina;

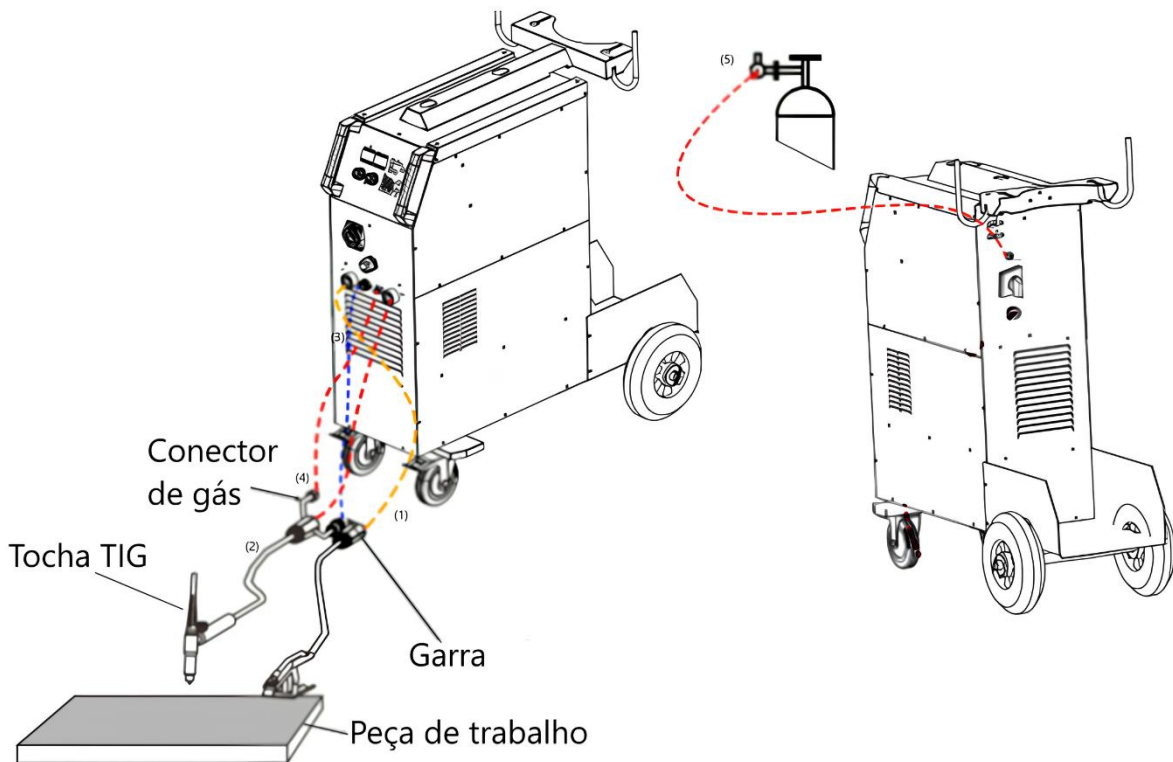


Figura 6 - Diagrama conexão soldagem TIG.

Quando operando em modo TIG, o processo de Lift Arc é adotado, o qual pode ser visto na Figura 7.



Figura 7 - Método para abertura de arco com Lift Arc.

No princípio do processo TIG com Lift Arc, quando o eletrodo de Tungstênio toca a peça de trabalho, uma corrente de curto-circuito de apenas 10 A é gerada. Eleva-se então a tocha para a posição normal de soldagem e o arco elétrico se estabelece. Após a ignição do arco elétrico a corrente de soldagem sobe até a faixa a qual foi ajustada e, caso o eletrodo de Tungstênio tocar a peça durante a soldagem, a corrente cairá para 10 A dentro de 2,0 s, diminuindo a deterioração, prolongando a vida útil do eletrodo de Tungstênio.

4 Instruções operacionais

4.1 Vista frontal e traseira da máquina

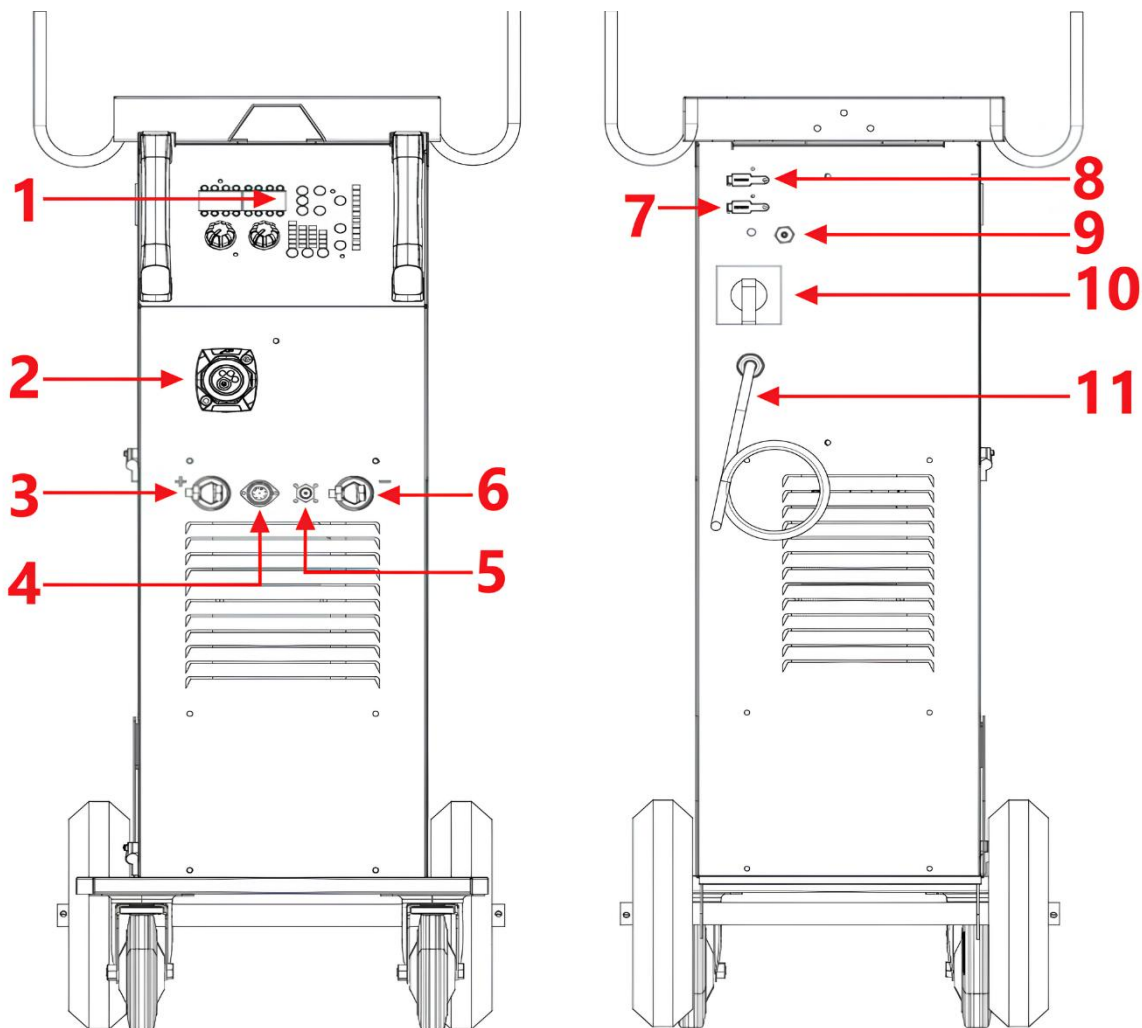


Figura 8 - Vista frontal Vulcano FLEX MIG 450i MV.

[01] Painel de comando;

[02] Euro conector: conexão do euro da tocha de soldagem MIG/MAG;

[03] Polo de saída positivo: no modo TIG, deverá estar conectada a peça. No modo de soldagem com arame auto protegido (FCAW), deverá estar conectado a peça;

[04] Conector 12 pinos: conector do gatilho da tocha TIG e da tocha Push Pull;

[05] Conector de gás: conector de gás para tocha de soldagem TIG;

[06] Polo de saída negativo: no modo TIG, a tocha deverá estar conectada. No modo de soldagem com eletrodo revestido, normalmente é conectado a garra;

[07] Conector de gravação de software;

[08] Conector de gravação de software;

[09] Conector de gás traseiro: conector traseiro para a mangueira do cilindro de gás;

[10] Chave geral.

[11] Cabo de entrada de energia;

Vista lateral do alimentador de arame

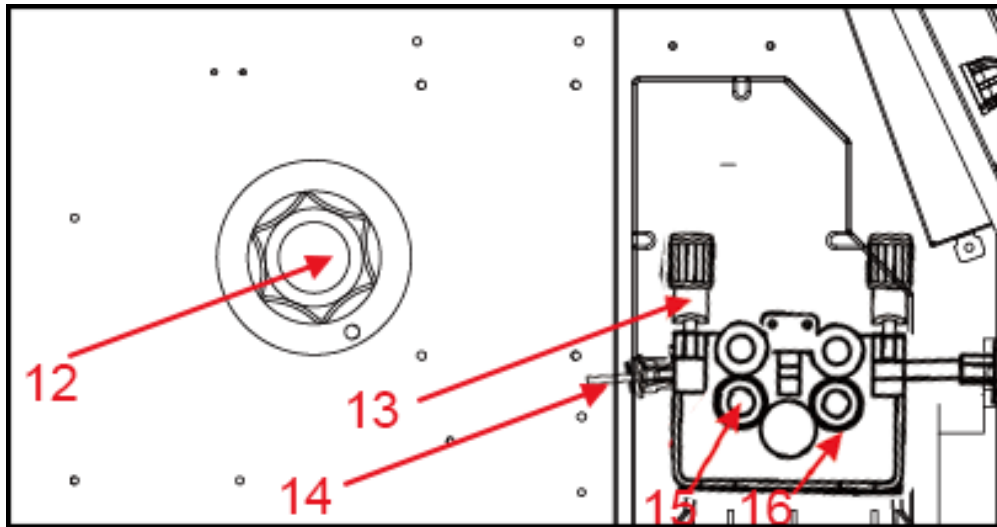


Figura 9 - Detalhe da lateral direita do alimentador da Vulcano FLEX MIG 450i.

[12] Eixo suporte rolo de arame;

[13] Manopla de ajuste de pressão: regule a pressão necessária para cada tipo de arame utilizado;

[14] guia de entrada de arame: tubo guia de arame para passagem do arame até o rolete;

[15] Rolete tracionador;

[16] Rolete tracionador.

4.3 Painel de comando

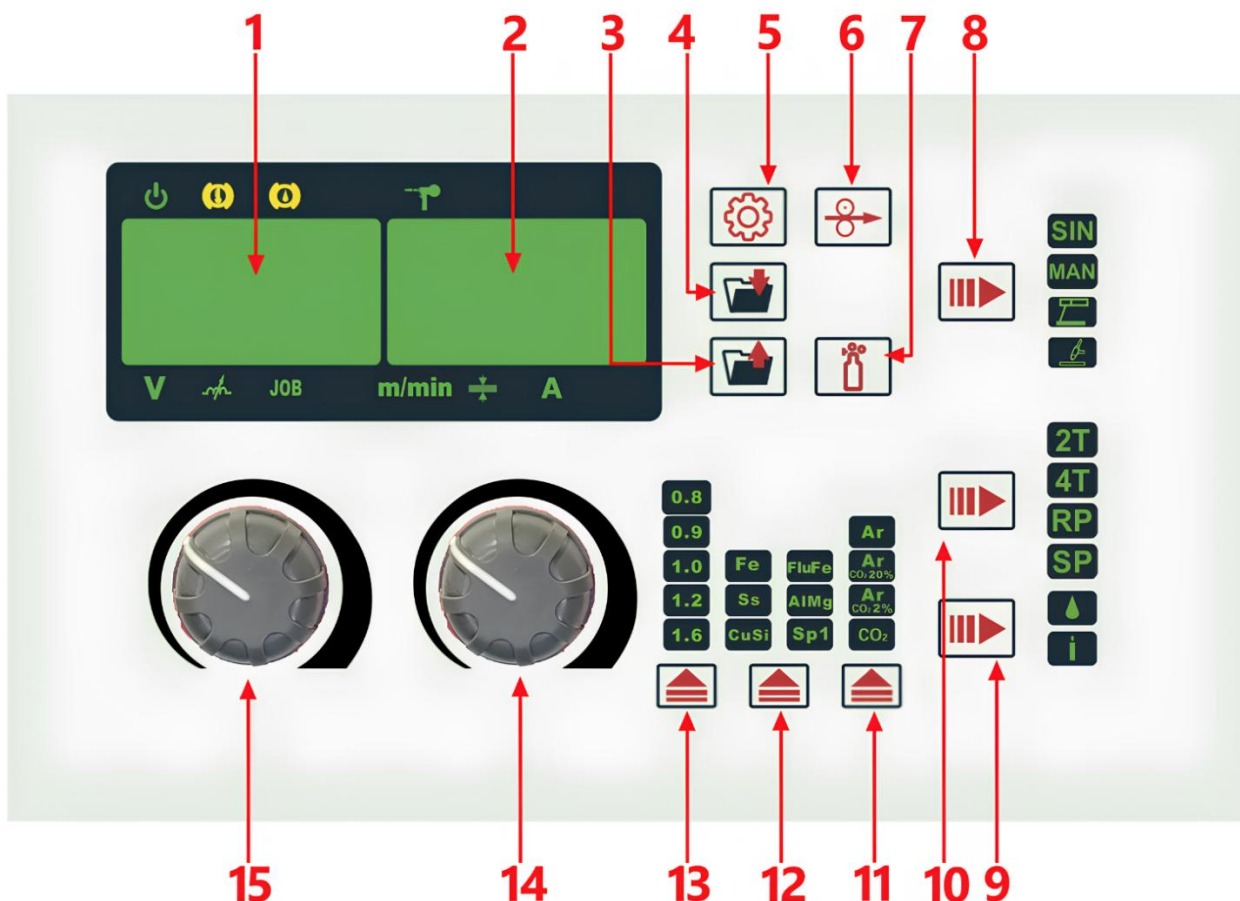


Figura 10 - Detalhe painel frontal Vulcano FLEX MIG 450i.

Posição 1. Display indicador 1: indica os valores regulados dos parâmetros e indicações gerais conforme abaixo.



Indicação de tensão: disponível no processo de soldagem MIG/MAG, sua faixa de ajuste é de 15 a 36 V (varia conforme a tensão de entrada) e pode ser ajustada através do encoder 15.



Indicação de indutância: disponível no processo de soldagem MIG/MAG, é possível alterar através do encoder 15.



Indicação de JOB: quando ativado, demonstra no display qual JOB está selecionado. Para carregar e salvar o programa, utilize os botões 3 e 4.



Indicação de máquina ligada: indica quando a máquina está energizada e ligada.



Indicação de falha por sobretemperatura: neste caso, deixe a máquina ligada para que o ventilador resfrie os componentes internos. Após a indicação apagar, solde com um ciclo de trabalho menor.



Indicação de falha de arrefecimento a água: Indica que houve erro no sistema de arrefecimento a água da tocha. Não se aplica a esta máquina.

Posição 2. Display indicador 2: indica os valores regulados dos parâmetros secundários e indicações gerais conforme abaixo.



Indicação de Push Pull: indica que a tocha Push Pull está conectada e foi reconhecida pelo sistema. Pode ser também conectado a tocha Spool Gun.



Indicação de velocidade de alimentação de arame: quando selecionado, é possível alterar a velocidade de alimentação de arame, com faixa de ajuste de 2,0 a 18,0 m/min.



Indicação de espessura de material: quando selecionado o modo de soldagem MIG/MAG sinérgico e esta indicação estiver ativa no painel, é possível alterar o valor da espessura da chapa com o encoder 14.



Indicação de corrente: indica que o ajuste de corrente está selecionado, com faixa de ajuste de 10 a 400 A (varia conforme a tensão de entrada) e pode ser ajustada através do encoder 14.

Posição 3. Botão de carregar JOB: com o encoder de ajuste (15), selecione no display indicador 1 a opção JOB. Após, gire o encoder para selecionar o número do JOB que se deseja carregar;

Posição 4. Botão de salvar JOB: com o encoder de ajuste (15), selecione no display indicador 1 a opção JOB. Após, gire o encoder para selecionar o número do JOB que se deseja salvar ou substituir;

Posição 5. Botão de configurações gerais: quando pressionado, é possível alterar os valores de ajuste gerais específicos do processo selecionado no botão 8. Com o encoder de ajuste (15), seleciona-se o parâmetro e com o encoder de ajuste (14) ajusta-se o parâmetro;

Posição 6. Botão de inserção de arame: quando pressionado, é ativado o motor alimentador de arame e o arame é inserido;

Posição 7. Botão de teste de gás: quando pressionado, a válvula solenoide é ativada e o teste de gás é feito;

Posição 8. Botão de seleção de processo de soldagem: ao pressionado, é possível alterar entre:



Modo de soldagem MIG/MAG sinérgico: indica que o processo de soldagem MIG/MAG sinérgico foi selecionado. Neste caso, os ajustes avançados (diâmetro do arame, tipo de material do arame e gás de proteção) são ajustáveis. Além disso, os valores de tensão (V), velocidade de alimentação de arame (m/min), espessura da chapa e corrente (A) são ajustados conforme algum dos quatro parâmetros é alterado.



Modo de soldagem MIG/MAG manual: indica que o processo de soldagem MIG/MAG manual foi selecionado. Neste caso, os ajustes avançados (diâmetro do arame, tipo de material do arame e gás de proteção) não são ajustáveis. Ajuste a velocidade de alimentação de arame (m/min) e tensão (V) com os encoders de ajuste 15 e 14.



Modo de soldagem eletrodo revestido (MMA): indica que o modo de soldagem por eletrodo revestido foi selecionado. Neste modo, ajuste a corrente de soldagem (A) pelo encoder 14.



Modo de soldagem TIG: indica que o modo de soldagem TIG foi selecionado. Neste modo, ajuste a corrente de soldagem (A) pelo encoder 14.

Posição 9. Botão de seleção de modo de arrefecimento: quando pressionado, é possível alterar a forma de arrefecimento de gás para água. O modo de arrefecimento a água não está disponível nessa versão de máquina;

Posição 10. Botão de ajustes: indica o tipo de acionamento de soldagem, conforme tabela abaixo.



Modo de soldagem 2T: aperte para iniciar a soldagem, solte para parar.



Modo de soldagem 4T: aperte e solte para iniciar a soldagem, aperte e solte para parar.



Modo RP: neste modo de repetição a soldagem é iniciada após apertar e soltar o gatilho, iniciando-se no pré gás, depois na rampa de subida e corrente de soldagem. Chegando na corrente de soldagem normal, quando se deseja uma corrente de solda menor o gatilho é acionado, e para voltar a corrente normal de soldagem o mesmo é liberado, sendo possível fazer essa etapa quantas vezes for necessário. Após isso, para encerrar a soldagem, deve-se pressionar e segurar o gatilho, onde nesse tempo a soldagem entrará em rampa de descida, depois disso entrará no modo de configuração final e após soltar o gatilho é aplicado o modo pós gás.



Modo SP: modo de solda ponto. Fixo no modo de soldagem 2T, defina o tempo do ponto de solda (s) e a corrente de solda (A) quando esta indicação estiver acesa. Após o ponto chegar no tempo determinado, a solda irá ser interrompida mesmo com o gatilho ainda pressionado.

Posição 11. Botão de seleção do gás de proteção: quando pressionado, é possível selecionar o tipo de gás utilizado, onde deve ser compatível com o tipo de gás do cilindro conectado.



Gás de proteção 100% Argônio: normalmente utilizado para soldagem de metais não ferrosos como alumínio e outras ligas.



Gás de proteção 80% Argônio e 20% CO2: normalmente utilizado para soldagem de aços carbono de baixa liga, de chapas finas e soldas fora de posição.



Gás de proteção 98% Argônio e 2%: normalmente utilizado para soldagem de aço de baixo carbono, aços de baixa liga e aço inoxidável.



Gás de proteção 100% CO2: normalmente utilizado para soldagem de aços em geral devido a sua alta disponibilidade e qualidade de solda.

Posição 12. Botão de seleção do arame de soldagem MIG/MAG: quando pressionado, é possível selecionar o tipo do arame de solda, conforme tabela abaixo.



Arames Ferrosos;



Arames Inox;



Arames de Cobre e Silício;



Arame fluxo tubulares;



Arames de Alumínio e Manganês;



Programa especial: como uma forma simplificada de salvar parâmetros, é utilizado para salvar os ajustes normalmente utilizados pelo soldador.

Posição 13. Botão de seleção do diâmetro do arame: quando pressionado, é possível selecionar o diâmetro do arame de solda, conforme tabela abaixo.



Diâmetro de arame de 0,8 mm;



Diâmetro de arame de 0,9 mm;



Diâmetro de arame de 1,0 mm;



Diâmetro de arame de 1,2 mm;



Diâmetro de arame de 1,6 mm.

Posição 14. Encoder de ajuste: utilizado para alterar valores do display 2 como indicação de tocha Push Pull, velocidade de alimentação de arame (m/min), espessura da chapa (mm) e corrente de solda (A);

Posição 15. Encoder de ajuste: utilizado para alterar os valores do display 1 como tensão de solda (V), indutância e número de JOB.

4.4 Ajustes para soldagem TIG

Pressione o botão de configuração gerais (posição 5) para acessar o menu secundário das configurações no processo de soldagem TIG, conforme abaixo.

DISPLAY	FUNÇÃO	FAIXA DE AJUSTE
DSL	Rampa de descida	0 – 10 s
Ret	Controle remoto de corrente	OFF / ON

Com o encoder (14) pressione para alterar entre os ajustes e com o encoder de ajuste (15) defina. Para retornar a interface principal, pressione novamente o botão de configurações gerais (5).

4.5 Ajustes para soldagem com eletrodo revestido

Pressione o botão de configuração gerais (5) para acessar o menu secundário das configurações no processo de soldagem de eletrodo revestido, conforme abaixo.

DISPLAY	FUNÇÃO	FAIXA DE AJUSTE
Ret	Controle remoto de corrente	OFF / ON
Hst	Hot Start	0 a 100
ACF	Arc Force	0 a 100

Com o encoder (14) pressione para alterar entre os ajustes, e com o encoder de ajuste (15) defina o valor desejado. Para retornar a interface principal, pressione novamente o botão de configurações gerais (5).

4.6 Ajustes para soldagem MIG/MAG

Pressione o botão de configuração gerais (5) para acessar o menu secundário das configurações no processo de soldagem MIG/MAG. Com o encoder (14) pressione para alterar entre Burn Back, Pré Gás e Pós Gás e com o encoder de ajuste (15) defina o valor desejado. Para retornar a interface principal, pressione novamente o botão de configurações gerais (5).

DISPLAY	FUNÇÃO	FAIXA DE AJUSTE	MODO DE SOLDAGEM
PrG	Pré gás	0 – 5 s	MIG MAN e MIG SYN
PoG	Pós gás	0 – 10 s	MIG MAN e MIG SYN
SFt	Partida lenta de arame	0 – 5 s	MIG MAN e MIG SYN
BuB	Burn back (requeima)	0 – 10	MIG MAN e MIG SYN
SCP	Porcentagem da corrente inicial	30 – 200%	S4T (4 passos especial) em MIG SYN
ECP	Porcentagem da corrente final	30 - 200%	S4T (4 passos especial) em MIG SYN
SPt	Ponto	0,5 – 5 s	MIG SYN
Pus	Push Pull	ON / OFF	MIG MAN e MIG SYN


4.6.1 Modo de operação Push Pull

A Vulcano Flex MIG 450i conta com a possibilidade de conexão para tocha Push Pull, desde que sua conexão de gatilho esteja conforme a conexão da máquina.

Quando conectado a tocha Push Pull e com o encoder de ajuste (14) selecionado no painel a opção de soldagem Push Pull, deve-se ajustar os parâmetros de soldagem igualmente a soldagem MIG/MAG manual e sinérgico.

4.7 Tabela de parâmetros de soldagem

Junta de topo com gás CO ₂ , arame sólido em aço de baixo carbono 	Espessura do material (mm)	Lacuna de raiz G (mm)	Diâmetro do fio (mm)	Corrente de soldagem (A)	Tensão de soldagem (V)	Velocidade de soldagem (cm/min.)	Taxa de fluxo de gás (L/min)
	0,8	0	0,8	60-70	16-16,5	50-60	10
	1.0	0	0,8	75-85	17-17,5	50-60	10-15
	1.2	0	0,8	80-90	17-18	50-60	10-15
	2.0	0-0,5	1,0/1,2	110-120	19-19,5	45-50	10-15
	3.2	0-1,5	1.2	130-150	20-23	30-40	10-20
	4.5	0-1,5	1.2	150-180	21-23	30-35	10-20
	6	0	1.2	270-300	27-30	60-70	10-20
	6	1,2-1,5	1.2	230-260	24-26	40-50	15-20
	8	0-1,2	1.2	300-350	30-35	30-40	15-20
	8	0-0,8	1.6	380-420	37-38	40-50	15-20
	12	0-1,2	1.6	420-480	38-41	50-60	15-20

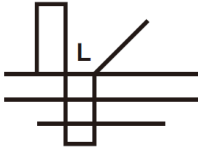Junta de canto com gás CO₂, arame sólido em aço de baixo carbono 	Espessura do material (mm)	Diâmetro do fio (mm)	Corrente de soldagem (A)	Tensão de soldagem (V)	Velocidade de soldagem (cm/min.)	Taxa de fluxo de gás (L/min)
	1.0	0,8	70-80	17-18	50-60	10-15
	1.2	1.0	85-90	18-19	50-60	10-15
	1.6	1,0/1,2	100-110	18-19,5	50-60	10-15
	1.6	1.2	120-130	19-20	40-50	10-20
	2.0	1,0/1,2	115-125	19,5-20	50-60	10-15
	3.2	1,0/1,2	150-170	21-22	45-50	15-20
	3.2	1.2	200-250	24-26	45-60	10-20
	4.5	1,0/1,2	180-200	23-24	40-45	15-20
	4.5	1.2	200-250	24-26	40-50	15-20
	6	1.2	220-250	25-27	35-45	15-20
	6	1.2	270-300	28-31	60-70	15-20
	8	1.2	270-300	28-31	60-70	15-20
	8	1.2	260-300	26-32	25-35	15-20
	8	1.6	300-330	25-26	30-35	15-20
	12	1.2	260-300	26-32	25-35	15-20
	12	1.6	300-330	25-26	30-35	15-20
	16	1.6	340-350	27-28	35-40	15-20
	19	1.6	360-370	27-28	30-35	15-20

4.8 Manutenção periódica

Em processo normal de operação a fonte de soldagem **Vulcano Flex MIG 450i MV** não necessita de qualquer serviço de manutenção especializado. Porém é importante manter uma rotina mensal de limpeza interna com ar comprimido sob baixa pressão e isento de óleo e água, além de verificação das conexões elétricas e as condições dos cabos.

**Antes de iniciar a limpeza e inspeção:**

- Desconecte o equipamento da rede elétrica.
- Espere os capacitores eletrolíticos descarregarem (aprox. 5 minutos).

Limpeza e inspeção:

- Retire as laterais
- Aspire a sujeira e pó de dentro do equipamento
- Limpe os componentes internos
- Recoloque as chapas laterais

Após a limpeza com ar comprimido, verifique as conexões elétricas, confira as ligações do cabo-obra, tocha e garra negativa, observe se há falhas na isolação dos fios ou cabos, e caso tenha, substitua-os.

5 Guia de identificação e solução de problemas




Verifique o equipamento conforme o guia de identificação de problemas e soluções antes de chamar a assistência técnica; Todos e quaisquer serviços de manutenção só devem ser executados por pessoas qualificadas e autorizadas. Seguindo rigorosamente às normas de segurança para equipamentos elétricos. A não observação destas regras e normas de segurança pode resultar em acidentes com danos físicos ou eventualmente fatais, sob a inteira responsabilidade do usuário. Em caso de dúvida favor entrar em contato com a assistência autorizada mais próxima. Danos provocados no equipamento por pessoas não autorizadas não terão cobertura de garantia pelo fabricante.

Para manutenção interna, aguarde 5 minutos para tocar as partes internas da fonte de soldagem, para que os capacitores de entrada descarreguem até uma tensão segura.

Nº.	Problemas		Razões	Solução
1	Chave geral ligada, mas a máquina não liga		Chave geral danificada	Substitua a chave geral
			Fusível danificado	Substitua o fusível e verifique com a assistência técnica o motivo de queima
			Baixa corrente de entrada	Corrija a rede elétrica de entrada de energia da máquina
2	Após a máquina superaquecer, o ventilador não funciona		Ventilador danificado	Substitua o ventilador
			O cabo está solto	Aperte bem o cabo
3	Gatilho é pressionar e não há gás de proteção	Nenhum gás de saída quando o gás de teste é feito	Não há gás no cilindro de gás	Troque o cilindro de gás
			Mangueira de gás vazia	Substitua a mangueira de gás
			Válvula solenoide danificada	Substitua a válvula solenoide
		Saída de gás quando o gás de teste não é feito	Gatilho danificado	Substitua o gatilho
			Placa de controle danificada	Verifique e corrija a placa de controle

4	O alimentador de arame não funciona	O carretel de arame não funciona	Motor danificado	Verifique e substitua o arame
		Trabalhos de carretel de arame	Placa de controle danificado	Verifique a placa de controle
			O rolete está solto	Pressione-o firmemente novamente
			O rolete não está ajustado de acordo com o diâmetro do fio de solda	Troque os roletes
			Rolo de arame danificado	Substitua o rolo de arame
			O tubo de alimentação do arame está preso	Reparar ou trocar
5	Não há arco de solda e nenhuma tensão de saída		A ponta está presa devido a respingos	Reparar ou trocar os consumíveis
			O cabo de saída está conectado incorretamente ou solto	Aperte ou troque
6	A soldagem é interrompida e a luz de alarme acende		Placa de controle danificada	Verifique e corrija a placa de controle
			O cabo de saída está conectado incorretamente ou solto	Aperte ou troque
7	A corrente de soldagem é dissipada e não pode ser controlada		A máquina entrou em autoproteção	Verifique sobretensão, sobrecorrente, sobretemperatura, baixa tensão e sobretemperatura e resolva-os
			O potenciômetro está danificado	Verifique ou altere
8	Sem pós-gás		A placa de controle está danificada	Verifique a placa de controle
			A placa de comando ou a válvula solenoide estão danificados	Verifique e caso necessário, substitua

6 Vista explodida

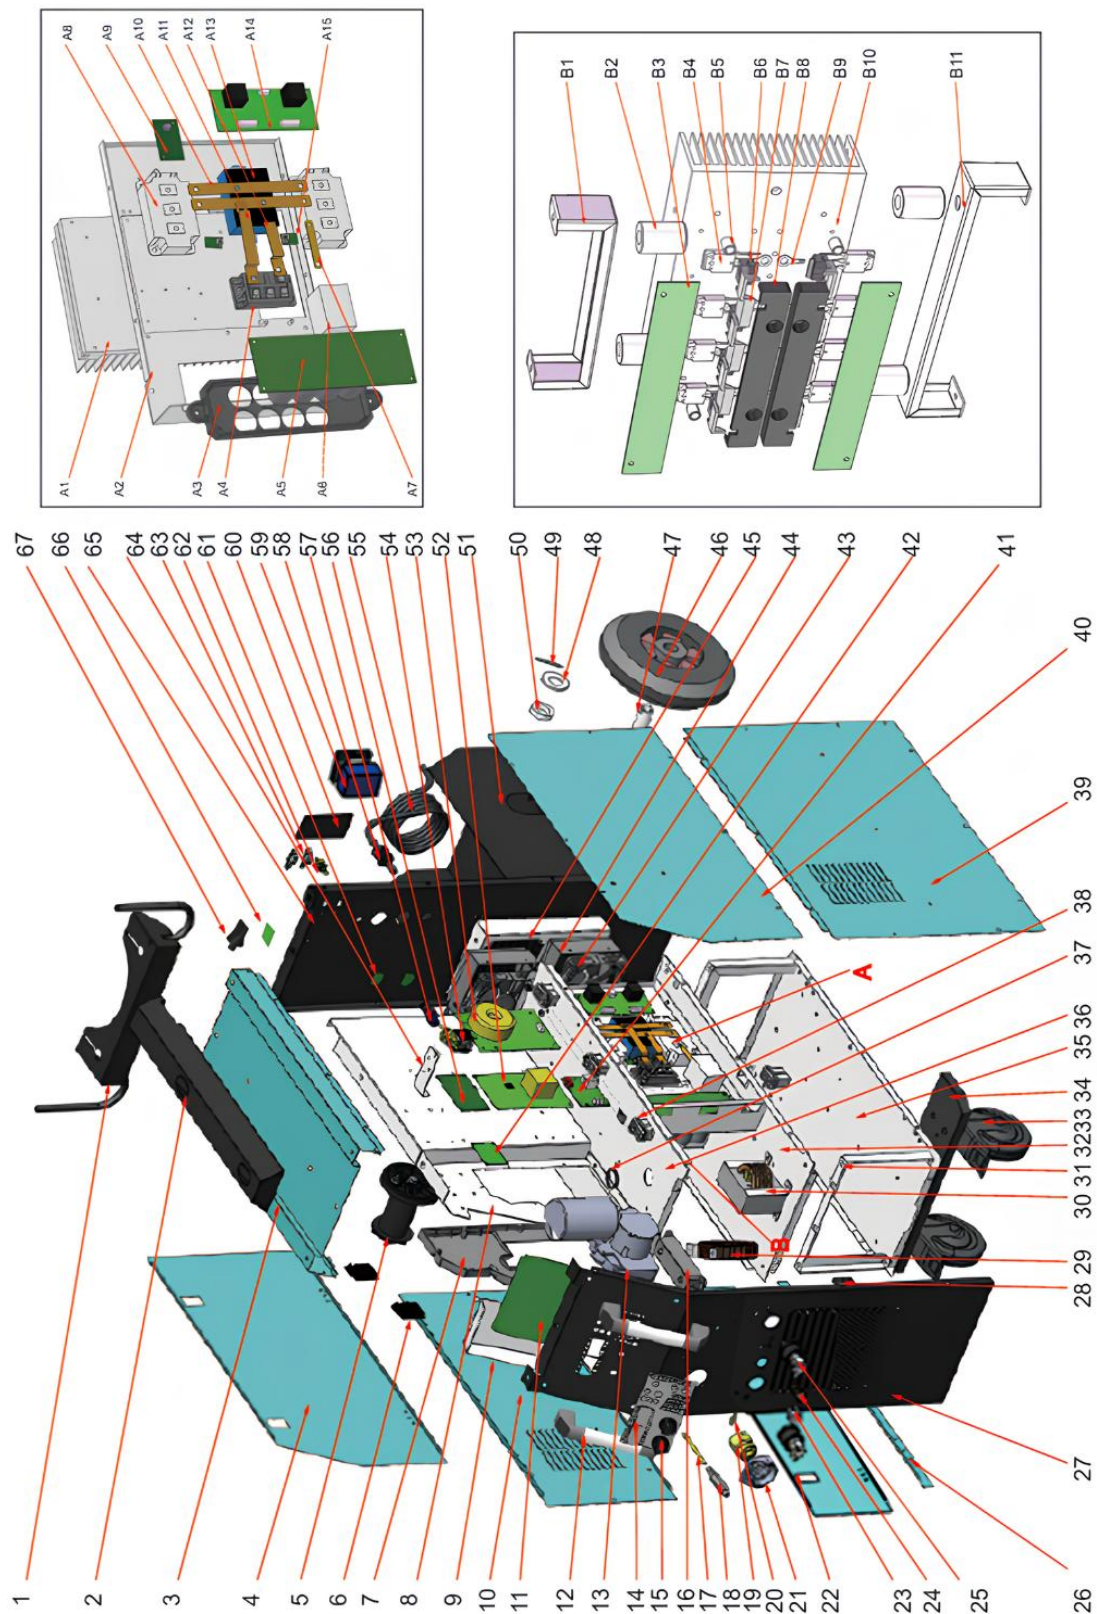

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QTDE
1	*	Chapa encosto do cilindro de gás	Peça	1
2	*	Chapa de fixação do encosto do gás	Peça	1
3	*	Chapa superior	Peça	1
4	*	Chapa lateral esquerda do motor alimentador de arame	Peça	1
5	*	Eixo carretel do rolo de arame	Peça	1
6	*	Fecho rápido	Peça	4
7	*	Proteção injetada do motor alimentador	Peça	1
8	*	Chapa divisória	Peça	1
9	*	Chapa de proteção da placa painel	Peça	1
10	*	Chapa lateral esquerda de fechamento	Peça	1
11	30163341	Placa painel frontal	Peça	1
12	*	Puxador frontal	Peça	2
13	Motor alimentador de 4 roletes		Peça	1
		30234031 - Rolete de tração 1,0 - 1,2 mm para aço v **		
		30234025 - Rolete de tração 0,8 - 1,2 mm para aço v		
		30234026 - Rolete de tração 0,9 - 1,2 mm para aço v		
		30234027 - Rolete de tração 1,0 - 1,2 mm para alu		
		30234028 - Rolete de tração 1,2 - 1,6 mm recart		
		30234020 - Rolete de tração 1,0 / 1,2 mm recart		
14	*	Adesivo painel frontal	Peça	1
15	30009045	Encoder de ajuste	Peça	2
16	*	Suporte do alimentador de arame	Peça	1
17	30285117	Guia de arame interno	Peça	1
18	*	Guia de arame de aço inoxidável do euro	Peça	1
19	30240053	Euro conector	Peça	1
20	*	Conector de gás do euro conector	Peça	1
21	*	Isolação frontal do euro conector	Peça	1
22	*	Chapa lateral esquerda de fechamento inferior	Peça	1
23	*	Conector 12 pinos	Peça	1
24	*	Conector de gás da tocha	Peça	1
25	*	Conector industrial tipo olhal	Peça	2
26	*	Chapa fechamento lateral inferior	Peça	1
27	*	Chapa frente	Peça	1
28	*	Porca rebite	Peça	4
29	*	Transformador toroidal	Peça	1
30	*	Indutor	Peça	1
31	*	Chapa suporte do meio	Peça	2
32	*	Chapa meio	Peça	1
33	*	Roda giratória frontal	Peça	2
34	*	Chapa suporte das rodas frontais	Peça	1
35	*	Chapa base	Peça	1
36	*	Chapa meio superior	Peça	1
37	*	Passa cabo redondo	Peça	1
38	*	Passa cabo quadrado	Peça	7
39	*	Chapa lateral direita inferior	Peça	1
40	*	Chapa lateral direita superior	Peça	1
41	30163350	Placa seleção de tensão	Peça	1
42	*	Placa de reconhecimento da tocha	Peça	1
43	30098129	Ventilador	Peça	2
44	*	Chapa defletora do ventilador	Peça	2
45	*	Chapa suporte do ventilador	Peça	1
46	*	Rodas traseiras	Peça	2
47	*	Eixo das rodas traseiras	Peça	1
48	*	Arruela lisa	Peça	2

49	*	Contra pino	Peça	2
50	*	Rolamento interno	Peça	2
51	*	Suporte do cilindro de gás	Peça	1
52	30163344	Placa de entrada	Peça	1
53	*	Placa filtro EMC	Peça	1
54	*	Válvula solenoide	Peça	2
55	*	Cabo de entrada	Peça	1
56	30163336	Placa de controle	Peça	1
57	*	Conexão em Y da mangueira de gás	Peça	1
58	*	Prensa cabo	Peça	1
59	*	Chave geral	Peça	1
60	*	Chapa de fechamento traseira	Peça	1
61	*	Placa de gravação de software	Peça	2
62	*	Conector de gás traseiro	Peça	1
63	*	Conector para gravação de software	Peça	2
64	*	Chapa de fixação da válvula solenoide	Peça	1
65	*	Chapa traseira	Peça	1
66	*	Placa de proteção de tensão de entrada	Peça	1
67	*	Isolação da placa de proteção de tensão de entrada	Peça	1

* Códigos disponíveis apenas sob consulta.


** Padrão de fábrica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QTDE
A1	*	Dissipador de calor	Peça	1
A2	*	Chapa de fixação	Peça	1
A3	*	Suporte da placa de capacitores	Peça	1
A4	*	Ponte retificadora TF	Peça	1
A5	*	Placa de capacitores	Peça	1
A6	30215023	Relé	Peça	1
A7	*	Barramento do relé	Peça	1
A8	30044552	Módulo IGBT	Peça	2
A9	*	Placa drive auxiliar 3856	Peça	1
A10	*	Barramento do módulo IGBT	Peça	2
A11	*	Barramento de conexão ponte/IGBT	Peça	1
A12	*	Barramento de conexão ponte/capacitor	Peça	1
A13	30004082	Capacitor filme de entrada	Peça	1
A14	30044547	Placa drive	Peça	1
A15	*	Placa sensor de temperatura	Peça	2

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QTDE
B1	*	Chapa superior de suporte do dissipador de calor	Peça	1
B2	*	Isolador espaçador do dissipador	Peça	4
B3	*	Placa FRD	Peça	2
B4	*	Diodo de recuperação rápida	Peça	8
B5	*	Espaçador isolador da placa FRD	Peça	4
B6	*	Isolador individual do diodo	Peça	8
B7	*	Isolador conjunto do diodo	Peça	2
B8	*	Posicionador do isolador do diodo	Peça	2
B9	*	Terminal olhal	Peça	8
B10	*	Dissipador de calor	Peça	1
B11	*	Chapa inferior de suporte do dissipador de calor	Peça	1

* Códigos disponíveis apenas sob consulta.

7 Diagrama elétrico

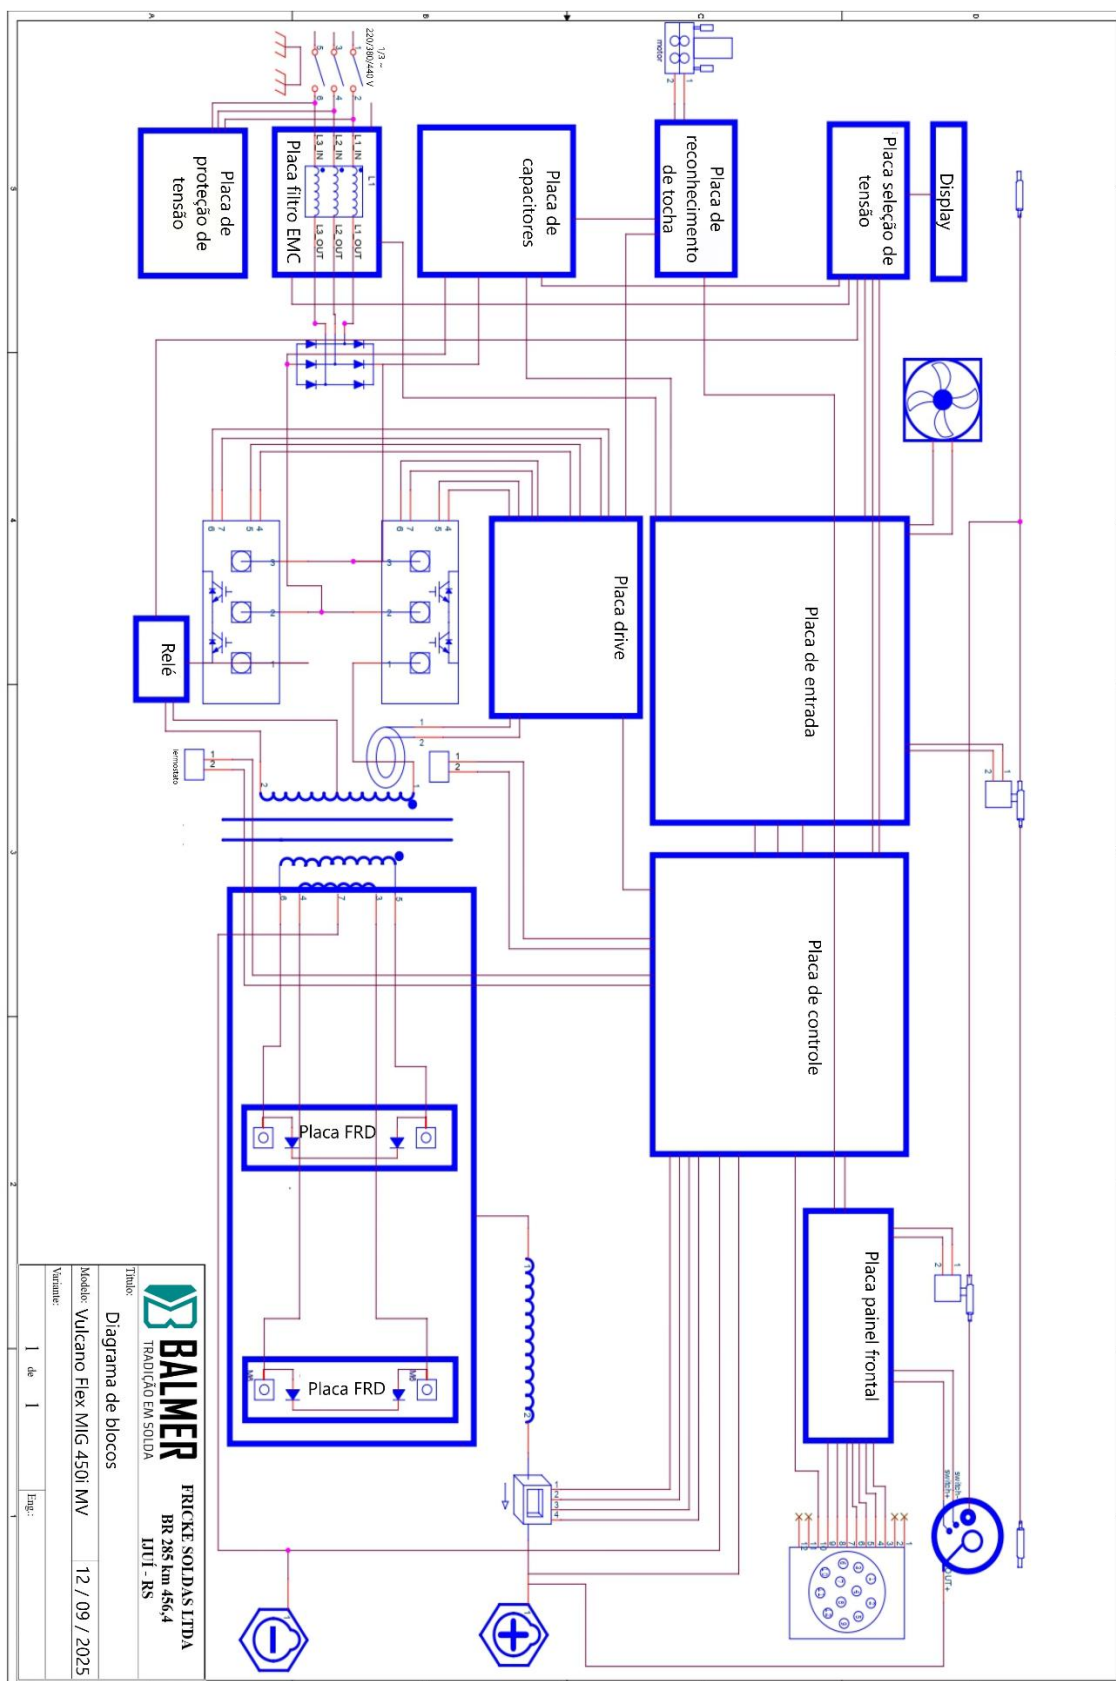

8 Termos de garantia

A BALMER, na melhor forma de direito, certifica entregar ao cliente um equipamento novo ou como novo, em perfeitas condições de uso, sem defeitos de fabricação. Todo e qualquer eventual defeito de fabricação poderá ser reclamado nos termos da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. A garantia cobre componentes e mão de obra.

Prazo de garantia:

01 (UM) ANO (90 dias garantia legal mais 275 dias concedidos pela fábrica)

O prazo de garantia inicia-se a partir da data de emissão da nota fiscal.

90 DIAS: Aos produtos que acompanham o equipamento mencionados no item 1.2, por exemplo: filtros de ar, mangueiras, cabos, correntes, rodízios, roletes de tração, guias de arame, tochas, porta eletrodos, garras negativas, e demais acessórios, são considerados como sendo consumíveis, cobertos somente por garantia contra defeitos de fabricação, prazo máximo de 90 dias.

Para obter a cobertura da garantia

Os consertos em garantia devem ser efetuados por um Serviço Técnico Autorizado BALMER, devidamente autorizado, que para tanto se utiliza de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.

O equipamento com defeito de fabricação deve ser enviado ao Serviço Técnico Autorizado BALMER e o cliente deve apresentar uma via original da nota fiscal juntamente com o número de série do equipamento.

Os custos de envio e da retirada do equipamento do Serviço Técnico Autorizado BALMER é de responsabilidade do cliente.

Reparos em garantia

Se a inspeção do equipamento realizada pelo Serviço Técnico Autorizado BALMER confirmar a existência de um defeito de fábrica, este será consertado através de reparo ou substituição, decisão que cabe única e exclusivamente à BALMER.

Limitações Da Garantia

Resultará nula a garantia e sem efeito a cobertura concedida, em caso de:

- O equipamento sofrer danos provocados por acidentes, agentes da natureza, uso indevido ou mau cuidado;
- Modificações ou reparos efetuados por pessoas ou empresas não autorizadas pela BALMER;
- Instalação do equipamento em rede elétrica inadequada (subtensão ou sobre tensão) ou imprópria (sem aterramento, em não conformidade com normas vigentes ou não dimensionada para atender aos requisitos do equipamento);
- O equipamento ser operado em condições anormais, em aplicações diferentes para o qual foi projetado ou de não compreensão dos intervalos de manutenção preventiva exigida de acordo com este manual de instruções.

Recomendações

Para a sua segurança e melhor desempenho deste equipamento, recomendamos que a instalação seja feita pelo Serviço Técnico Autorizado BALMER.

Leia sempre o manual de instruções antes de instalar e operar o equipamento e quando tiver dúvidas.

Siga rigorosamente os intervalos de manutenção preventiva exigidos pelo manual de instruções, para ter sempre o seu equipamento em perfeitas condições de uso. Não permita que pessoas não autorizadas efetuem reparos ou alterações técnicas.

Informativo para o cliente / Custos:

O Serviço Técnico Autorizado BALMER restringe sua responsabilidade ao reparo ou a substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso, durante o período de garantia estabelecida.

A mão-de-obra e a substituição ou conserto de peça (s) com defeito (s) de fabricação, em uso normal do equipamento, serão gratuitas dentro do período de garantia de acordo com os Termos de Garantia.

Caso a solicitação de serviço feita pelo cliente esteja fora do prazo de garantia ou não relacionada ao equipamento BALMER, ou seja, relacionados aos equipamentos periféricos,

consumíveis, dispositivos de automação, erros operacionais, rede elétrica, etc., os custos não serão assumidos pela BALMER e a contratação do serviço e os demais custos serão de responsabilidade do cliente.

A BALMER não se responsabiliza por prejuízos, consequentes dos defeitos ou atrasos na correção destes, como por exemplo, perda de negócios, atrasos de produção, etc.

A responsabilidade da BALMER não ultrapassará o custo das peças substituídas dentro do período de garantia, bem como a mão de obra para a substituição das mesmas.

Componentes e peças de reposição

Com base no capítulo V, seção II, art. 32 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que se refere a oferta de componentes e peças de reposição, que obriga os fabricantes e importadores a assegurar a oferta destas enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto, além de que quando cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei. A Balmer determina como período de 10 anos, contados a partir da data de fabricação dos equipamentos, como período razoável. Após os 10 anos, a Balmer não se responsabiliza pelo fornecimento, seja ele pago ou não, de componentes e/ou peças de reposição. Para saber se o seu equipamento está dentro do período compreendido, verifique a etiqueta de identificação do equipamento onde encontra-se especificada a data de fabricação. Em situações em que não é possível identificar a data de fabricação do equipamento, a Balmer irá avaliar caso a caso.

Relatório de instalação			
Nº de Série:	Modelo: Vulcano FLEX MIG 450i MV		
Código do Fabricante:	Descrição: Fonte inversora de soldagem multiprocesso		
Data da Instalação:	Data da Venda:	Empresa:	UF:
Documentos entregues: Manual de Instruções e Certificado de Garantia			
Check list:			
Conexão em:	☐ 220 V	☐ 380 V	☐ 440 V
Tensão de entrada em:	☐ 220 V	☐ 380 V	☐ 440 V
Aterramento:	☐ Sim	☐ Não	
Condições ambientais (recomendar filtro de ar):	☐ Sim	☐ Não	
Observações Técnicas:			
Cliente – Declaro ter recebido instrução de funcionamento e os documentos referentes à fonte de soldagem adquirida e que a mesma está em perfeito estado de funcionamento.			
Nome:	Assinatura:	Depto. :	Data:
Serviço Técnico Autorizado			
Nome:	Assinatura:	Data:	

Atenção: Caso a empresa não possua um terminal terra para conectar a fonte de soldagem adquirida, a assistência técnica autorizada BALMER poderá orientar o cliente como executar o aterramento adequado.

Importante: A instalação sem aterramento adequado só será feita caso um representante legal da empresa, autorize a instalação e responsabilize-se por qualquer dano que venha a ocorrer à fonte de soldagem ou operador. Consultar Termos da Garantia.

Cliente – Declaro ter recebido instrução de funcionamento e os documentos referentes à fonte de soldagem adquirida e que a mesma está em perfeito estado de funcionamento.			
Nome:	Assinatura:	Carimbo:	Data:

Certificado de garantia

Data da Compra: ____/____/____

Nota Fiscal: N° _____

Data da Nota Fiscal: ____/____/____

Carimbo da Empresa ou Revenda**Cliente:**

Nome: _____

Endereço: _____ Cidade: _____

UF: _____ CEP: _____


Fone: _____

Equipamento:

Modelo: _____

Número de Série: _____

IMPORTANTE! Solicitações de garantia somente serão válidas se o certificado for preenchido no ato da compra. O certificado deve ser apresentado a cada solicitação de garantia, acompanhado da Nota fiscal de compra.

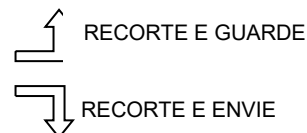**Solicitação de Serviço ***

Recebida em: ____/____/____ Por (nome assistência Técnica): _____

Motivo: _____

Data da Compra: ____/____/____

Nota Fiscal: N° _____

Data da Nota Fiscal: ____/____/____

Carimbo da Empresa ou Revenda**Cliente:**

Nome: _____

Endereço: _____ Cidade: _____

UF: _____ CEP: _____

Fone: _____

Equipamento:

Modelo: _____

Número de Série: _____

* Recomendamos ao cliente fazer

Página propositalmente em branco.